

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Fahrzeugdaten	Hersteller Volkswagen		Typ Passat Variant Comfortline B..			Modell 1.4 TSI (ACT) BMT/Start-Stopp EU6,..			
	VIN WVWZZZ3CZJP008459		Aufbau Kombi			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0603/BQQ	
		Erstzulassung 12.01.2018	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 110 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1395	HU 03/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B		CO ₂ -Emission (g/km) 151-167 (WLTP)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 118.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 119.228 km		max. km-Stand bei Übergabe 119.099 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 06/25	Letzter KD (km) 107.460 k..
	Farbe Atlantic Blue Metallic			Lackierung metallic		Reimport nein	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 39 km	
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Stoff, De..		Polsterfarbe Titanschwarz			Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro6	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Ausstattung Comfortline Bremsassistent Dachhimmel, weiß (St. Tropez) Einparkhilfe vorn und hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung Fensterheber elektrisch vorn und hinten Fußmatten Textil Gepäckraumbeleuchtung Heckleuchten LED Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A.. Kennzeichenbeleuchtung LED Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit.. Lendenwirbelstützen vorn LM-Felgen Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT Nebelschlussleuchte Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne Schalt-/Wählhebelgriff Leder Sitzbezug / Polsterung: Stoff Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht Verbandkasten und Warndreieck Zentralverriegelung mit Fernbedienung Ablagetasche an Vordersitzlehnen Anti-Blockier-System (ABS) Anzeige für Waschwasserstand Außenspiegel lackiert Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht Chrom-Paket (1) Dachreling Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisieru.. Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse .. Fernentriegelung Heckklappe Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) Getriebe 6-Gang Heckscheibenwischer Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Keyless-Start Kopfstützen hinten (3-fach) Lenkrad (Leder) mit Multifunktion Mittelarmlehne hinten Multifunktionsanzeige Plus Parkbremse elektrisch Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklap.. Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitze vorn höhenverstellbar Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum Türgriffe außen Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel asphärisch, links Außentemperaturanzeige Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Chromleisten an Seitenfenstern Doppeltonhorn Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungss.. Frontscheibe Verbundglas getönt Gepäckraumabdeckung / Rollo Handschuhfach mit Kühlfunktion Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Si.. Karosserie: 4-türig Kindersicherung im Fahrgastraum Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenn.. Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. Mittelarmlehne vorn Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sitze: Komfortsitze vorn Stoßfänger Wagenfarbe Türschutzleisten unten in Wagenfarbe Wegfahrsperre (elektronisch)				
	Sonderausstattung: Audiosystem Composition Media (Touchscree.. Metallic-Lackierung Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelu.. Navigationsmodul Discover Media (für Audios.. Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) Klimaanlage Climatronic 3-Zonen Raucher-Paket Winter-Paket				
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 30.05.2026 - Gültig bis 119099 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Seitenwand hinten rechts, Stoßfänger hinten (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

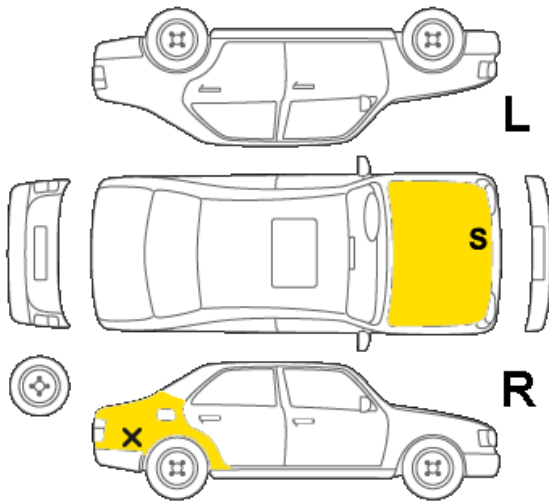

Dachrahmen rechts Lackübergang ersichtlich (1)

Fondseite rechts - SmartRepair (2)

Motorhaube - auslegen & polieren

Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.

zu (1): Nacharbeiten; zu (2): Matte stellen, nacharbeiten;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Fremdgeruch im Fahrzeuginnenraum Ozonbehandlung

Fußmatte vorne links beschädigt ern

Inspektion - Wartung (Zusatzarbeiten beachten, Filter Bremsflüssigkeit etc.)

Kofferraum 12V Abdeckung fehlt ern.

Luftausströmer hinten Mitte Verstellung beschädigt

Motorölverlust prüfen (Schadenerweiterung möglich)

Türverkleidung Armlehne VL beschädigt ern.

Verschmutzt verschrammt Kofferraum Dachhimmel (Reinigen)

Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:

Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.

Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen	0,00 €
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €
Zwischensumme	0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	215/60 R16 95V	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	215/60 R16 95V	4,00 mm (Continental)	4,00 mm (Continental)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
			Vollrad (6,00 mm)	

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Seitenwand hinten rechts, Stoßfänger hinten (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 118.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer