



WBA2A51020V430551

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	116.254 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	22.000 km
Typ/Modell	220i Active Tourer	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2027
Fahrgestellnummer	WBA2A51020V430551	Leistung	141 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	08.08.2016	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik (Automatik)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Seitenwand links	Seitenwand - Geruch - auslegen / polieren	
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Unter 12 Monate) - fällig - erneuern	
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung	
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung	
5	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	
6	Schweller rechts	Verkleidung - Kratzer - Smart Repair	
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen	
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren	
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R17 95V	Goodyear	Ganzjahresreifen	8mm - 6mm	n.i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Ablagemöglichkeiten, Ablagen allgemein, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: 2 Seitenairbags vorne, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag 1. und 2. Sitzreihe, Ambiente Innenbeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas, Armauflage vorn, Aussendesign: sonstiges, Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Ausstiegsleuchten, Auto Start Stop Funktion, Automatik 8 Stufen, Automatische Umluft-Kontrolle, Automatischer Notruf, Automatisches Abblendlicht, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenthermometer, Beifahrerairbag, Berg-Abfahr-Kontrolle, Bodenbeleuchtung, Bordcomputer, Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz., Bremsassistent, Bremsassistent, aktiv, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, Check-Control, Chrome Line Exterieur, Colorverglasung, Drehzahlmesser, Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC), Edelholzausführung 'Fineline' Stream, Einstiegsleisten BMW, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fahrerairbag, Fahrerlebnisschalter mit ECO PRO Modus, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Getriebe sequentiell schaltbar, Getriebe: Steptronic Sport Getriebe, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenheizung, Innenausstattung: sonstiges, Innenbeleuchtung, Innenraumluftfilter, Intelligenter Notruf, iPod Anschluß, Kilometertacho, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik 2-Zonen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfairbags hinten, Kopfairbags vorne, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen (5) vorne und hinten, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorne, Leichtmetallfelgen/-räder 17", Lenkrad in Leder, Lenkrad mit Schaltasten, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Leder, Lenksäulenverstellung mechanisch, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Mobile Tire System, Modellspezifische Ausstattung Luxury L., Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, beh. Asp., Waschdüsen, Paket: Ablagenpaket, Paket: Lichtpaket, Park Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Leder Dakota mit Perforierung, Radio, Regensensor, Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung, Reifendruckanzeige, Räder: LM 'Vielspeiche 481' 7,5 J x 17, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Schlüsselloser Motorstart, Seitenblinker, Servotronic, Sitz: 3 Fondsitze mit Lehne 40:20:40, Sitz: Sitzheizung vorn, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitzheizung Beifahrer, Sitzheizung Fahrer, Sportlenkrad, Start/Stop System, Steckdose, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, Steckdose (12 V), zusätzlich, TeleServices, Tempomat, Traktionskontrolle, USB, Verzurösen, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperr, Wärmedämmende Verglasung, Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung: Alarmanlage, Automatisches Fernlicht, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel mit Memory, Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Beifahrersitz höhenverstellbar, Beifahrersitz neigungsverstellbar, Bluetooth Schnittstelle, Bordmonitor, Connected Drive Services, Digitaler Schlüssel, Driving Assistant, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Fahrersitz elektrisch verstellbar, Fahrersitz höhenverstellbar, Fahrersitz neigungsverstellbar, Freisprecheinrichtung, Gepäckraumtrennnetz, Headup Display, Internet Zugang, Kollisionswarnung, Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind., Lackierung: Metallic, Mobiltelefonvorbereitung, Modellschriftzug - Entfall, Navigation Plus, Navigationssystem, Notbremsassistent, City, Notbremsassistent, Fußgänger, Online Fahrzeug apps, Paket: Jubiläumspaket, Park Distance Control (PDC),vorn+hinten, Park Distance Control hinten, Park Distance Control vorne, Parkassistent, Radiozubehör: CD-Laufwerk, Rückfahrkamera, Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch, Sitzmemory vorne, Sprachsteuerung für Audiosystem, Sprachsteuerung für Navigation, Sprachsteuerung für Telefon, Spurhalte Assistent, Telematik



Bemerkungen

- Reparaturhistorie lag nicht vor.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	220i Active Tourer	Laufleistung (abgelesen)	116.254 km
Fahrgestellnummer	WBA2A51020V430551	Erstzulassung	08.08.2016

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	118 µm
2	Heckklappe/-tür	102 µm
3	Kotflügel links	115 µm
4	Kotflügel rechts	102 µm
5	Motorhaube	100 µm
6	Seitenwand links	113 µm
7	Seitenwand rechts	110 µm
8	Tür hinten links	103 µm
9	Tür hinten rechts	115 µm
10	Tür vorne links	98 µm
11	Tür vorne rechts	112 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)

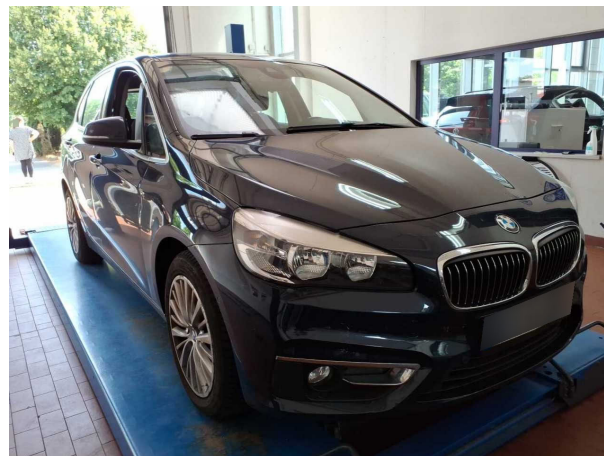


Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

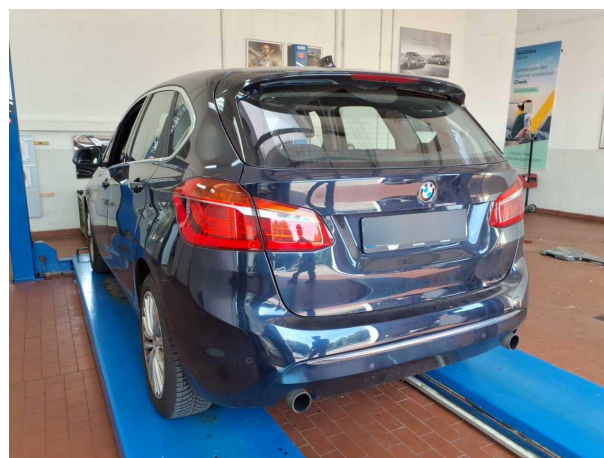


Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)

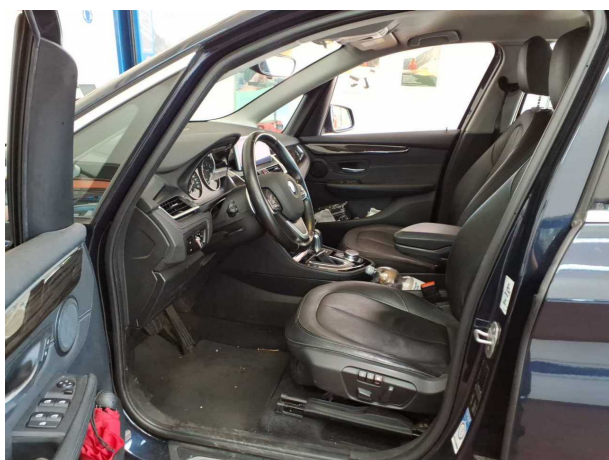


Abbildung 5: Innenraum

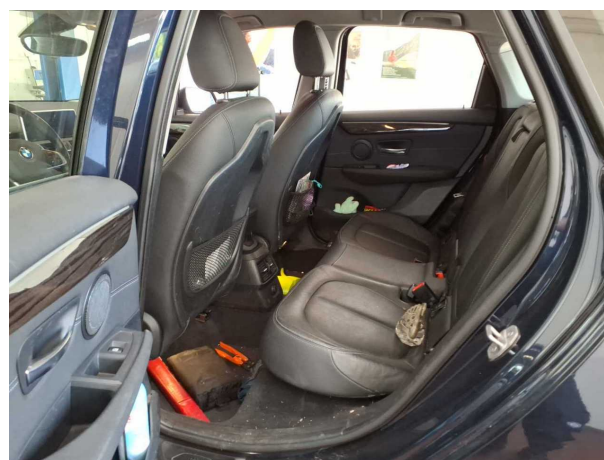


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN

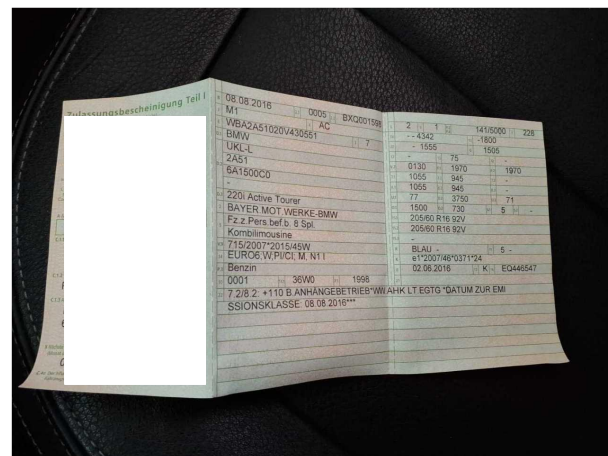


Abbildung 10: Dokumente



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

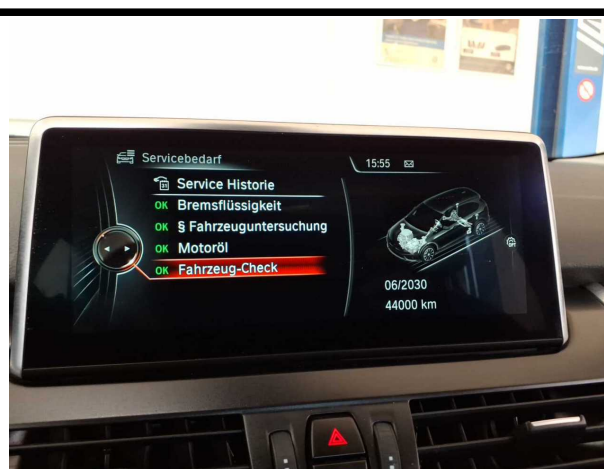


Abbildung 14: Sonstiges

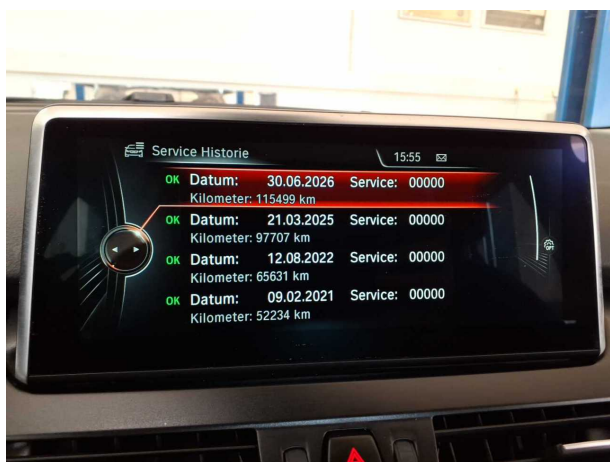


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

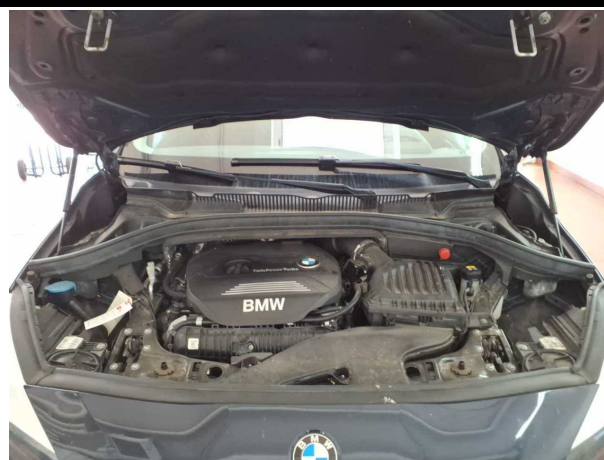


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Geruch - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Geruch - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung

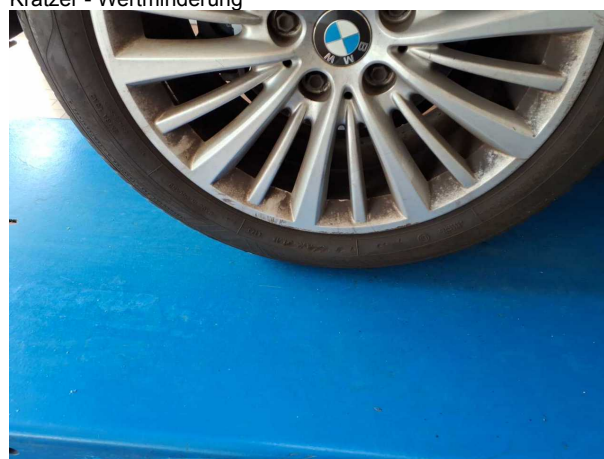


Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

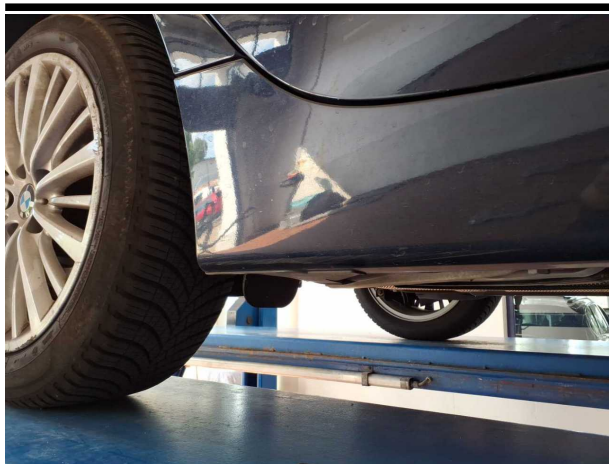


Beschädigung #6: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer - Smart Repair

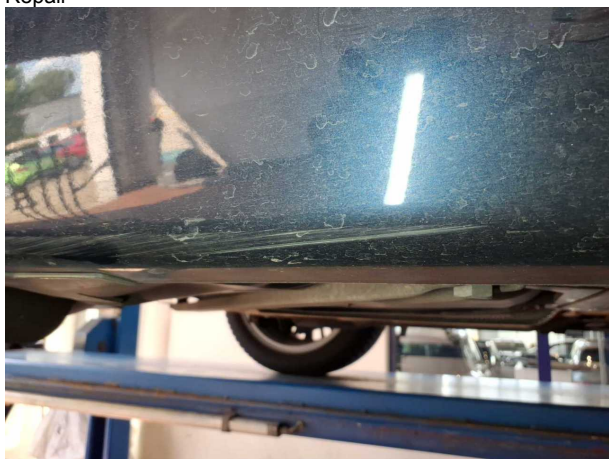


Beschädigung #6: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer - Smart Repair

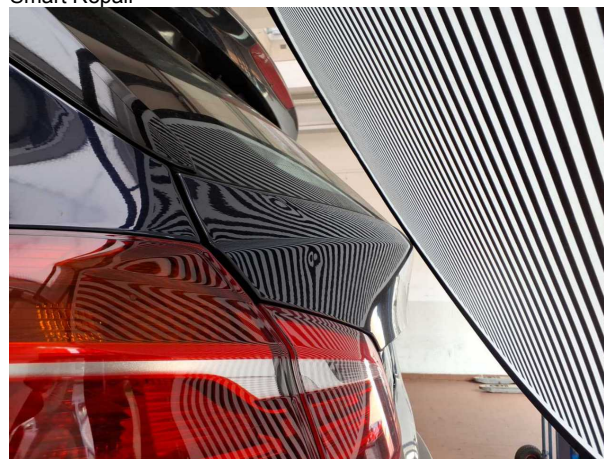

Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

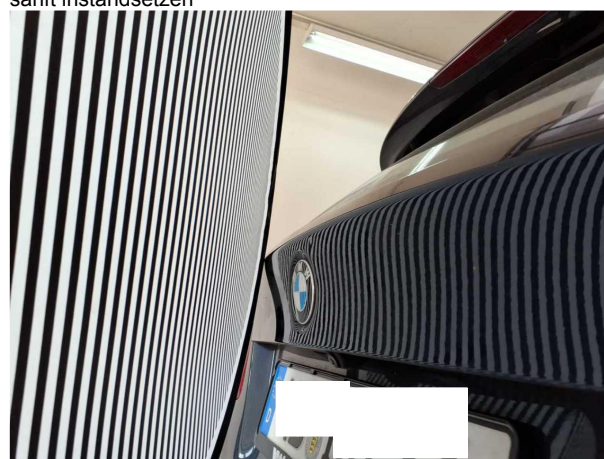

Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren

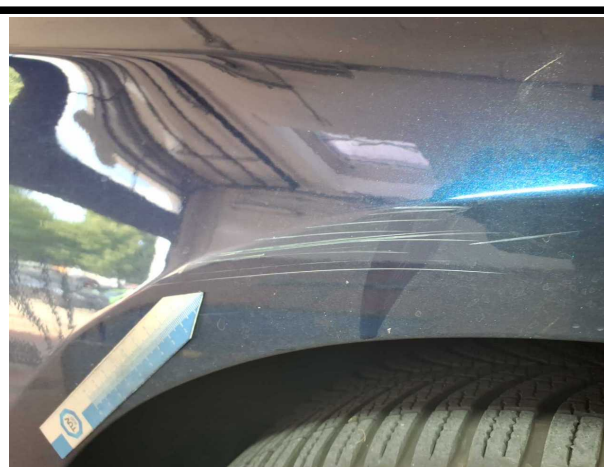

Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren