


Zustandsbericht ohne Ausstattung

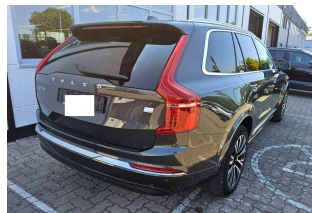

FIN YV1LFH5V4R1160365

Vorgang

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

05.08.2026

Bewertet auf

05.08.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorne, Kotflügel vorne rechts, Tür vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Haftpflichtschaden gem. Rechnung 6635503 vom 27.05.2024

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.07.2023	Letzte Zulassung	26.07.2023
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC90 T8 AWD Recharge Ultimate Bright
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFH5V4R1160365
Maße Länge/Breite/Höhe	4953 / 1931 / 1727 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2984	zul. Gesamtmasse	2950 kg
HSN / TSN	9101 / BUL	Schlüssel-Nr.	40517496
Km-Stand abgelesen	71880	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	228	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 45 R 20 110 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / S	3 mm
rechts	275 / 45 R 20 110 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / S	3 mm
2 links	275 / 45 R 20 110 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	4 mm
rechts	275 / 45 R 20 110 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2027			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 23.06.2026 bei Kilometerstand 71.496

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorabdeckung Tierverschiss, erneuern (Bild 9)
2. Motorhaubendämmung Tierverschiss, erneuern (Bild 8)
3. Motorhaube Delle mit kleiner Lackbeschädigung, drücken (Bild 10)
4. Dachholm rechts Delle, drücken (Bild 11)
5. Stoßfänger hinten deformiert und verschrammt, Diffusor Schramme, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13, 14, 15)
6. Tür hinten links Delle auf der unteren Designkante, drücken (Bild 16)
7. Radlaufblende vorne links Kante verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)
8. Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und links Kante verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenverkleidungen dritte Sitzreihe leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Kotflügel vorne rechts kleine Delle im Radlauf,
Heckklappe links kleiner Lackfehler,
Tür vorne links unterhalb kleine Schrammen,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	AS
vorne rechts	3 mm	AS
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Fütterer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum mit Ladekabel

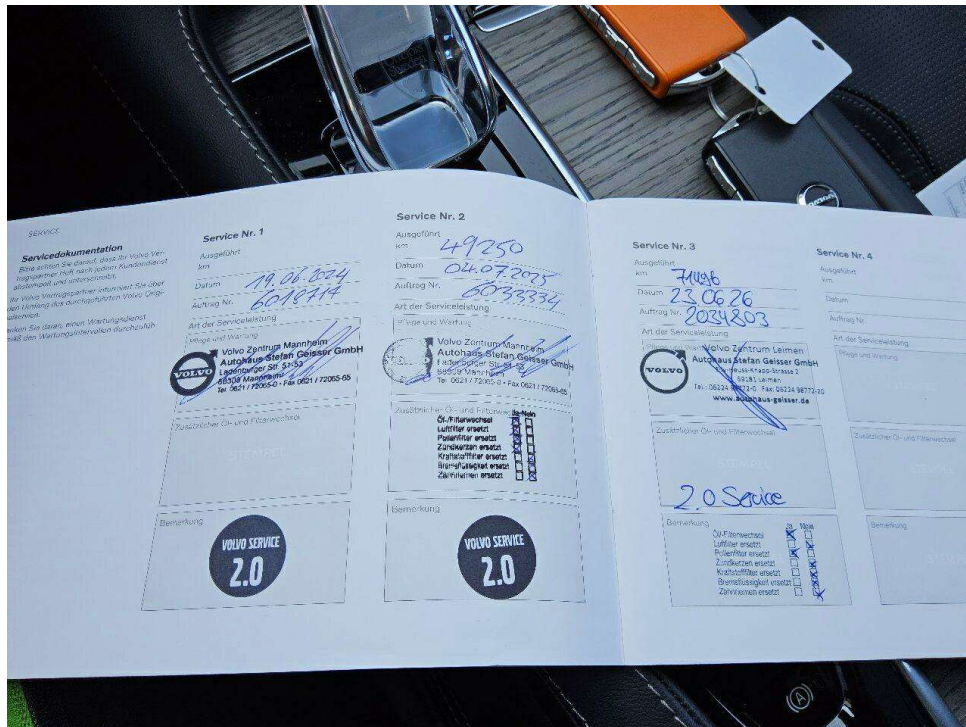


Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Motorhaubendämmung Tierversbiss

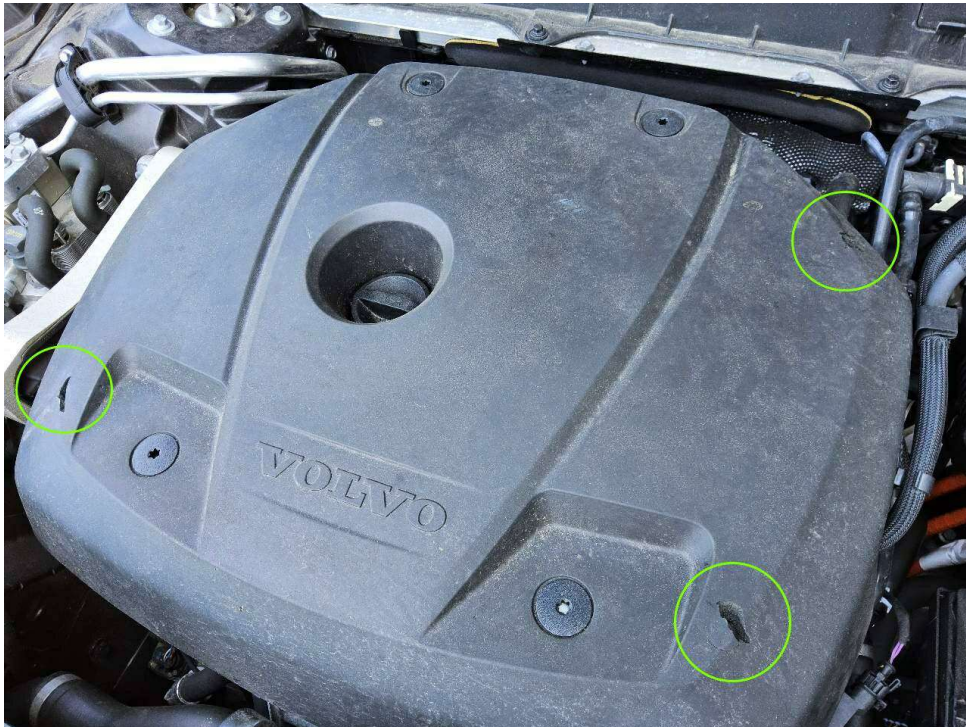


Bild 9 : Motorabdeckung Tierversbiss

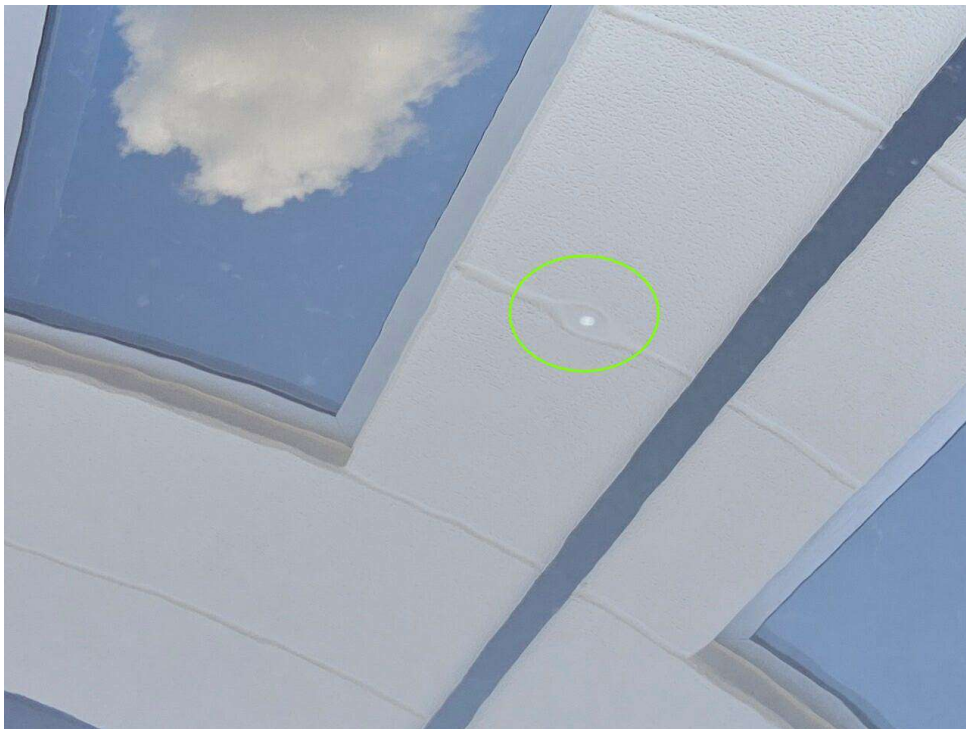


Bild 10 : Motorhaube Delle mit kleiner Lackbeschädigung



Bild 11 : Dachholm rechts Delle



Bild 12 : Stoßfänger hinten deformiert und verschrammt, Diffusor Schramme



Bild 13 : Stoßfänger hinten deformiert und verschrammt, Diffusor Schramme



Bild 14 : Stoßfänger hinten deformiert und verschrammt, Diffusor Schramme



Bild 15 : Stoßfänger hinten deformiert und verschrammt, Diffusor Schramme

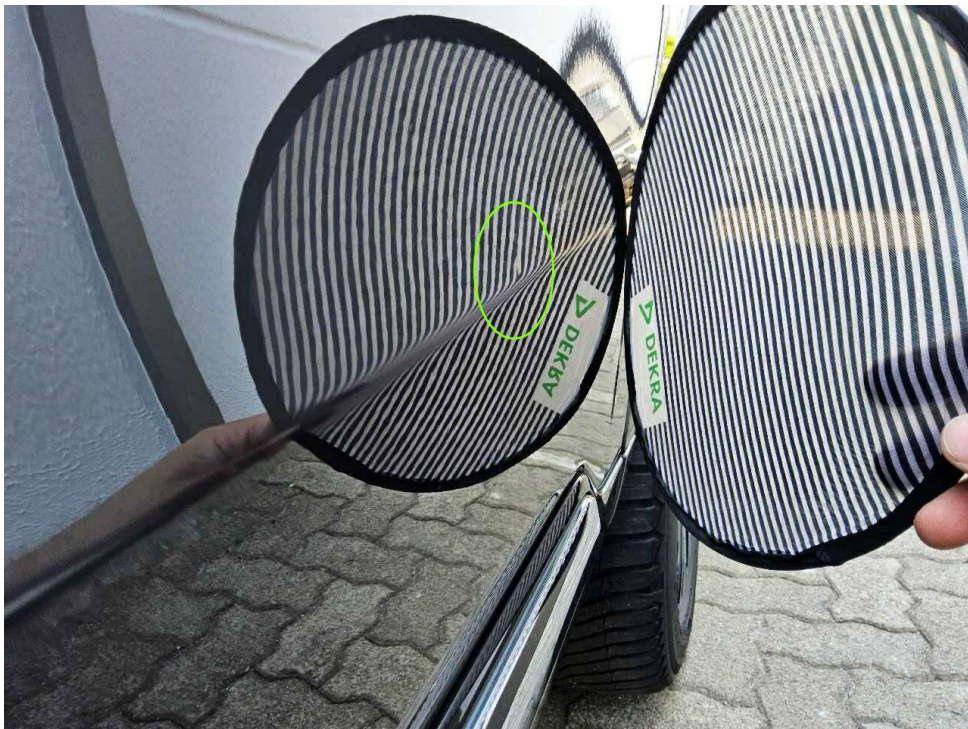


Bild 16 : Tür hinten links Delle auf der unteren Designkante

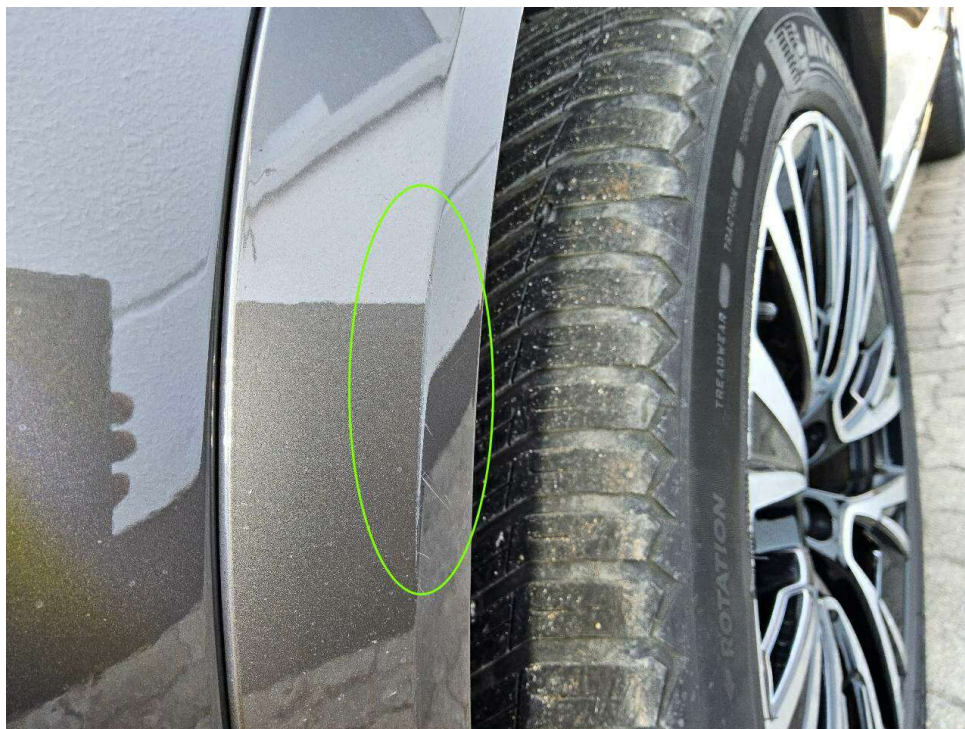


Bild 17 : Radlaufblende vorne links Kante verschrammt



Bild 18 : Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und links Kante verschrammt



Bild 19 : Achse 1, Reifen Links 1



Bild 20 : Achse 1, Reifen Rechts 1