



08.05.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer W1KZH2DB2PB115193

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	5.363,09 €	1.018,99 €	6.382,08 €
basierend auf Reparaturkosten	6.223,11 €	1.182,39 €	7.405,50 €



08.05.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Besichtigung durch

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	E 400 d 4 MATIC
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BAJ 00185
Fahrzeug-Identnummer	W1KZH2DB2PB115193
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	03.11.2022
Nächste HU	11/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	145.201 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	GRAFITGRAU - METALLICLACK
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.925 ccm/ 243 kW



08.05.2026

Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.695
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik (Getriebe Automatik - (9-Stufen))
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	14.426 km
Durchgeführte Wartungen	14.01.2026 bei 134.627 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R19 98Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	1 / 1
#2 275/35 R19 100Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: 30P Ablage-Paket, K11 Adaptives Bremslicht, U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Beckenairbag vorn (Pelvisbag), U29 Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), Brillenfach im Dachhimmel integriert, 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), P31 Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, 367 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontschürze, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), U85 Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, 890 Heckklappe mit automatischem

Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten LED, Heckschürze, 33U Infotainment-System: Remote Service (Plus), 876 Innenraumlicht-Paket, 8U8 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-Startsystem, 580 Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), 294 Knieairbag Fahrerseite, 677 Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), 362 Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag- System vorn, Kotflügelverbreiterung schwarz, Kühlergrill Diamant-Optik, Lenkrad mit Multifunktion, Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, 728 Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Modellpflege mit Code, Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT, 548 Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), 475 Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, 287 Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, 632 Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitze vorn elektr. verstellbar, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), U35 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, 446 Touchpad (Mittelkonsole), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: 891 Ambiente-Beleuchtung, P29 AMG-Line Interieur, 550 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), U09 Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico, DB3 Ausstattungs-Paket: Business, 249 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, Außenspiegel schwarz lackiert, 720 Dachreling, Edelstahlpedale Sportdesign, 23P Fahrassistenz-Paket, 546 Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, 266 Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), 513 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, U26 Fußmatten AMG, 260 Fzg. ohne Modellbezeichnung, 897 Induktionsladeschale für Smartphone, DN2 Infotainment-Paket High-End, H41 Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff, 51U Innenhimmel schwarz, 889 Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), PBF Konnektivität-Paket, 916 Kraftstofftank: vergrößert, U22 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, L5C Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht), LM-Felgen, RSW LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (AMG, 5-Doppelspeichen, schwarz, glanzgedreht), 868 Media-Display, 275 Memory-Paket, 831U Metallic-Lackierung, P55 Night-Paket, P44 Park-Paket, 299 PRE-SAFE-System, 218 Rückfahrkamera, 875 Scheibenwaschanlage beheizt, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, 401 Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung vorn, 14U Smartphone integriert, P49 Spiegel-Paket, 233 Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus, 355 Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot), 20U Vorrüstung car sharing

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen	Zulassungsbescheinigung Teil I und II - Abmeldegebühr - durchführen	29,00 €	29,00 €



08.05.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/ neutralisieren	50,00 €	50,00 €
3	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung	80,00 €	80,00 €
4	Seitenwand links	Seitenwand (Ggf Kostenerweiterung möglich) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen	100,00 €	100,00 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Ggf Kostenerweiterung möglich) - Lackmangel - aufbereiten	100,00 €	100,00 €
6	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung	100,00 €	100,00 €
7	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung (Fehlstellung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung	150,00 €	150,00 €
8	Tür vorn links	Fensterheber (Taster für Beifahrerseite) - defekt - erneuern	200,00 €	200,00 €
9	Getriebe	Verteilergetriebe - undicht - Diagnose durchführen	250,00 €	250,00 €
10	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung	300,00 €	300,00 €
11	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern	350,00 €	350,00 €
12	Instrumententafel	Blende - verkratzt / verschürft - erneuern	450,00 €	450,00 €
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung	500,00 €	500,00 €
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung	500,00 €	500,00 €
15	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	802,07 €	450,00 €
16	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	962,04 €	454,09 €
17	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	1.300,00 €	1.300,00 €
Summe (netto):			6.223,11 €	5.363,09 €



08.05.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	143 µm
2	Dachholm links	144 µm
3	Dachholm rechts	148 µm
4	Heckklappe/-tür	123 µm
5	Kotflügel links	125 µm
6	Kotflügel rechts	125 µm
7	Motorhaube	122 µm
8	Seitenwand links	138 µm
9	Seitenwand rechts	138 µm
10	Tür hinten links	133 µm
11	Tür hinten rechts	142 µm
12	Tür vorne links	134 µm
13	Tür vorne rechts	136 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Komfortelektronik geprüft i.O.
- Klimaanlage geprüft i.O.
- Die Besichtigung erfolgte bei verschmutztem Fahrzeugzustand. Aufgrund der Verschmutzung konnten Lackkratzer, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren gegebenenfalls nicht vollständig erkannt werden. Mehrkosten möglich.



08.05.2026

Dimonte A.

Unterschrift Sachverständiger (Angelo Dimonte)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 36 Übersichtsfotos, 58 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)

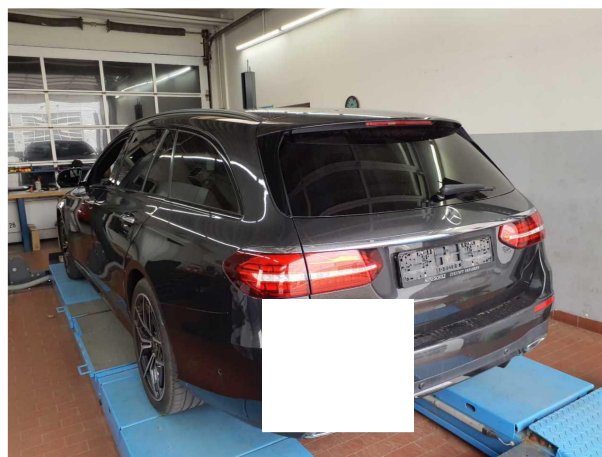


Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne

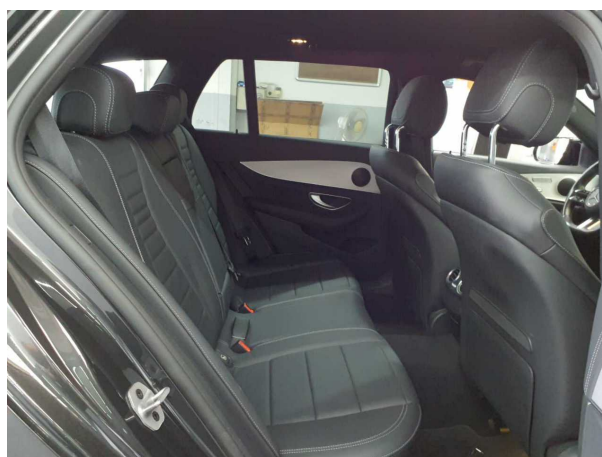


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne

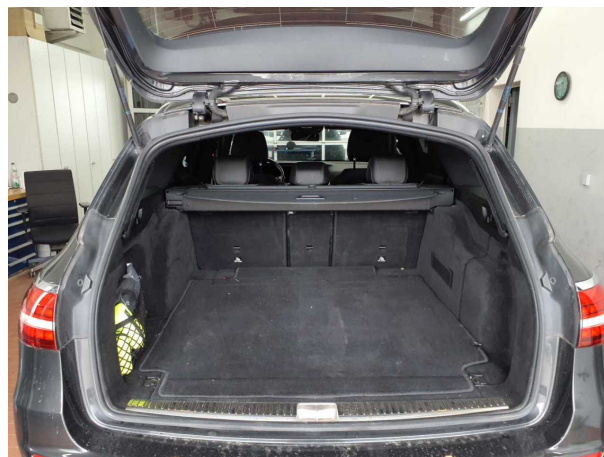


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung

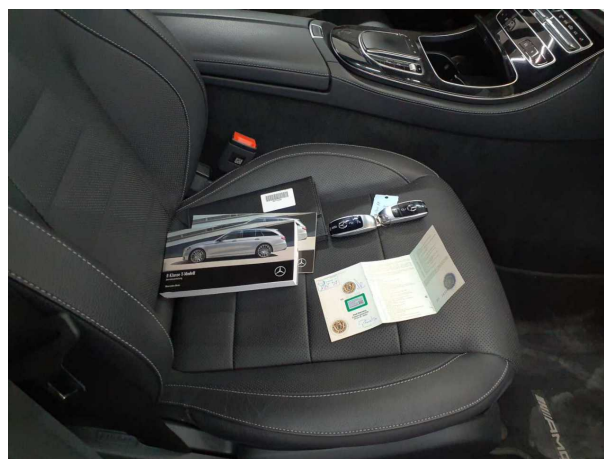


Abbildung 16: Dokumente

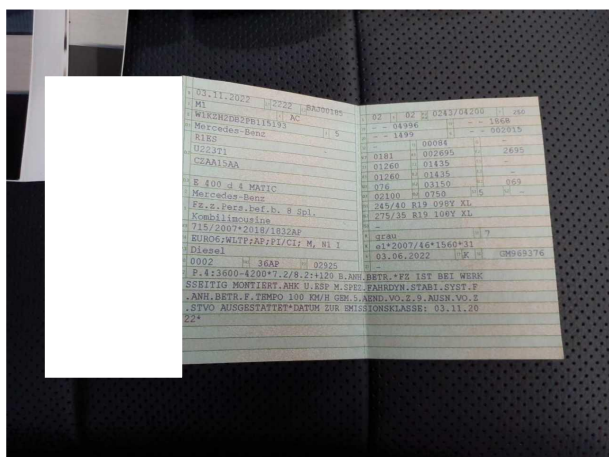


Abbildung 17: Dokumente

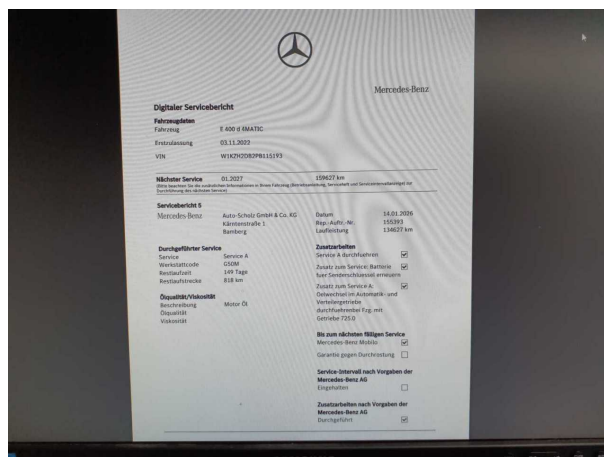


Abbildung 18: Dokumente

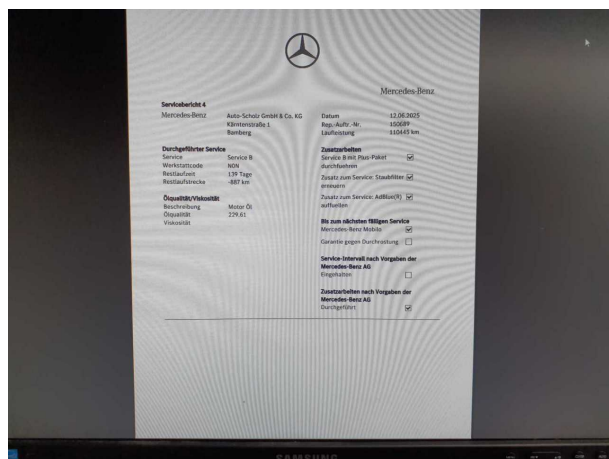


Abbildung 19: Dokumente

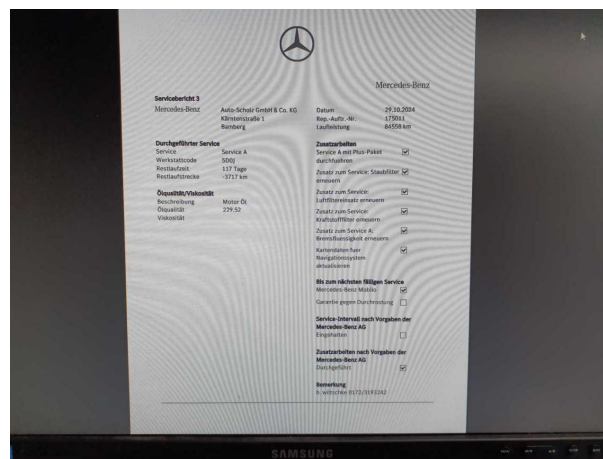


Abbildung 20: Dokumente

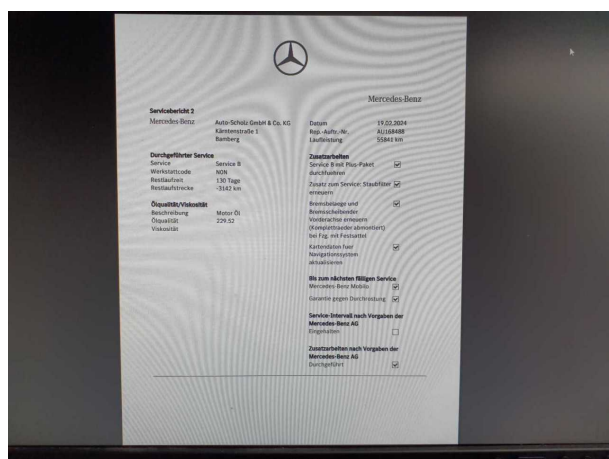


Abbildung 21: Dokumente

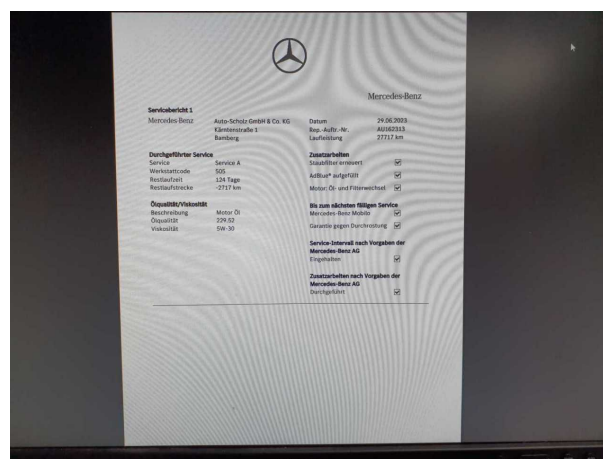


Abbildung 22: Dokumente

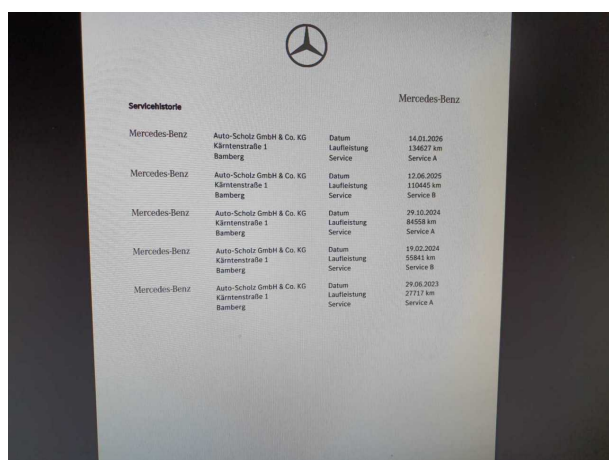


Abbildung 23: Dokumente

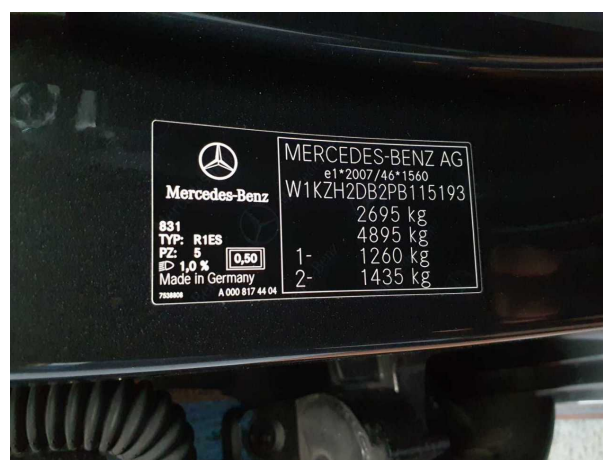


Abbildung 24: FIN



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

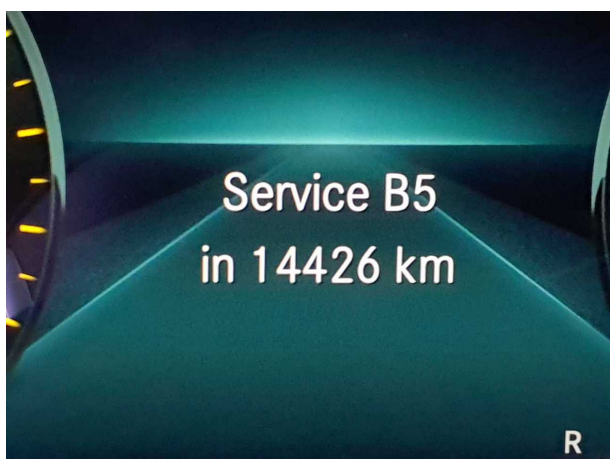


Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

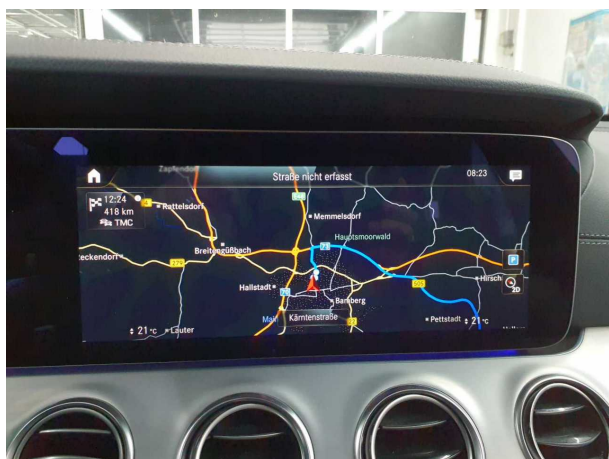


Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

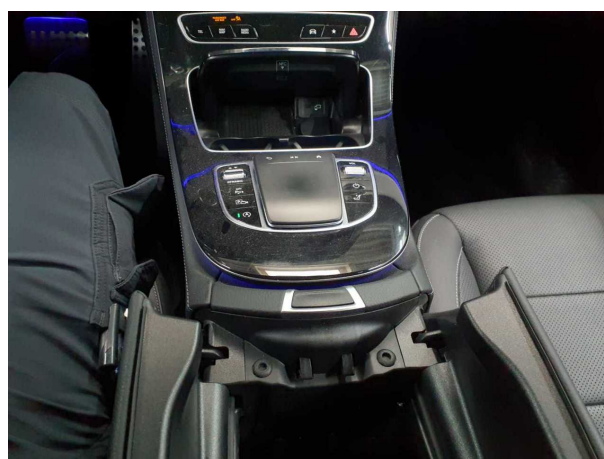


Abbildung 34: Sonstiges

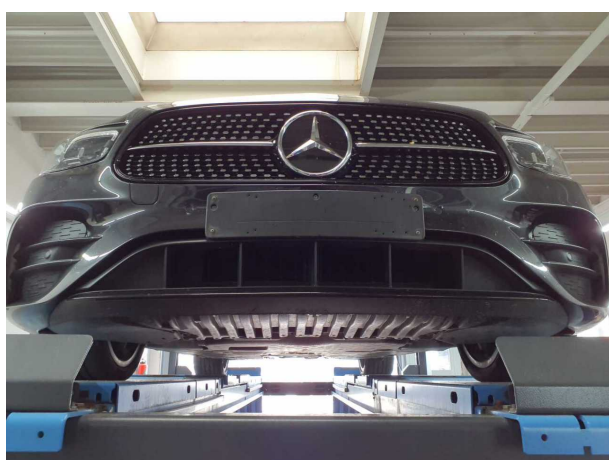


Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft
- Wertminderung



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Wertminderung




Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft
- Wertminderung




Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft
- Wertminderung

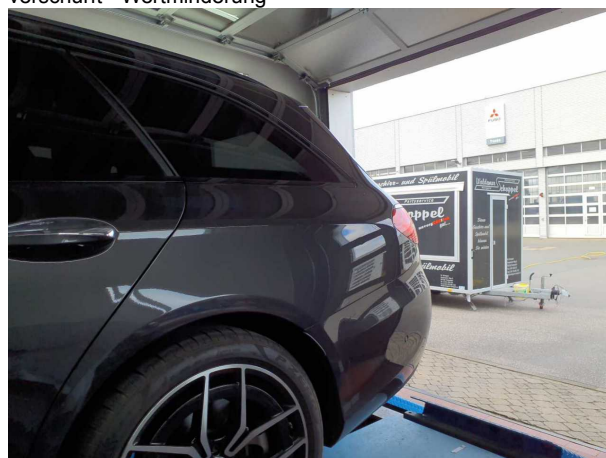

Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand (Ggf
Kostenerweiterung möglich) - Delle / Lackschaden - sanft

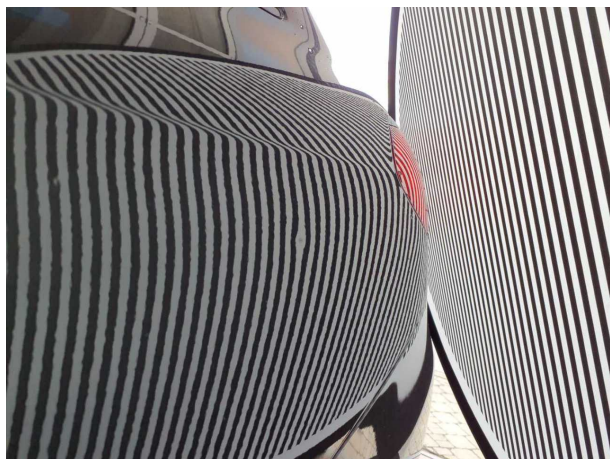

Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand (Ggf Kostenerweiterung möglich) - Delle / Lackschaden - sanft



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand (Ggf Kostenerweiterung möglich) - Delle / Lackschaden - sanft



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Ggf Kostenerweiterung möglich) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Ggf Kostenerweiterung möglich) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Ggf Kostenerweiterung möglich) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Fehlstellung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Fehlstellung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Fehlstellung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Fehlstellung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Fehlstellung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 8: Tür vorn links: Fensterheber (Taster für Beifahrerseite) - defekt - erneuern



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung (Fehlstellung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 8: Tür vorn links: Fensterheber (Taster für Beifahrerseite) - defekt - erneuern




Beschädigung 9: Getriebe: Verteilergetriebe - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 9: Getriebe: Verteilergetriebe - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 9: Getriebe: Verteilergetriebe - undicht - Diagnose durchführen

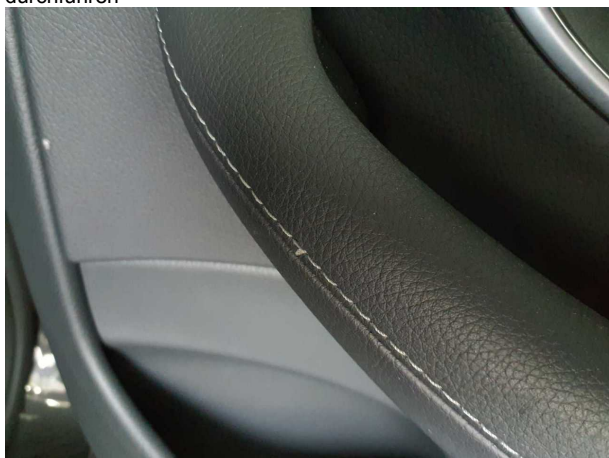


Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 9: Getriebe: Verteilergetriebe - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft -

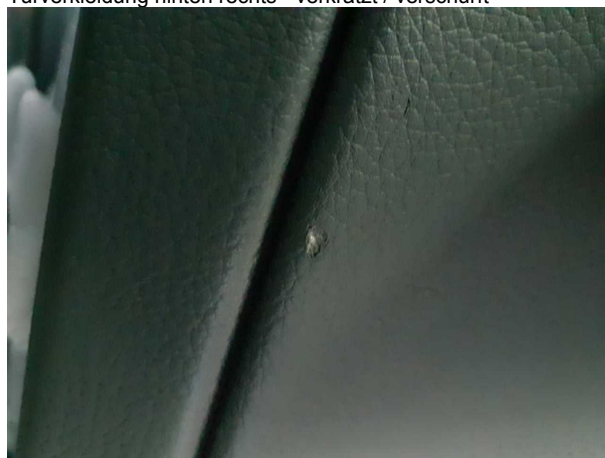

Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung 12: Instrumententafel: Blende - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung 11: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

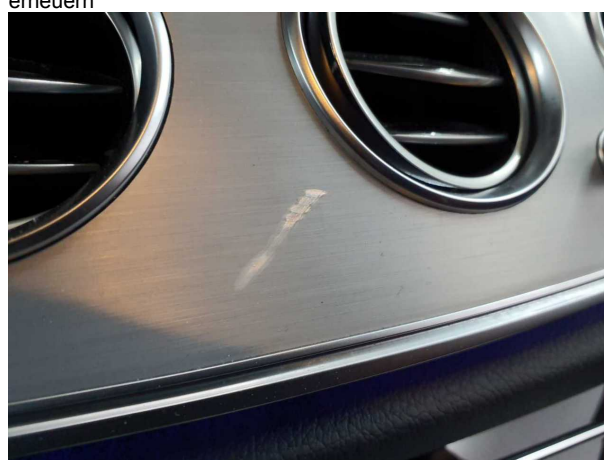


Beschädigung 12: Instrumententafel: Blende - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 12: Instrumententafel: Blende - verkratzt / verschürft - erneuern

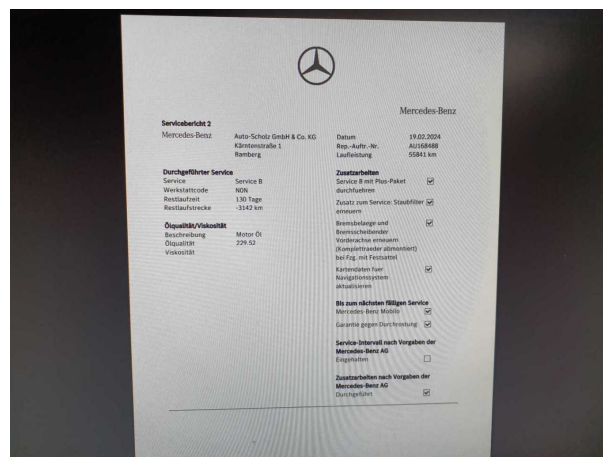

Beschädigung 13: Sonstiges: Inspektion/Wartung - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

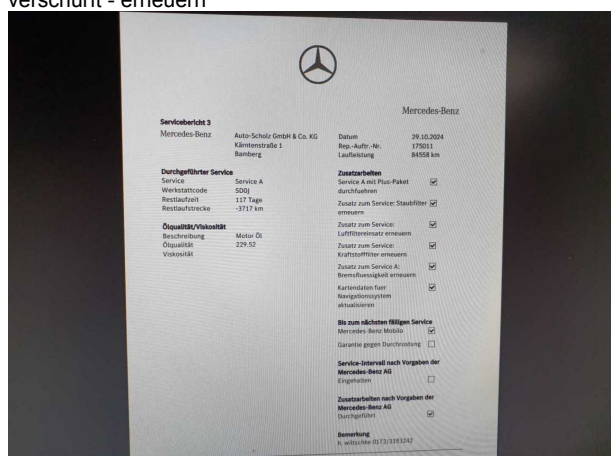


Beschädigung 14: Sonstiges: Inspektion/Wartung - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

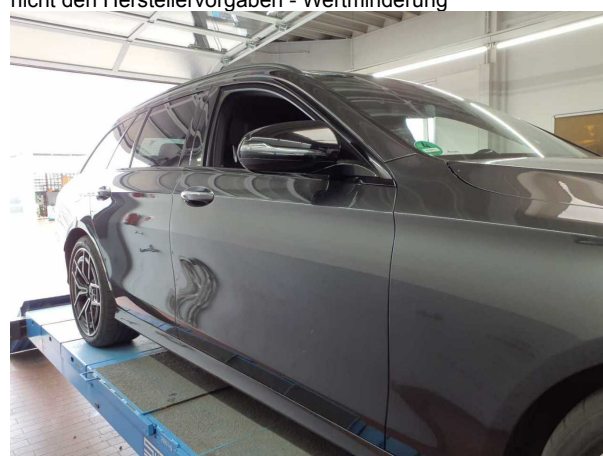


Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

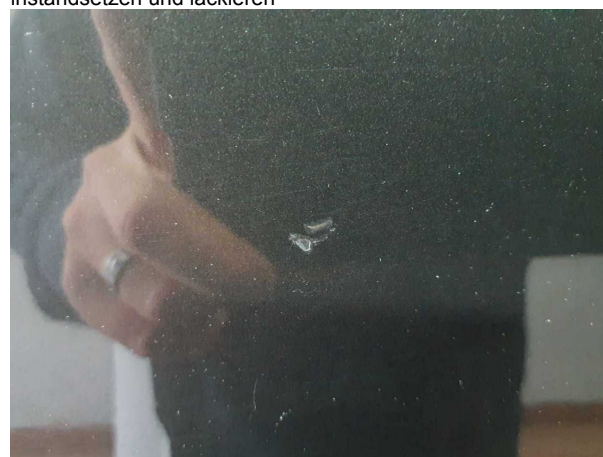

Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren

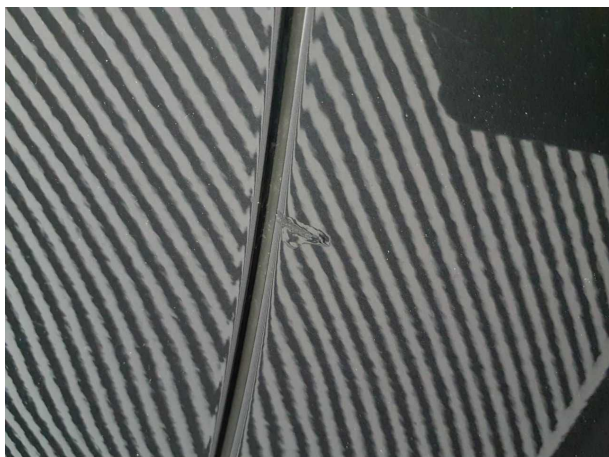

Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

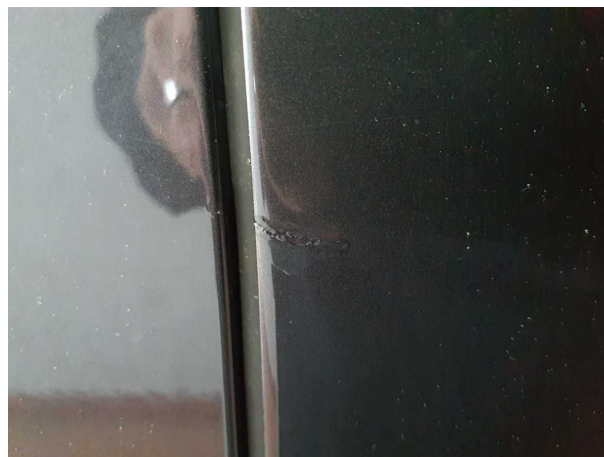

Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Dell... Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Dell... Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Dell...
Lackschaden - instandsetzen und lackieren

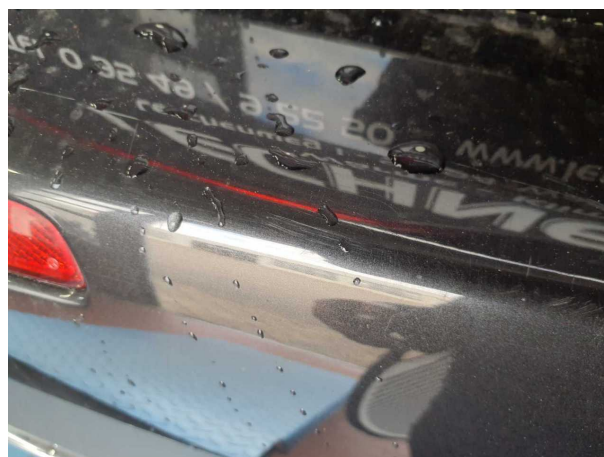

Beschädigung 16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung
vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

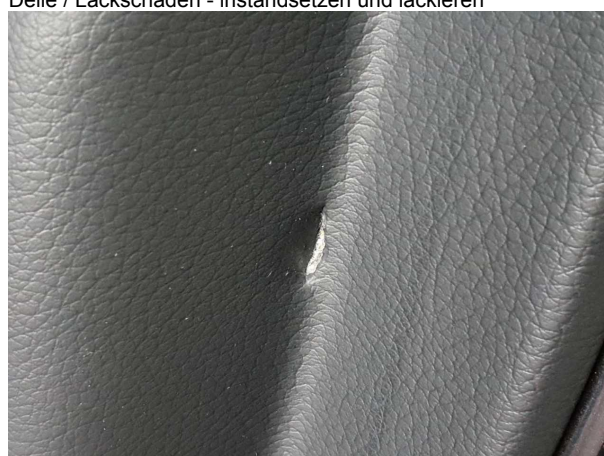

Beschädigung 17: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung
vorn links - Delle(n) - kein Abzug




Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links - Delle(n) - kein Abzug




Gebrauchsspur 2: Schweller links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Schweller links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug

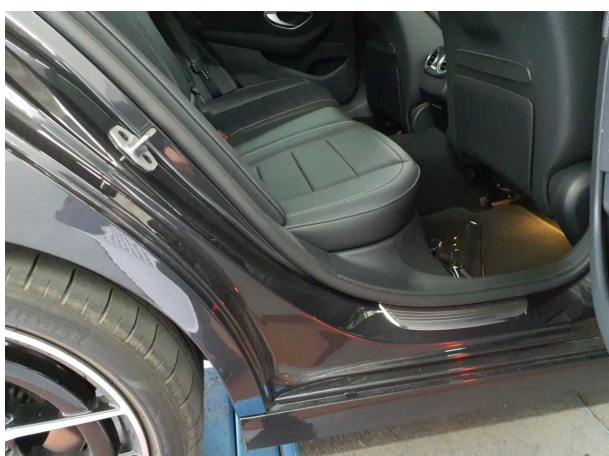

Gebrauchsspur 3: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - kein Abzug

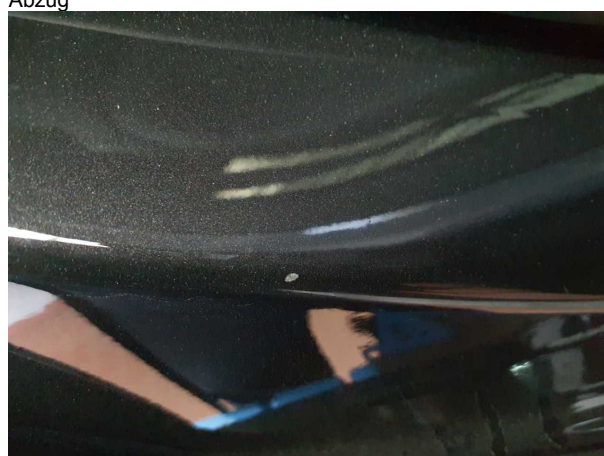

Gebrauchsspur 3: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - k... Abzug