



Datum: 21.07.2026

Gutachten

Betreff

Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeug-Identnummer

WBAJU810009M63514



Datum: 21.07.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugart Geländewagen

Hersteller BMW

Modell / Verkaufsbezeichnung X5 xDrive30d

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0005 DAD 01694

Fahrzeug-Identnummer WBAJU810009M63514

Anzahl Besitzer unbekannt

Erstzulassung / Letzte Zulassung 07.07.2022 / 07.07.2022

Nächste HU 05/2027

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen

Fahrzeug Kennzeichen Kennzeichen nicht entgegen genommen

Laufleistung 52.856 km / abgelesen

Farbe / Farbcode C3D Manhattan

Antriebsart Allradantrieb

Kraftstoffart Hybr.Diesel/E

Hubraum / Zylinder 2.993 ccm / 6

Leistung 210 kW

Schadstoffklasse EURO6

Leergewicht (kg) 2.265

zul. Gesamtgewicht (kg) 2.940



Datum: 21.07.2026

zul. Nutzlast (kg)	675
Maße (L/B/H)	4922 x 2004 x 1745
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	30.000 km
Durchgeführte Wartungen	17.06.2026 bei 52.772 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar
Bereifung / Felge	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/40 R21 107Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	5 / 4
#2 315/35 R21 111Y	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Lackmangel - aufbereiten
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Lackmangel - aufbereiten
4	Heckklappe/-tür	Heckspoiler (Links) - Kratzer - Wertminderung
5	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - beschädigt - erneuern



Datum: 21.07.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - unzulässig - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - unzulässig - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern
10	Fahrzeugdach	Schiebedach / Glas (Dichtungen) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo - Abrieb - kein Abzug
2	Bremsanlage	Bremsscheiben vorn (Korrosion oberflächlich)
3	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	109 µm
2	Dachholm links	107 µm
3	Dachholm rechts	185 µm
4	Heckklappe/-tür	99 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	99 µm
7	Motorhaube	116 µm
8	Seitenwand links	116 µm



Datum: 21.07.2026

Nr.	Ort	Messung
9	Seitenwand rechts	205 µm
10	Tür hinten links	103 µm
11	Tür hinten rechts	111 µm
12	Tür vorne links	176 µm
13	Tür vorne rechts	196 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



Datum: 21.07.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Anlagen: 10 Übersichtsfotos, 37 Beschädigungsfotos



Datum: 21.07.2026

Übersichtsfotos

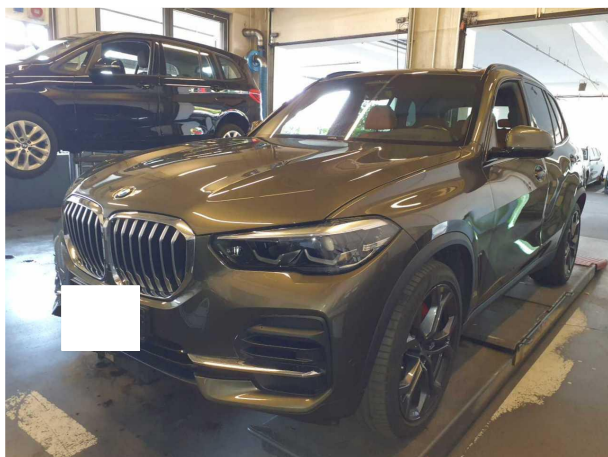


Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

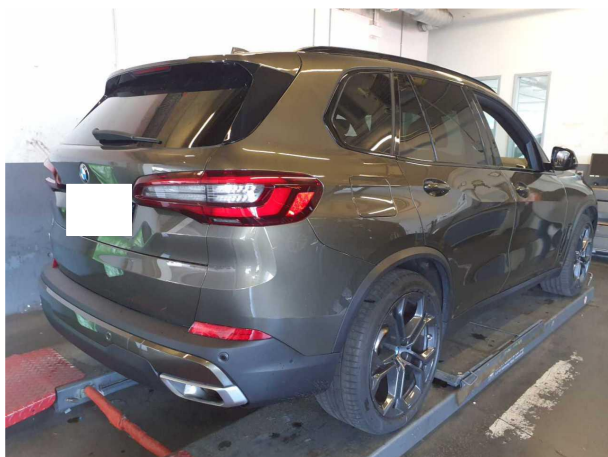


Abbildung 3: Schräg hinten

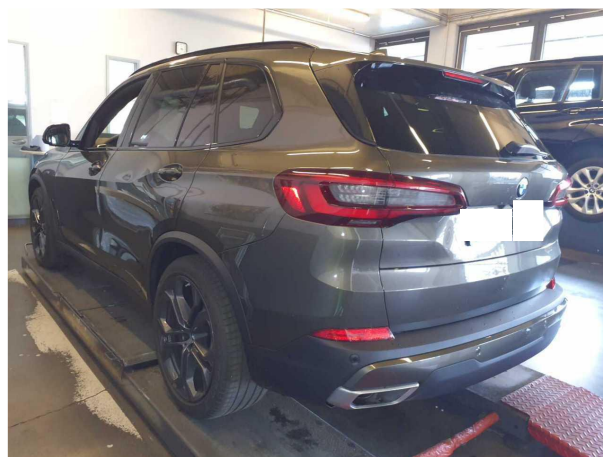


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Datum: 21.07.2026

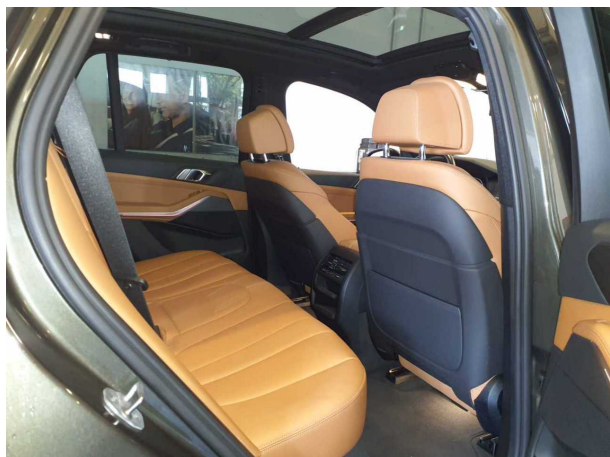


Abbildung 7: Innenraum

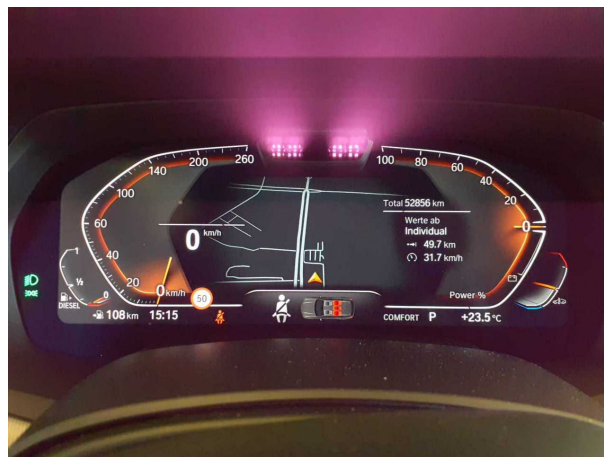


Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Laderaum



Datum: 21.07.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Lackmangel - aufbereiten

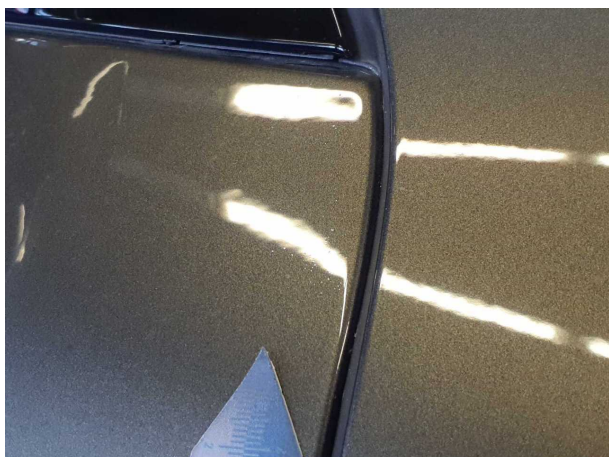


Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Lackmangel - aufbereiten

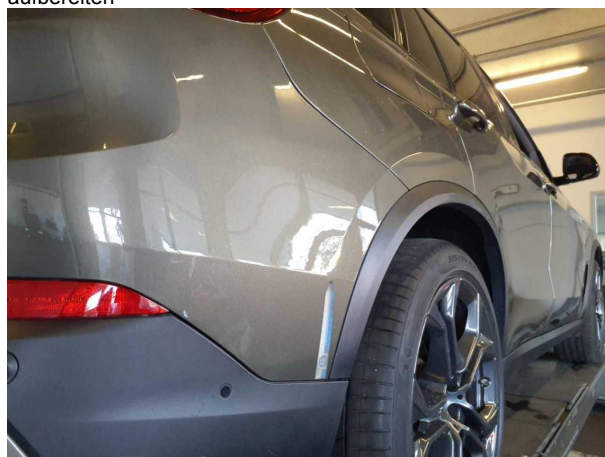

Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten




Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten

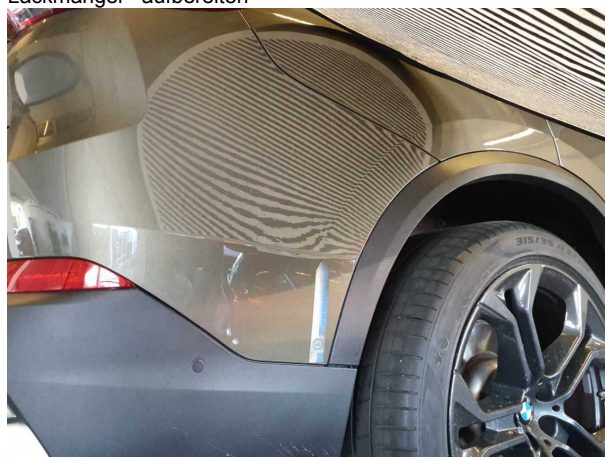


Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten



Datum: 21.07.2026

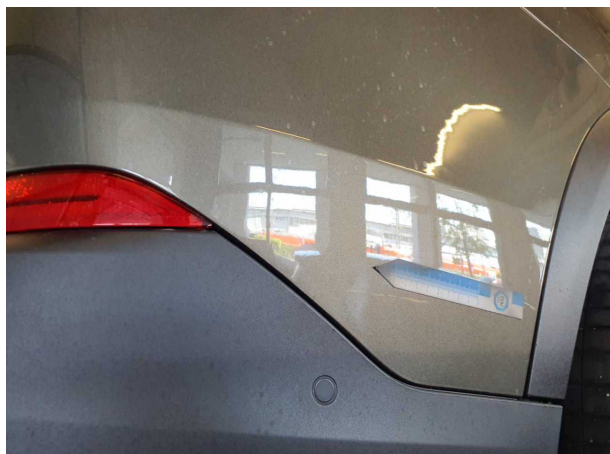


Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten

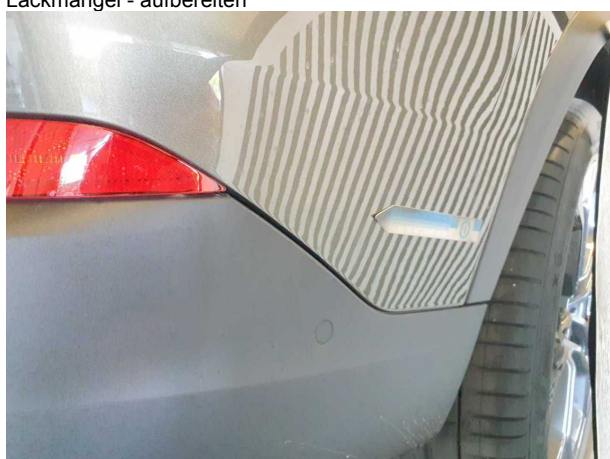


Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - aufbereiten

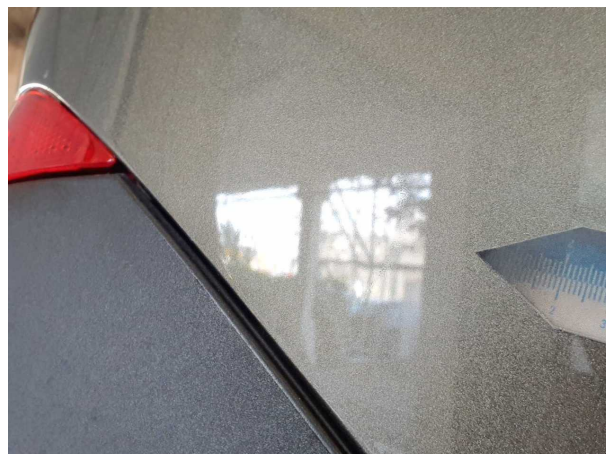

Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - aufbereiten

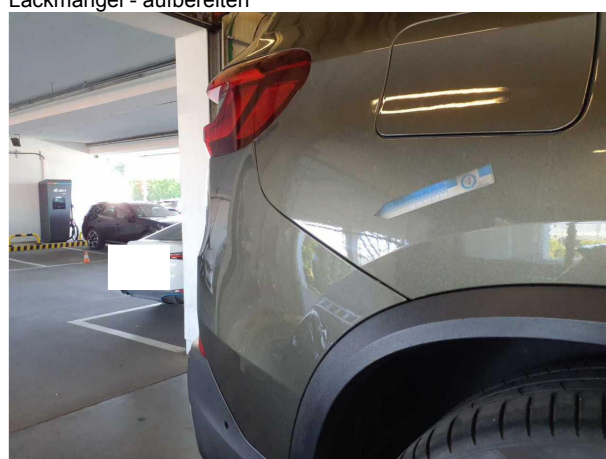

Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - aufbereiten



Datum: 21.07.2026




Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - aufbereiten




Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckspoiler (Links) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckspoiler (Links) - Kratzer - Wertminderung

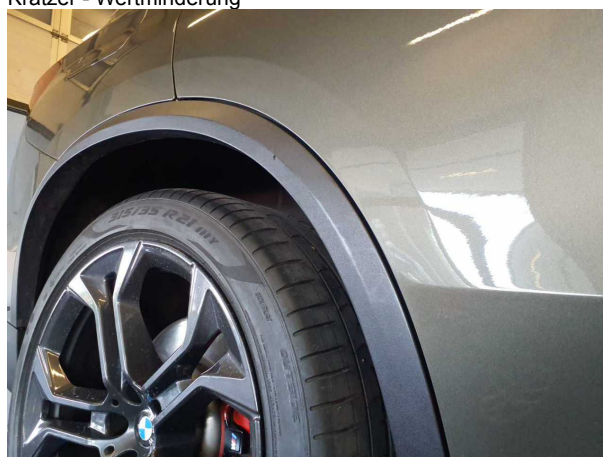

Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - beschädigt - erneuern

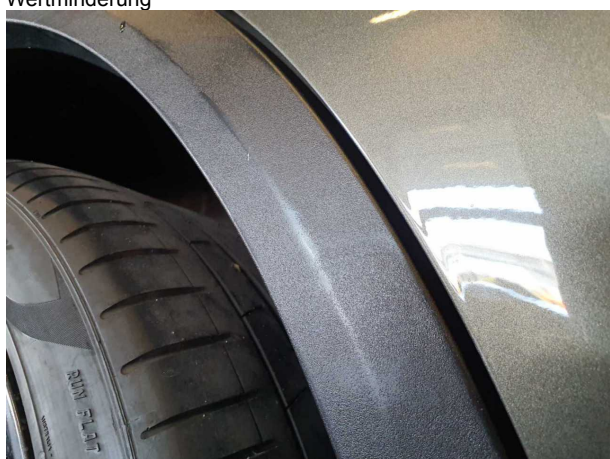


Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - beschädigt - erneuern



Datum: 21.07.2026

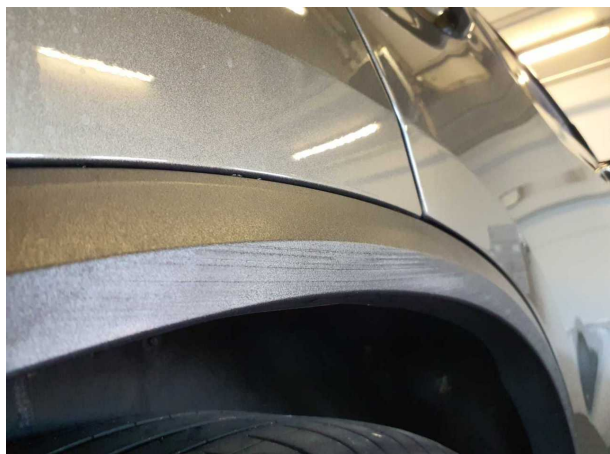


Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

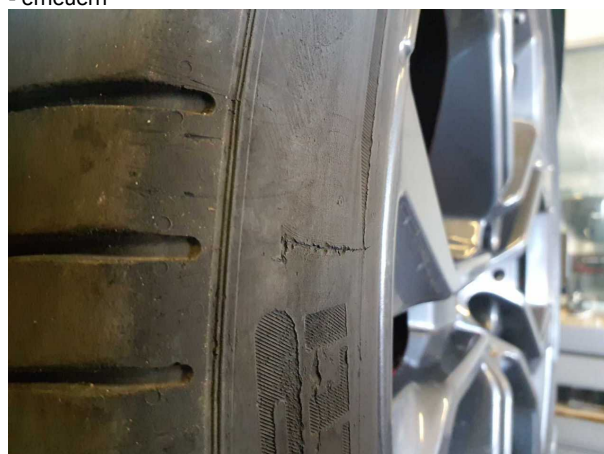

Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

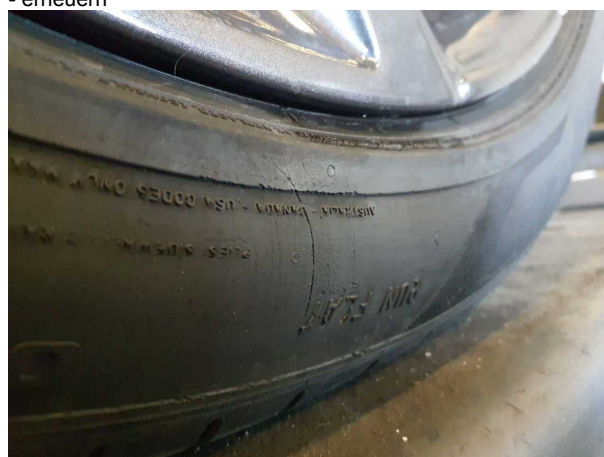

Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Datum: 21.07.2026



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - unzulässig - Wertminderung




Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - unzulässig - Wertminderung




Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - unzulässig - Wertminderung



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech... unzulässig - Wertminderung

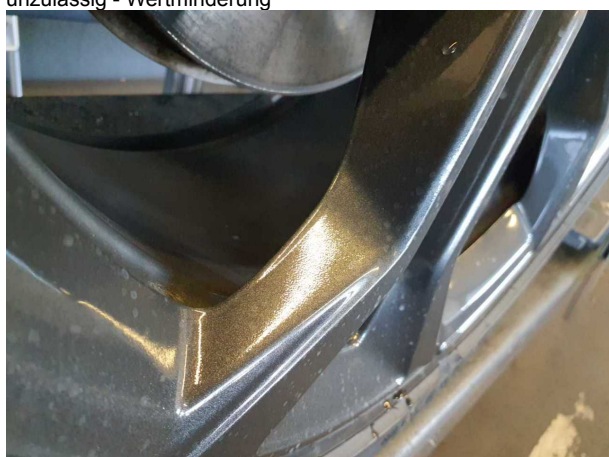

Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - unzulässig - Wertminderung

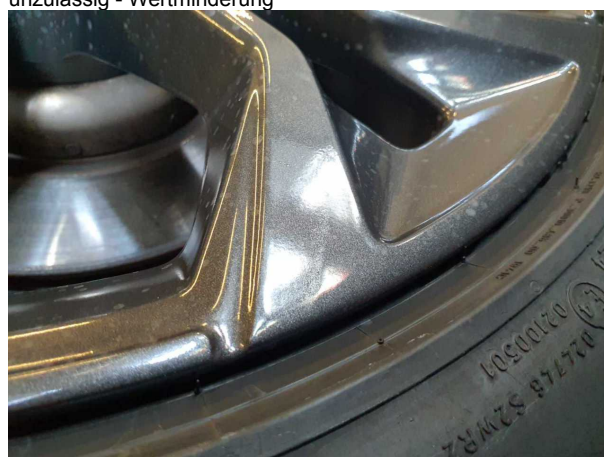

Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech... unzulässig - Wertminderung




Datum: 21.07.2026




Beschädigung 9: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 10: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Dichtungen) - beschädigt - erneuern

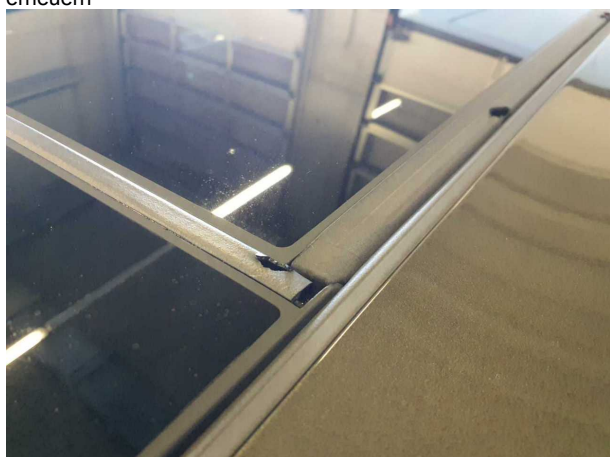

Beschädigung 10: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Dichtungen) - beschädigt - erneuern

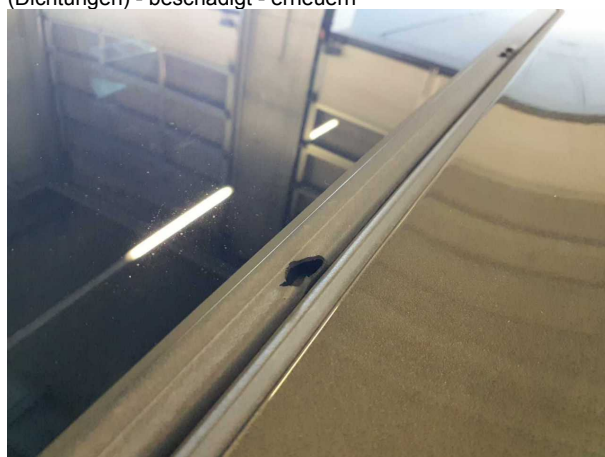

Beschädigung 10: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Dichtungen) - beschädigt - erneuern

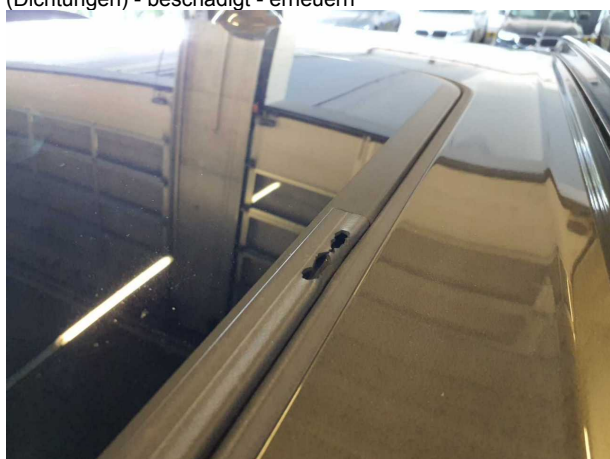

Beschädigung 10: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Dichtungen) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Dichtungen) - beschädigt - erneuern



Datum: 21.07.2026



Beschädigung 10: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas
(Dichtungen) - beschädigt - erneuern