

## Zustandsbericht ohne Ausstattung



### Kennzeichen

**FIN** YV1ZWH7V2S1640191

### Vorgang

Kunden-Nr. 0211802593  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

Bewertet auf

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.  
ohne MwSt.

## Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

**Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:**

**- Seitenwand hinten rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, Stoßfänger hinten.**

**Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.**

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

## Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                      |                    |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Erstzulassung              | 17.06.2024                                                                           | Letzte Zulassung   | 17.06.2024   |
| Fahrzeugart                | PKW                                                                                  | Hersteller         | VOLVO        |
| Typ / Verkaufsbez.         | V60 T8 AWD Recharge<br>Plus Bright                                                   | Aufbauart          | Geländewagen |
| Türen                      | 5                                                                                    | Sitzplätze         | 5            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | YV1ZWH7V2S1640191                                                                    | HSN / TSN          | 9101 / BUK   |
| Schlüssel-Nr.              | 10512360                                                                             | Km-Stand abgelesen | 52823        |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.auf.                                                                    | Zylinderanzahl     | /            |
| Leistung (kW)              | 228                                                                                  | Hubraum (ccm)      | 1969         |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,<br>N1, N2                                                     |                    |              |
| Felgen                     | Leichtmetall                                                                         |                    |              |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                    |              |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ               | Art  | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|------------------------------|------|-------------|
| 1 links   | 235 / 45 R 18 98 W | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 45 R 18 98 W | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm        |
| 2 links   | 235 / 45 R 18 98 W | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 45 R 18 98 W | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S /O | 6 mm        |
| Pannenset |                    |                              |      |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 15.05.2026 bei Kilometerstand 49.807

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                                                  | Rep.Kost<br>netto | Anrechn.<br>brutto | Minderwert in EUR |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|
|                                                                                                      |                   |                    | netto             | brutto |
| 1. Serviceheft fehlt, erneuern                                                                       |                   |                    |                   |        |
| 2. Türeinstieg vorne rechts eingedellt und verschrammt, smart repair (Bild 7)                        |                   |                    |                   |        |
| 3. Türverkleidung hinten rechts mehrfach verschrammt, smart repair (Bild 8)                          |                   |                    |                   |        |
| 4. Heckklappe unterhalb tiefe Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)                             |                   |                    |                   |        |
| 5. Türeinstieg hinten links eingedellt, smart repair (Bild 10)                                       |                   |                    |                   |        |
| 6. Türverkleidung vorne links mehrfach verschrammt, smart repair (Bild 11, 12)                       |                   |                    |                   |        |
| 7. Türeinstieg vorne links eingedellt, smart repair (Bild 13)                                        |                   |                    |                   |        |
| 8. Lenkrad mehrfach verschrammt, instandsetzen (Bild 14, 15)                                         |                   |                    |                   |        |
| 9. Frontscheibe mehrere tiefe Kratzer, erneuern (Bild 16, 17)                                        |                   |                    |                   |        |
| 10. Tür vorne rechts oberhalb eingedellt, drücken (Bild 18)                                          |                   |                    |                   |        |
| 11. Kotflügel vorne rechts eingedellt und verschrammt, instandsetzen (Bild 19, 20)                   |                   |                    |                   |        |
| 12. Fahrzeug komplett polieren,                                                                      |                   |                    |                   |        |
| 13. Seitenwand hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 21)                                           |                   |                    |                   |        |
| 14. Glanzgedrehte Felge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 22, 23)                              |                   |                    |                   |        |
| 15. Glanzgedrehte Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 24, 25)                             |                   |                    |                   |        |
| 16. Glanzgedrehte graue Felge statt Glanzgedrehter schwarzer Felge hinten rechts, erneuern (Bild 26) |                   |                    |                   |        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                        |                   |                    |                   |        |

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Heckscheibe leichte Kratzer,  
Laderaum leichte Kratzer,  
Heckdiffusor leichte Kratzer,

---

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Fabian Krüger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe inkl. FZG-Schlüssel

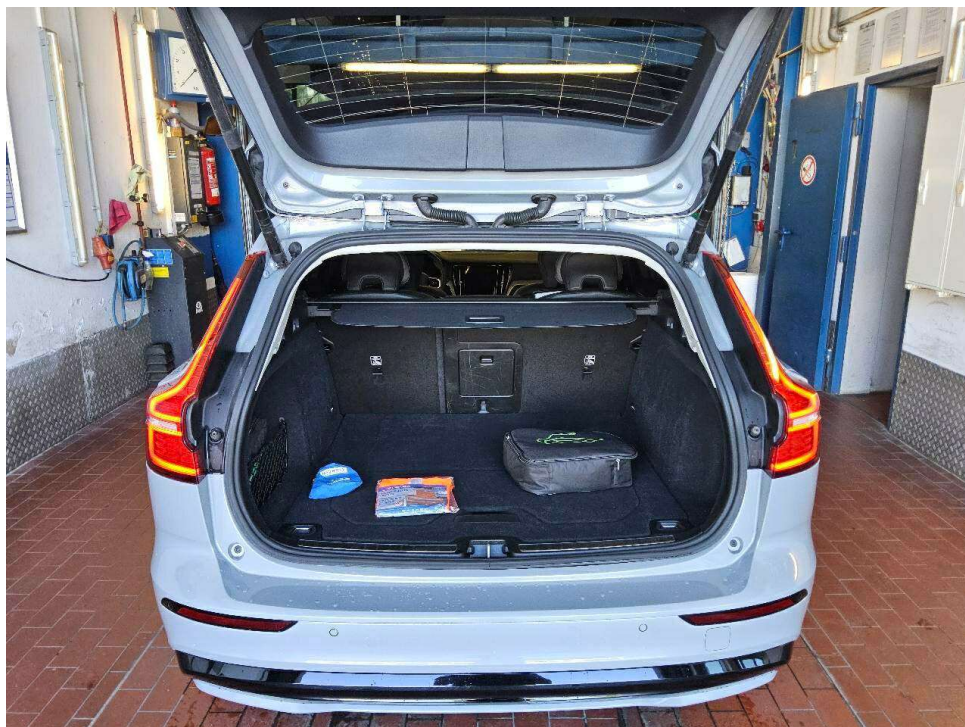


Bild 6 : Lose Teile



Bild 7 : Türeinstieg vorne rechts eingedellt und verschrammt

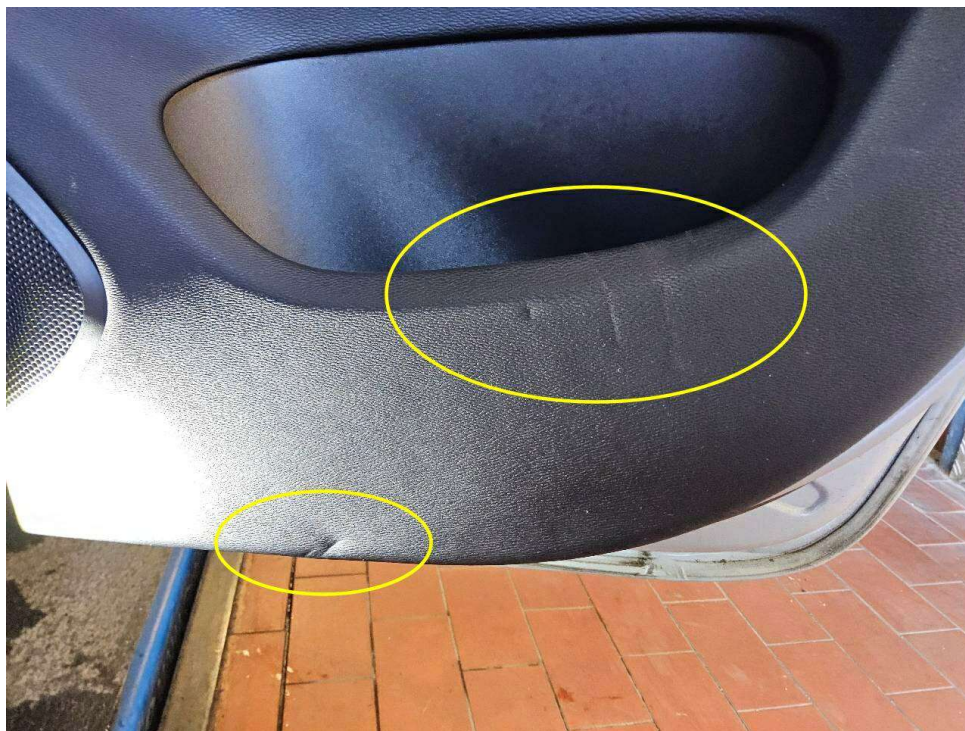


Bild 8 : Türverkleidung hinten rechts mehrfach verschrammt



Bild 9 : Heckklappe unterhalb tiefe Kratzer



Bild 10 : Türeinstieg hinten links eingedellt



Bild 11 : Türverkleidung vorne links mehrfach verschrammt



Bild 12 : Türverkleidung vorne links mehrfach verschrammt



Bild 13 : Türeinstieg vorne links eingedellt

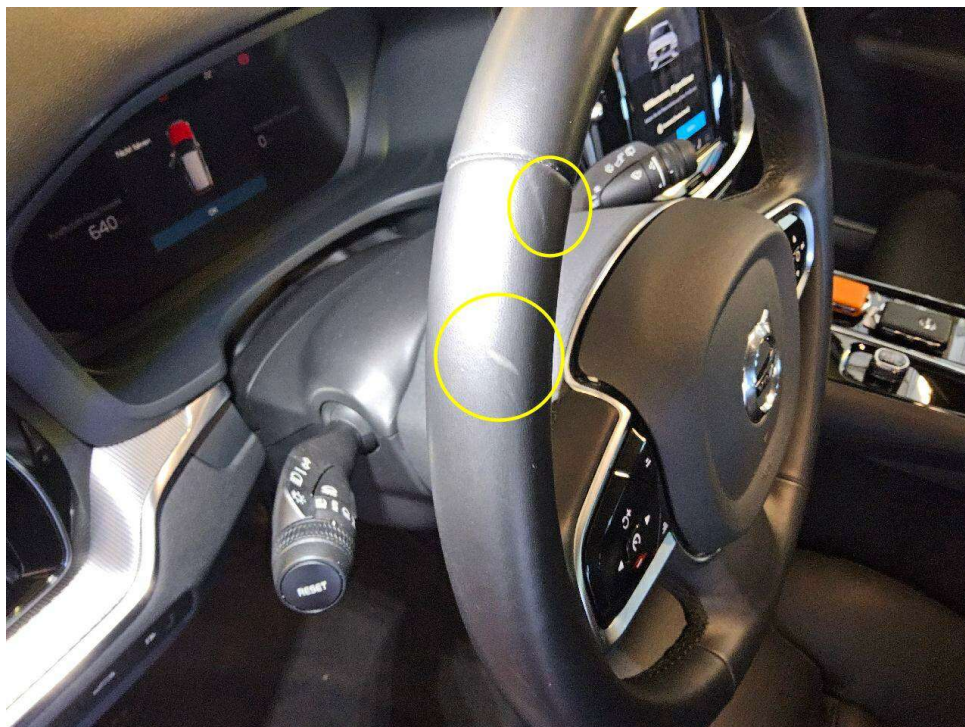


Bild 14 : Lenkrad mehrfach verschrammt

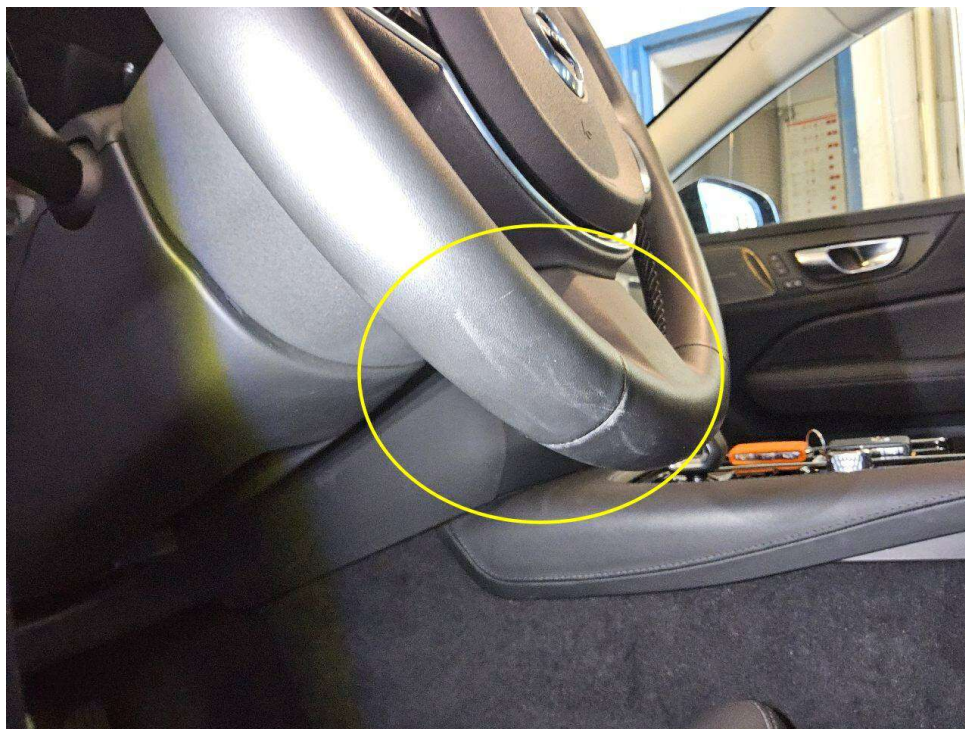


Bild 15 : Lenkrad mehrfach verschrammt



Bild 16 : Frontscheibe mehrere tiefe Kratzer

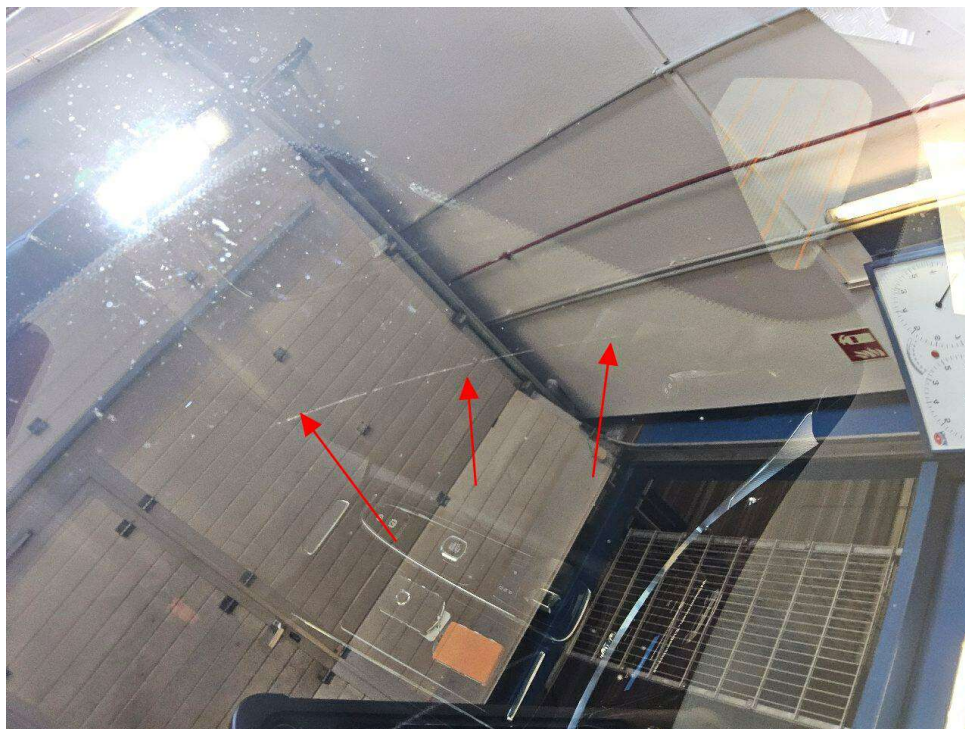


Bild 17 : Frontscheibe mehrere tiefe Kratzer

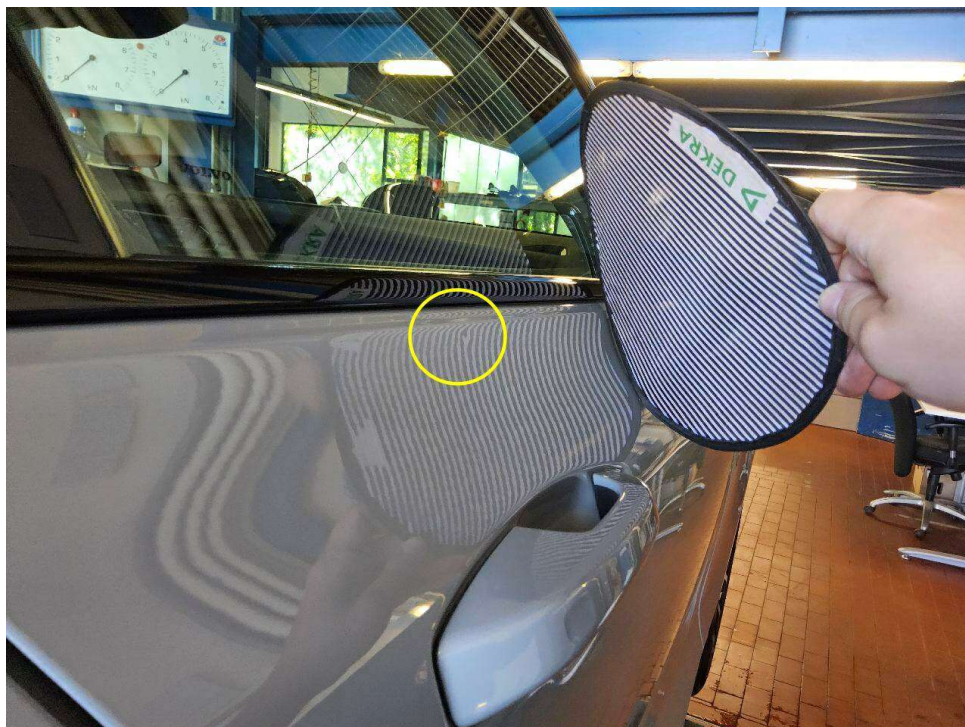


Bild 18 : Tür vorne rechts oberhalb eingedellt

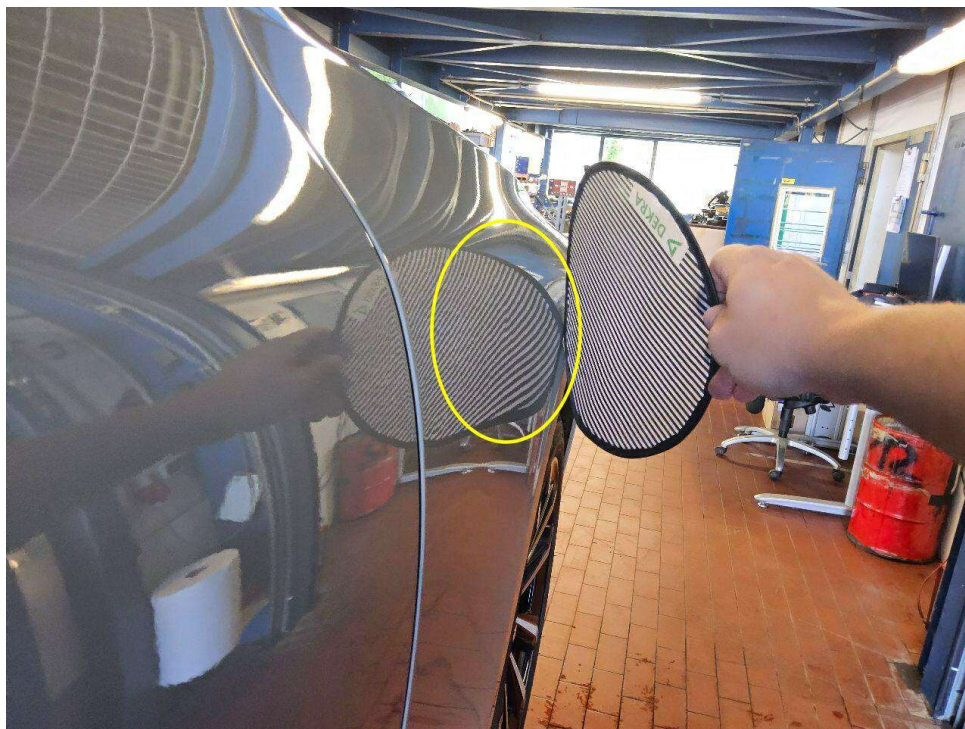


Bild 19 : Kotflügel vorne rechts eingedellt und verschrammt



Bild 20 : Kotflügel vorne rechts eingedellt und verschrammt

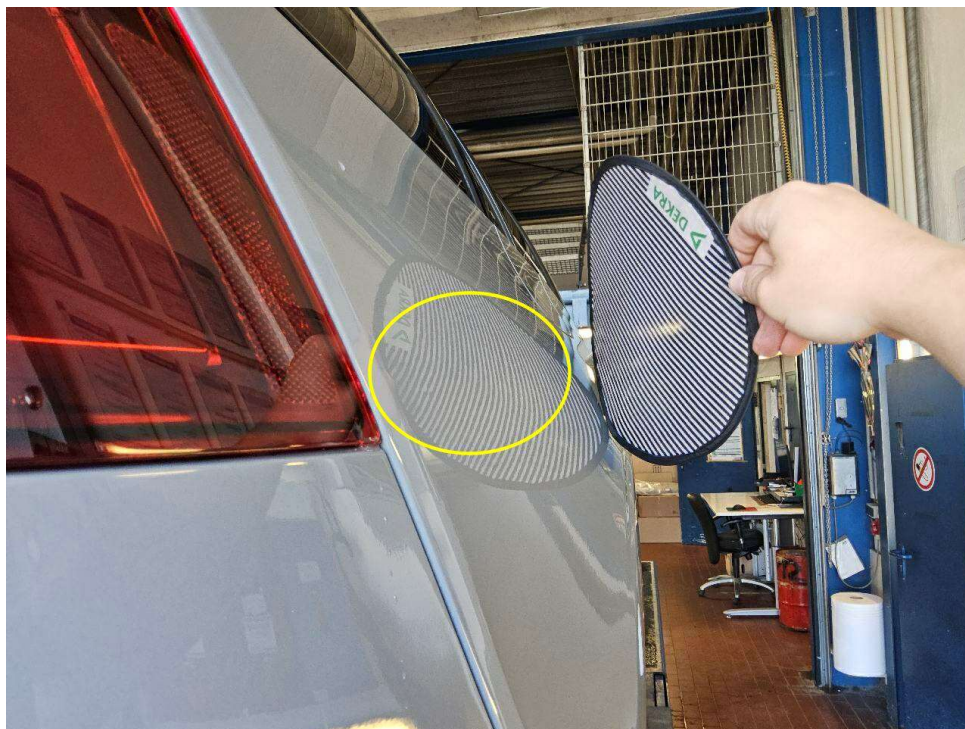


Bild 21 : Seitenwand hinten rechts eingedellt

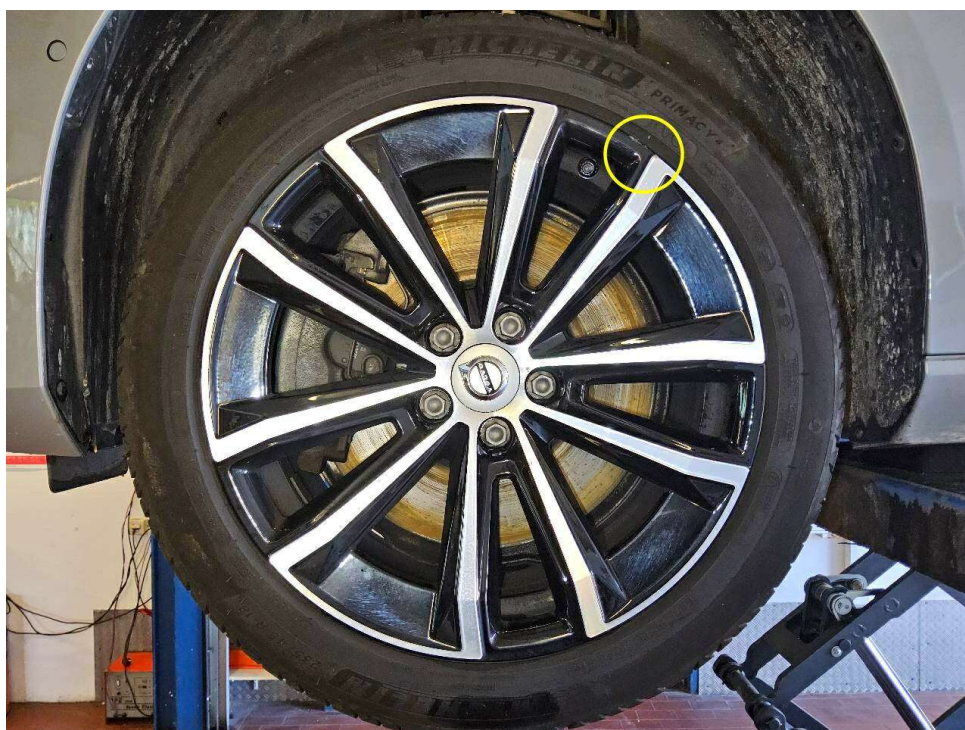


Bild 22 : Glanzgedrehte Felge vorne links verschrammt



Bild 23 : Glanzgedrehte Felge vorne links verschrammt

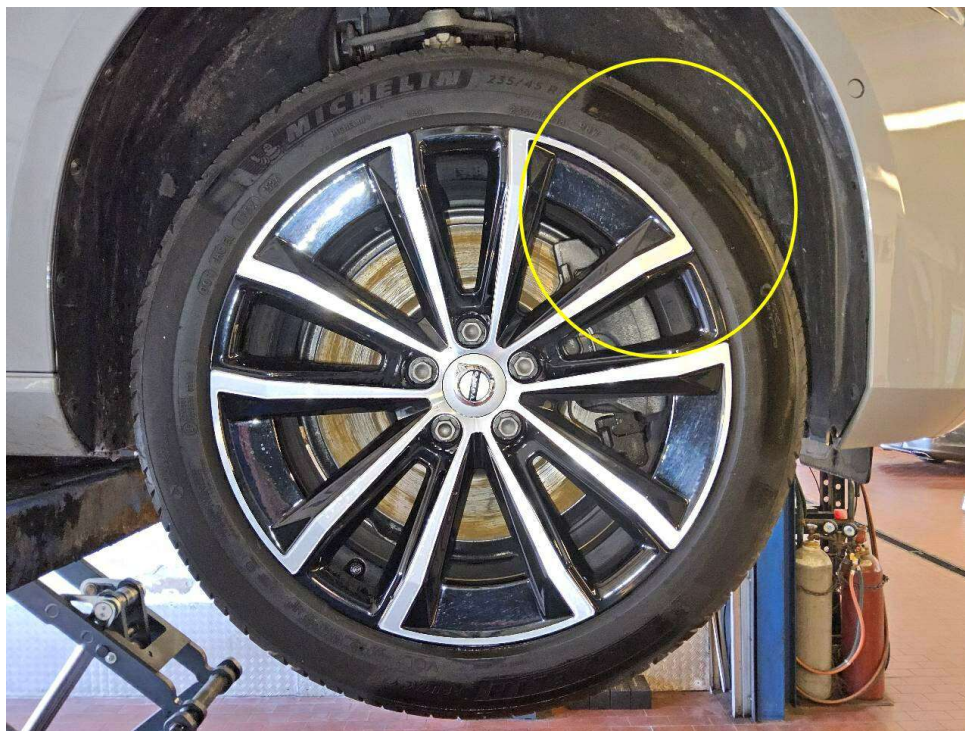


Bild 24 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts verschrammt

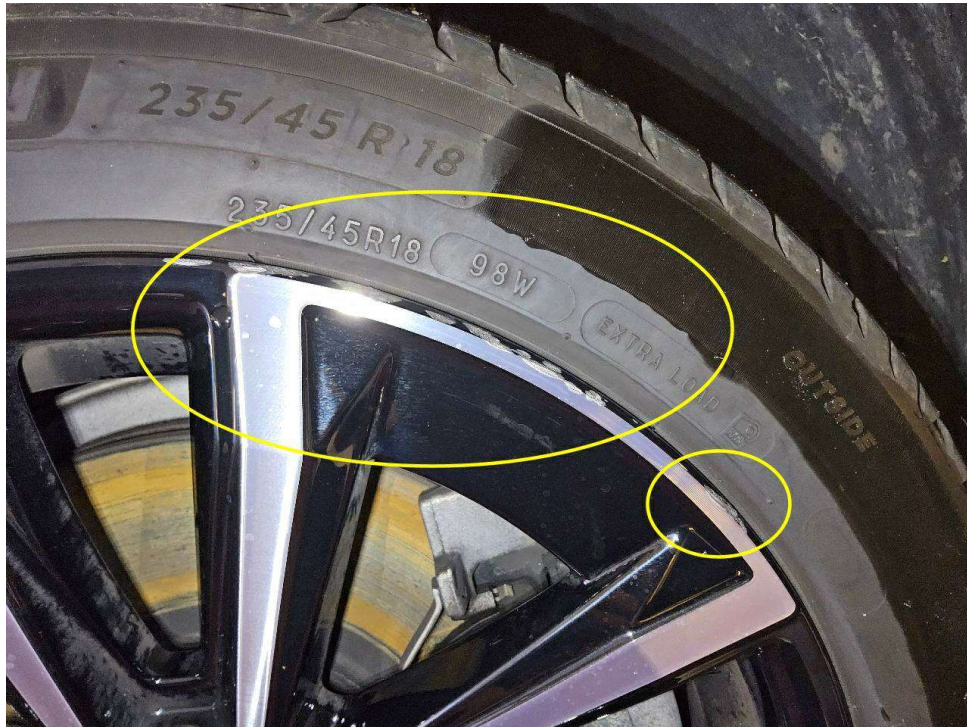


Bild 25 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts verschrammt

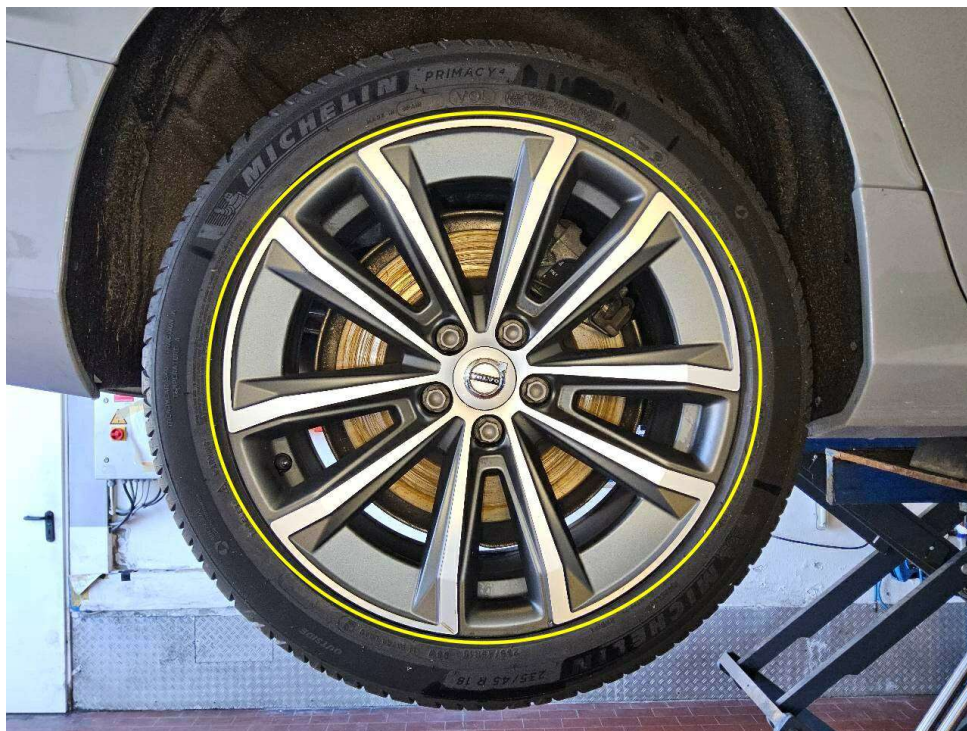


Bild 26 : Glanzgedrehte graue Felge statt Glanzgedrehter schwarzer Felge hinten rechts