



Zustandsbericht

Fahrzeugdaten			
BMW 5 Limousine 520 d xDrive M Sport			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA21FL090CV46392	Laufleistung abgelesen:	70774 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.06.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	13.08.2026 Weinsberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//DJT	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 145 kW (197 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	TANSANITBLAU II METALLIC	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028	Polster Art:	Leder
Farbe Innenausstattung:	Braun	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Nein	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	-
Besichtigungsbedingung:	0		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium glanzpoliert
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102Y 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102Y 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102Y 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102Y 4 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	225/55/R18/102H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	225/55/R18/102H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	225/55/R18/102H 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	225/55/R18/102H 4 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Airbag Beifahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL) • Antriebsart xDrive (Allrad) • Außenspiegel-Paket (erweitert) • Bremsassistent • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Fahrassistentz-System Active Guard (Bremsassistent) • Fahrassistentz-System Post-Crash-System (PC-iBrake) • Fußmatten Velours • Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen) • Karosserie 4-türig • Kopf-Airbag-System vorn • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar • M Sport • Personalisierungssystem (BMW My Modes) • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Seitenairbag vorn • Service-System Gesetzlicher Notruf	• Airbag Fahrerseite • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik • BMW Digital Key • Bremsenergieerückgewinnung • Dachhimmel Anthrazit • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Fahrassistentz-System Fahrerlebnisschalter • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Induktionsladeschale für Smartphone • Kopf-Airbag-System hinten • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion • LM-Felgen • Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel) • Personalisierungssystem (Personal eSIM) • Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack) • Rußpartikelfilter • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung • Service-System ConnectedDrive Services • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices

• Sportsitze vorn • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	• Warndreieck
---	---

Sonderausstattung	
• Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Comfort-Paket • Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Edelholz Eiche dunkel hochglänzend • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon • Travel-Paket	• BMW Individuallackierung Tansanit-Blau II Metallic • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innovations-Paket • Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Espresso Braun) • Sport-Fahrwerk (M-Technic)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung	
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung			
Bremsanlage:	 Eingeschränkt geprüft	Motorlauf:	 Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug hat Alters und Gebrauchsspuren

Schäden



	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Verformt
2.	Kotflügel Vorne - Rechts	Abschürfung
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Abschürfung
4.	Tür Vorne - Rechts	Abschürfung
5.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung
6.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
7.	Windschutzscheibe	Steinschlag
8.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
9.	Motorhaube	Abschürfung



	Bauteil	Schaden
10.	Untere Kappe Außenrückspiegel rechts	Abschürfung
11.	Türeinstieg Vorne - Links	Abschürfung
12.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Beschädigt
13.	Reifen Vorne - Links	Beschädigt
14.	Scheinwerfer rechts und links	Gebrauchsspuren
15.	Fahrzeug Harz Kratzer Säure	Harz-/ Säureeinwirkung
16.	Innenraum und Kofferraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Vorne links




Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument

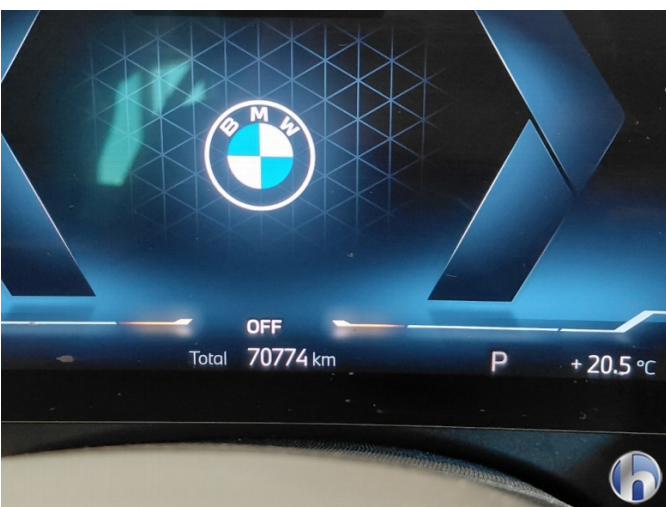

Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen




Felgen



Motorraum

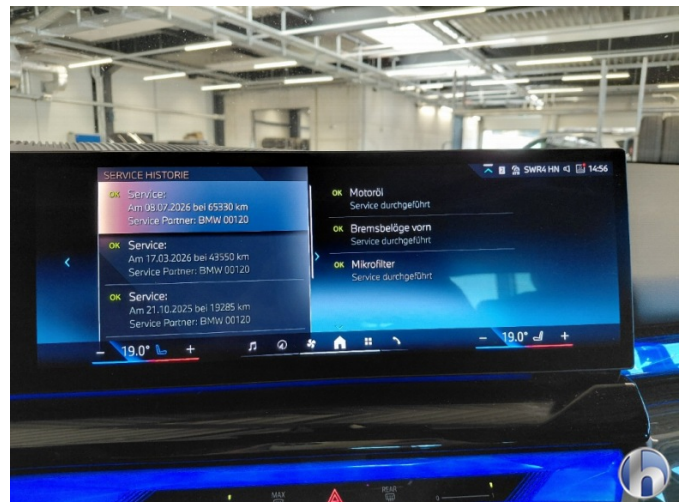


Serviceheft

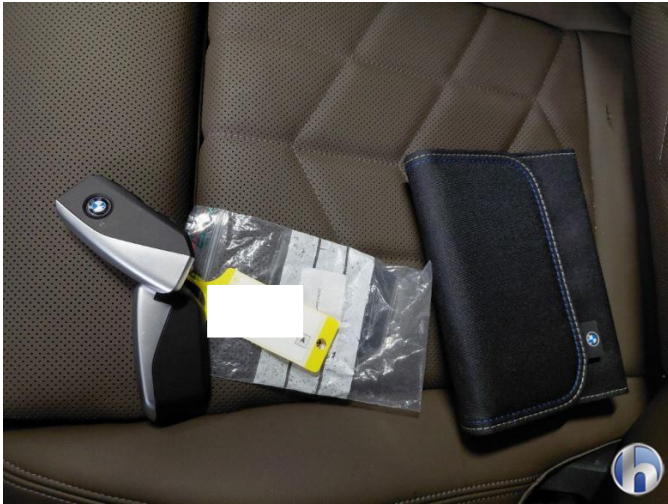

Sonstiges



Sonstiges

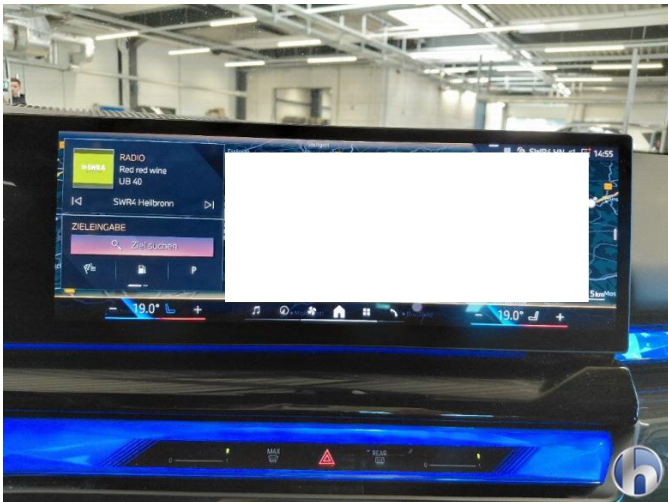

Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Stoßfänger Vorne

Verformt

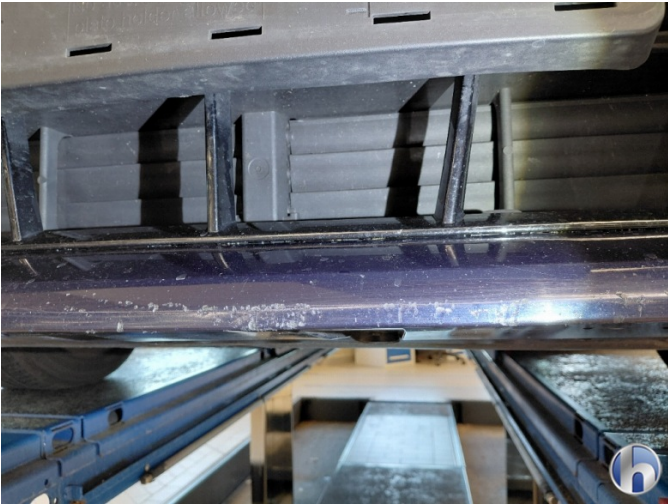

1. Stoßfänger Vorne **Verformt**



1. Stoßfänger Vorne **Verformt**



1. Stoßfänger Vorne **Verformt**




1. Stoßfänger Vorne **Verformt**



2. Kotflügel Vorne - Rechts **Abschürfung**




2. Kotflügel Vorne - Rechts **Abschürfung**

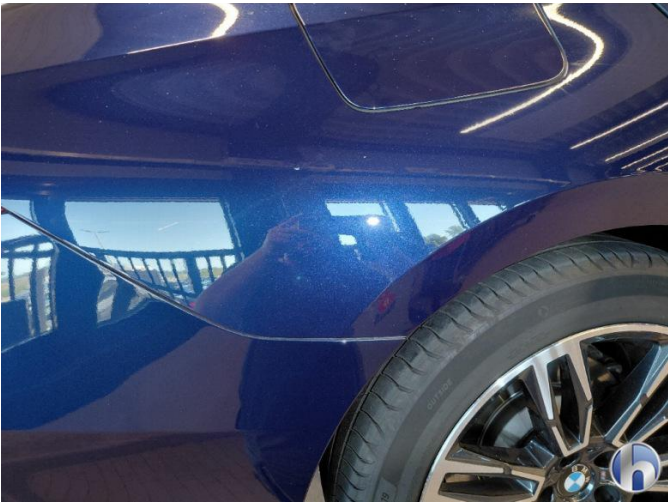

3. Seitenwand - Hinten - Rechts

Abschürfung

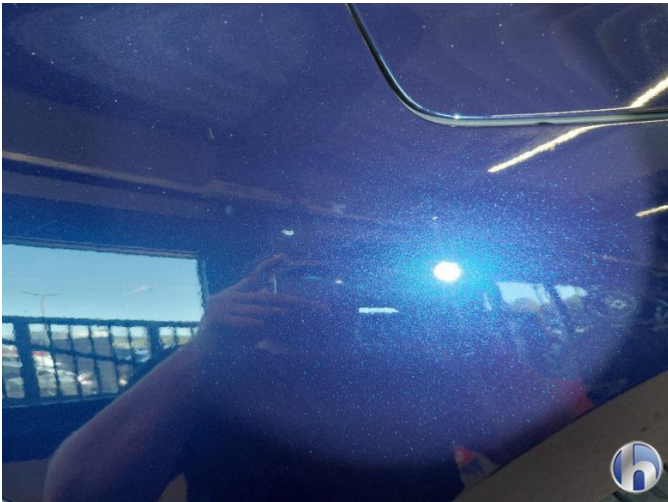

3. Seitenwand - Hinten - Rechts

Abschürfung



4. Tür Vorne - Rechts

Abschürfung



5. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



5. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



5. Stoßfänger Hinten

Abschürfung




6. Stoßfänger Hinten

Beschädigt




6. Stoßfänger Hinten

Beschädigt

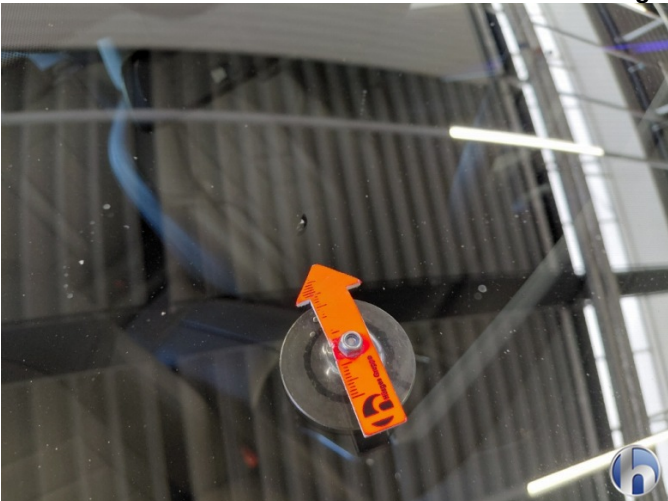


7. Windschutzscheibe

Steinschlag

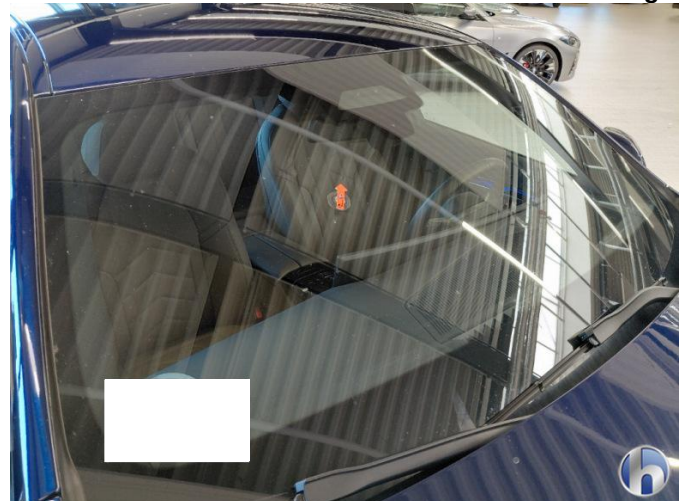

7. Windschutzscheibe

Steinschlag

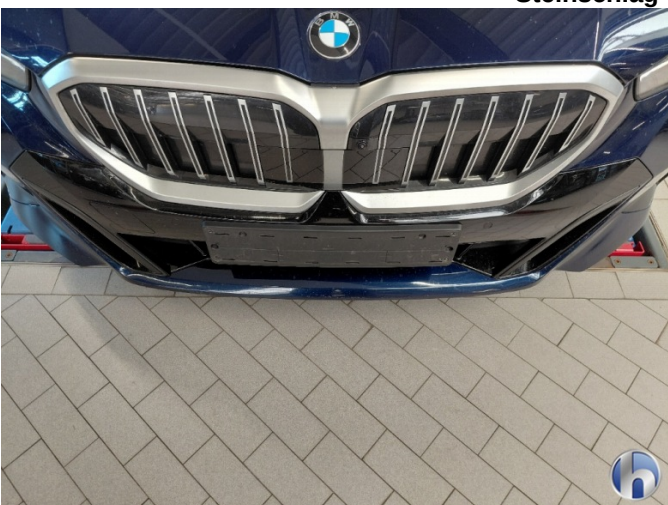

8. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



9. Motorhaube

Abschürfung



9. Motorhaube

Abschürfung



10. Untere Kappe Außenrückspiegel rechts

Abschürfung



11. Türeinstieg Vorne - Links

Abschürfung




12. Felge (glanzpoliert) vorne links

Beschädigt



13. Reifen Vorne - Links

Beschädigt

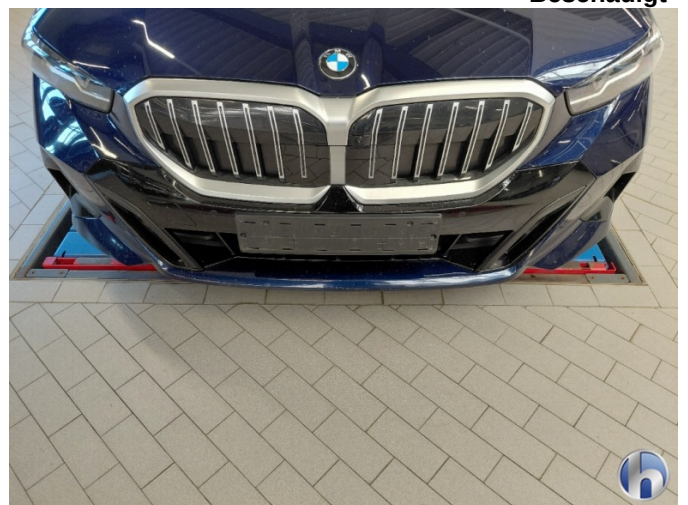

14. Scheinwerfer rechts und links

Gebrauchsspuren



15. Fahrzeug Harz Kratzer Säure
Harz-/ Säureeinwirkung