



Skoda Fabia Comfort

EZ 12/2000 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 263.155km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Comfort		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBNF46Y613158450	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 263.155km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 64 PS (47 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2000	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Anderer Schaden



(6 mm)

Anderer Schaden



(8 mm)

Anderer Schaden



(8 mm)

Anderer Schaden



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	550 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	90 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	560 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	430 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	160	Heckklappe	1975 
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse ohne Wirkung ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos









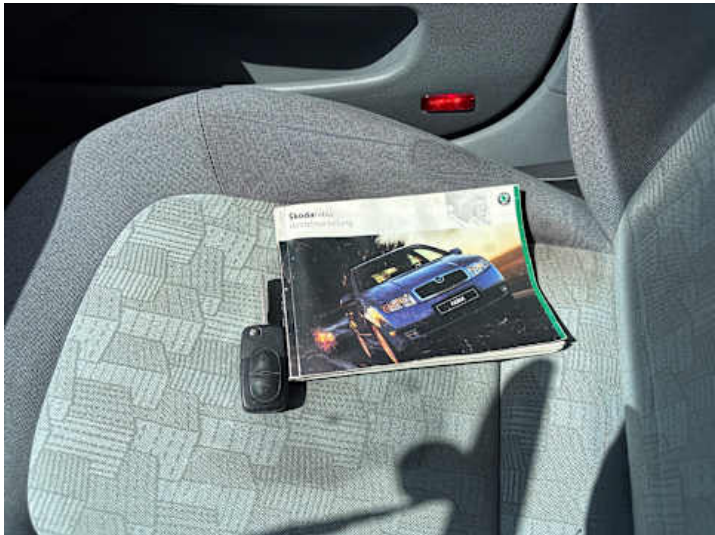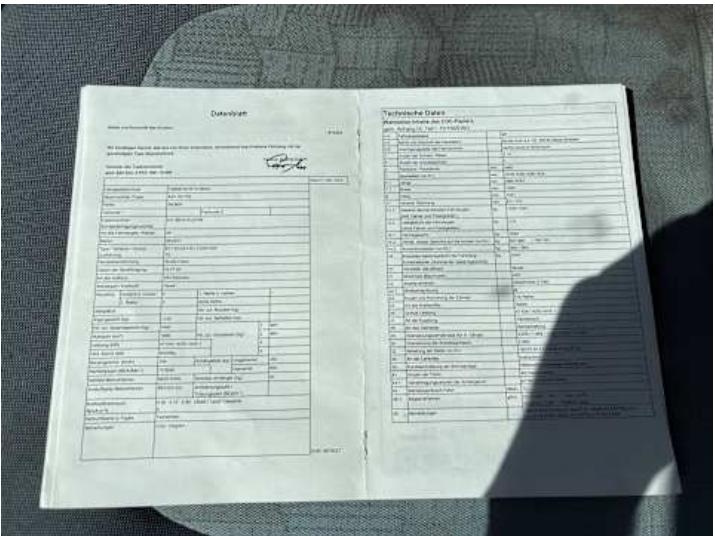

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Stoßstange vorne (Lackschaden, Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)