



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 06/2011 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 231.080km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 180 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040491A583098	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 231.080km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.499km	Letzter Service am 06/2015
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Riss/Bruch

Vorne rechts



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
Riss/Bruch

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	205	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kopfstützen fehlen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Licht-Paket
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner

- | | |
|--|---|
| • Reiserechner | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Tempomat |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bereifung mit Notlaufsystem | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Fahrassistenz-Paket: Spur | • Fußmatten Velours |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Becker MAP Pilot |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Tagfahrlicht LED |
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







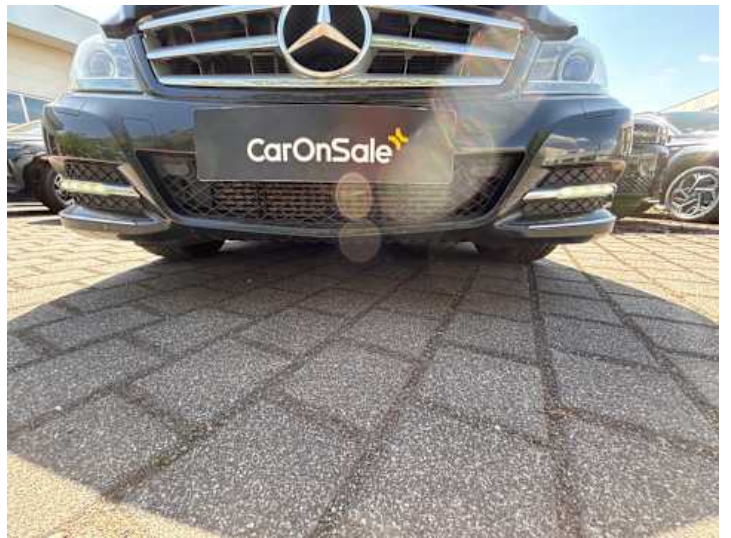

[illegible]A black leather wallet with a textured surface and a silver Mercedes-Benz logo is placed on a car seat. Next to it are a set of car keys with a black fob and a silver Mercedes-Benz logo, and a Mercedes-Benz brochure featuring a silver car and the text "Mercedes-Benz". The items are resting on a dark grey, textured car seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Ohne Funktion)