


BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263597ZGWST vom 28.05.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

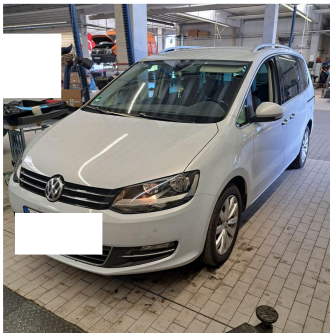

FIN

WVWZZZ7NZKV015920

Hersteller

Volkswagen

Modell

Sharan (7N2)(04.2015->2022)

Untertyp

Highline BMT/Start-Stopp

Erstzulassung

29.04.2019

Laufleistung

159.084 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsdatum	28.05.2026
Besichtigungsdatum	28.05.2026
Besichtigungsbedingungen	Der Fahrzeuginnenraum konnte lediglich eingeschränkt geprüft werden. Eine vollständige Beurteilung des Zustands sämtlicher Innenraumbauteile war daher nicht möglich.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen	FIN:	WVWZZZ7NZKV015920
Modell:	Sharan (7N2)(04.2015->2022)	Erstzulassung:	29.04.2019
Untertyp:	Highline BMT/Start-Stopp	Laufleistung:	159.084 km (abgelesen)
KBA:	0603 / BVI	Maße in mm	4.854 x 1.904 x 1.720
Antriebstechnologie:	Diesel	(LxBxH):	
Hubraum:	1.968 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	110 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart	Manuell	Lackfarbe:	White Silver Metallic
Anzahl Gänge:	6	Innenraumfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Antriebsart:	Frontantrieb		
Leergewicht:	1.785 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.520 kg		

Fahrzeugart:	Pkw	Polsterfarbe:	Titanschwarz
Bauform:	Multivan	Polsterart:	Sitzmittelbahnen in Alcantara
		Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
		Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, SD Karte

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze) (33909), Abfallbehälter (39524), Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel (37810), Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe (39696), Ablagefächer in Dachkonsole (39674), Ablagefach an Vordersitzlehnen (33302), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Anzeige für Waschwasserstand (25901), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht (7502), Auto-Hold-Funktion (40906), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel konvex, rechts (15702), Außenspiegel lackiert (15709), Außentemperaturanzeige (25702), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207), Bremsassistent (40801), Chrom-Paket 2 (1129), Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn (13003), Chromleisten an Seitenfenstern (13002), Dachreling silber eloxiert (16205), Doppeltonhorn (38400), Einparkhilfe vorn und hinten (25800), Einstiegsleuchten in den Türen (37609), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm (14240), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) (40959), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung (42926), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) (42907), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion (40957), Fensterheber elektrisch (35000), Fußmatten Textil (39303), Fußraumbeleuchtung vorn und hinten (37618), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Gepäckraumbeleuchtung (37805), Getriebe 6-Gang (75205), Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion (37819), Heckleuchten LED (18802), Heckscheibenwischer (19300), Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend (26215), Innenausstattung: Stoff / Alcantara (30918), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter (29109), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 4-türig (10004), Kennzeichenbeleuchtung LED (18830), Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt (35703), Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehnen integriert (39203), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn (26913), Kühlergrill schwarz mit Chromleisten (12944), Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar (33316), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (69007), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), Leseleuchten vorn und hinten (37710), Leuchtweitenregelung (18205), LM-Felgen (48281), Mittelarmlehne vorn (27202), Mobile Online Dienste VW Connect (25080), Modellpflege (250), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI (96556), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) (79706), Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) (25599), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht (18617), Nebelschlussleuchte (18700), Nichtraucher-Paket (2904), Parkbremse elektrisch (40803), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rußpartikelfilter (77602), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP (77273), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Schiebetüren links und rechts manuell betätigt (36316), Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn (39503), SCR-System (AdBlue-Technologie) (77030), Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) (69801), Sitze vorn höhenverstellbar (32706), Sitze: Sport-Komfortsitze vorn (31990), Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar (32806), Sitzlehne vorn rechts umklappbar (33005), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) (37905), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum (39007), Stoßfänger lackiert (21303), Tagfahrlicht (18904), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Türverriegelung automatisch (35412), Umfeldleuchte in Heckklappe (37732), Verbandkasten und Warndreieck (39531), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten (37110), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (37107), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Winter-Paket (2400), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Business-Paket mit Radio Composition Media (2779), Metallic-Lackierung (11000), Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) (25817), Rückfahrkamera (Rear View) (39804), Sitz-Paket 7-Sitzer (2080), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten (27408), Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) (22202)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	27.500 km / 299 Tag(e)
Nächste HU	03.2028

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Pirelli (Sommer)	225/50 R 17 98 Y	6 mm	0225
Leichtmetall		In Ordnung	
R Pirelli (Sommer)	225/50 R 17 98 Y	6 mm	0225
Leichtmetall		In Ordnung	
Achse 2			
L Pirelli (Sommer)	225/50 R 17 98 Y	5 mm	0225
Leichtmetall		In Ordnung	
R Pirelli (Sommer)	225/50 R 17 98 Y	5 mm	0225
Leichtmetall		In Ordnung	

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:	von 100,00 µm bis 150,00 µm
Untersuchungsergebnis:	Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	WEITERE MESSUNGEN	BESCHREIBUNG
Seitenwand hinten links	685,00 µm		
Tür hinten links	208,00 µm		
Tür vorne links	191,00 µm		
Kotflügel vorne links	204,00 µm		

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Heckklappe / Innenverkleidung	Kratzer
2	Dach / Dachhimmel	Flecken
3	Windschutzscheibe	Steinschlag
4	Dach	Hagelschaden
5	Stoßfänger hinten	Abschürfung
6	Rad hinten rechts / Felge	Abschürfung
7	Stoßfänger vorne	Abschürfung

Schlusswort


Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Höhl'.

Der Sachverständige
Stefan Hölzl


Übersichtsbilder

Bild 1

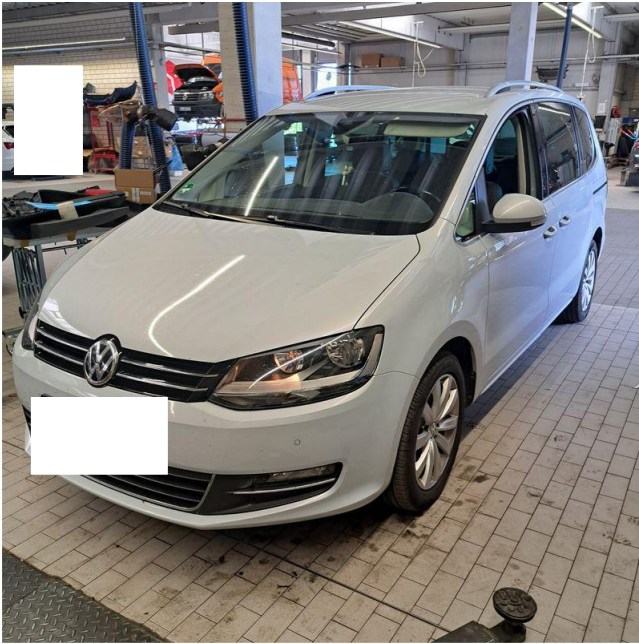


Übersichtsbild vorne links

Bild 2

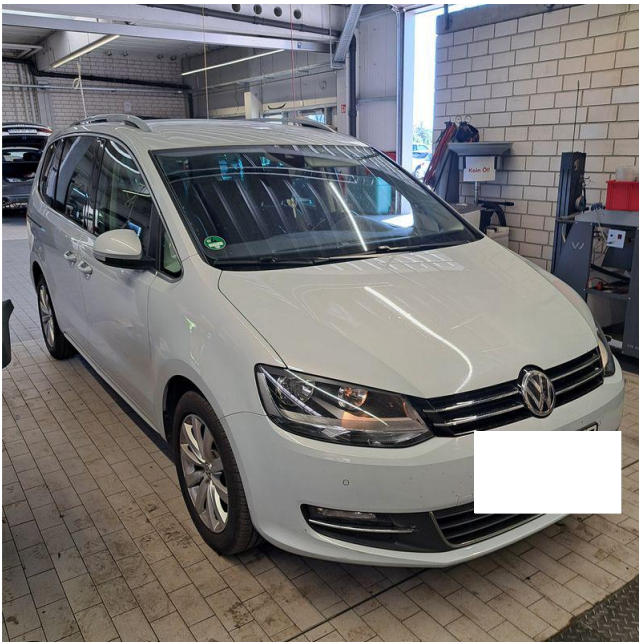


Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3

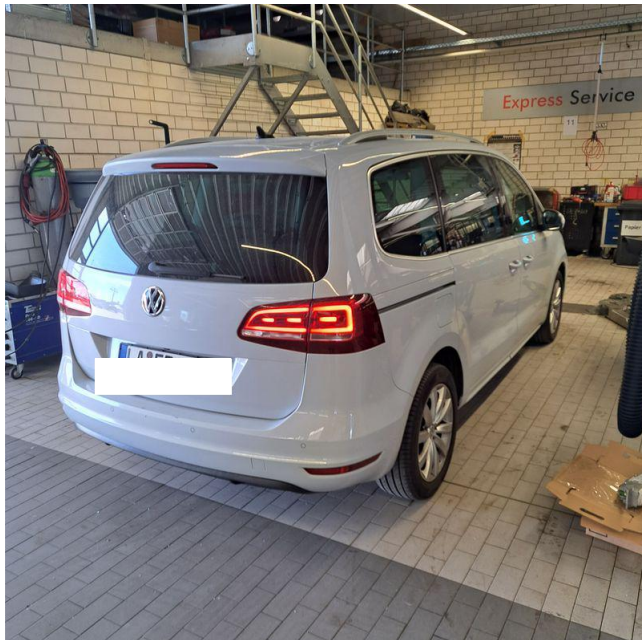

Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4

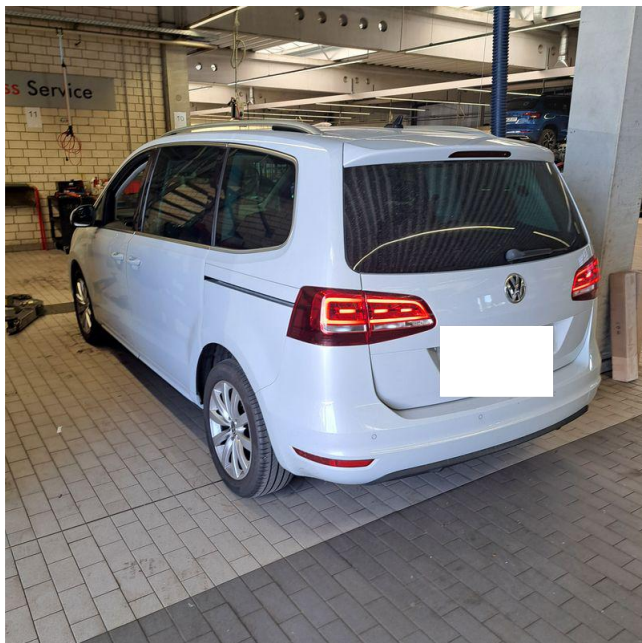

Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7


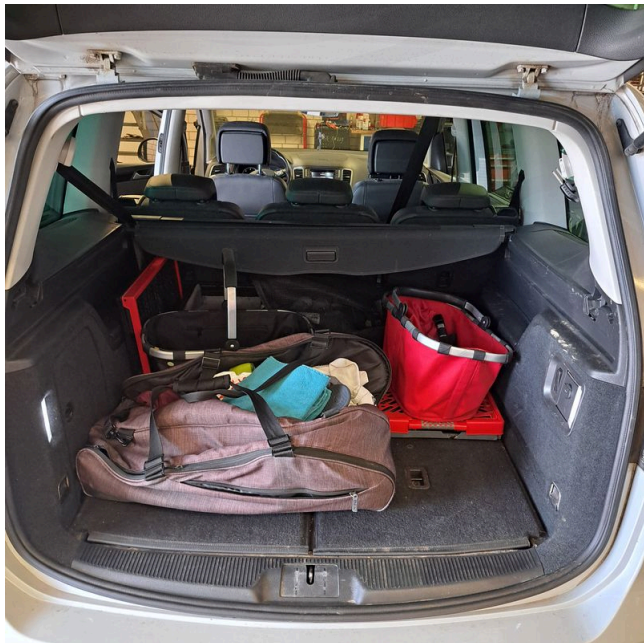


Bild 8

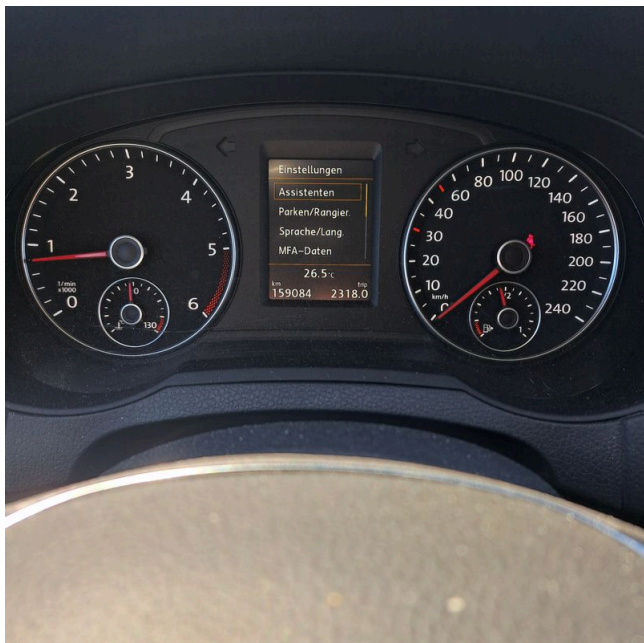

Sonstiges

The central display shows the following information:

- Service**
- Öl-Service**
- 27500 km / 665 Tage
- Inspektion**
- 27500 km / 299 Tage
- 26.5 °C
- km 159084
- trip 2318.0

[illegible]

A collection of items is laid out on a dark grey car seat. From left to right, there is a black leather wallet, a car key with a black fob, a passport, a Volkswagen registration card (Vorschau) for a Volkswagen Navigator AS, and a passport photo. The registration card features the Volkswagen logo and a map of Europe. The passport photo shows a person with short dark hair. The items are arranged in a row, with the registration card and passport photo overlapping the passport.

A close-up photograph of a car's windshield. A black wiper blade is positioned horizontally across the lower part of the frame. Above the blade, a small white rectangular label is affixed to the glass, displaying the alphanumeric string WVWZZZ7NZKV015920. The windshield surface is dark and shows some minor dust or debris. The bottom edge of the image shows a white, curved surface, likely part of the car's body or a support structure.

Bilder Feststellungen

Bild 13



Nr.: 1

Bauteil: Heckklappe /
Innenverkleidung

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg:

Bild 14



Bild 15



Nr.: 2

Bauteil: Dach / Dachhimmel

Beschädigungsart: Flecken

Reparaturweg:

Bild 16



Nr.: 3

Bauteil: Windschutzscheibe

Beschädigungsart: Steinschlag

Reparaturweg:

Bild 17

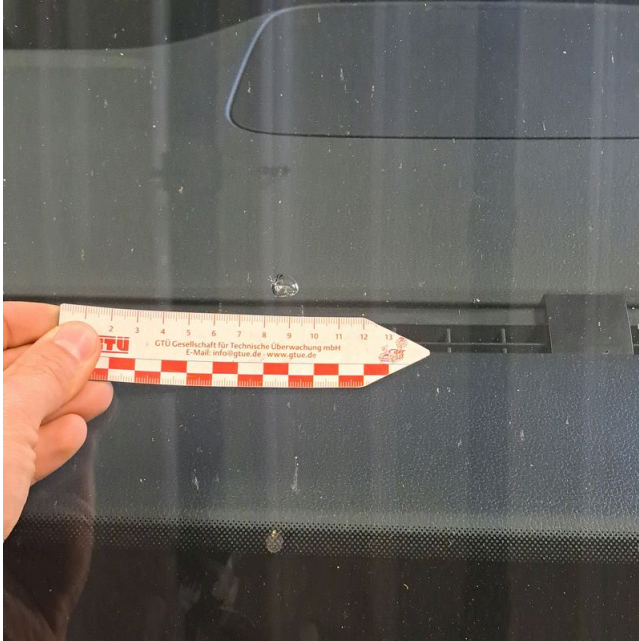


Bild 18



Nr.: 4

Bauteil: Dach

Beschädigungsart:

Hagelschaden

Reparaturweg:

Bild 19

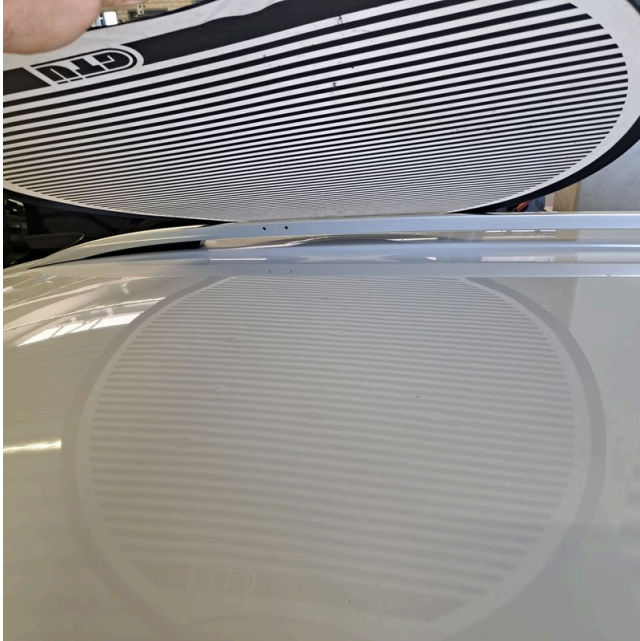


Bild 20

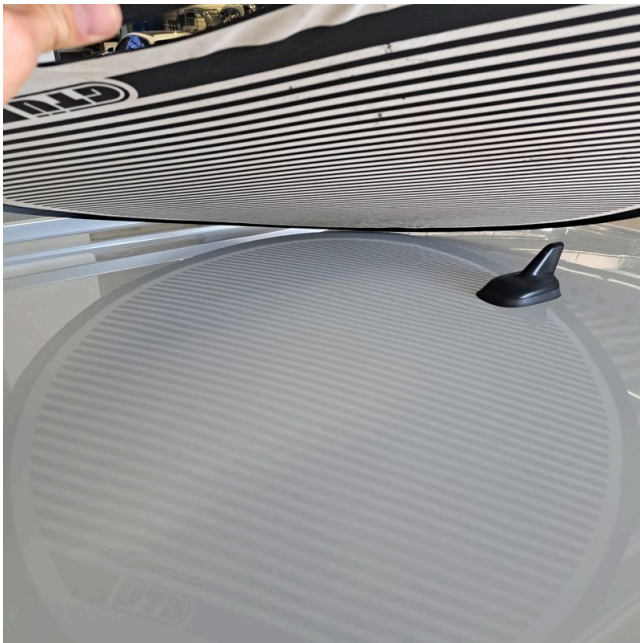


Bild 21



Bild 22



Bild 23



Bild 24



Bild 25



Bild 26



Bild 27



Nr.: 5

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 28

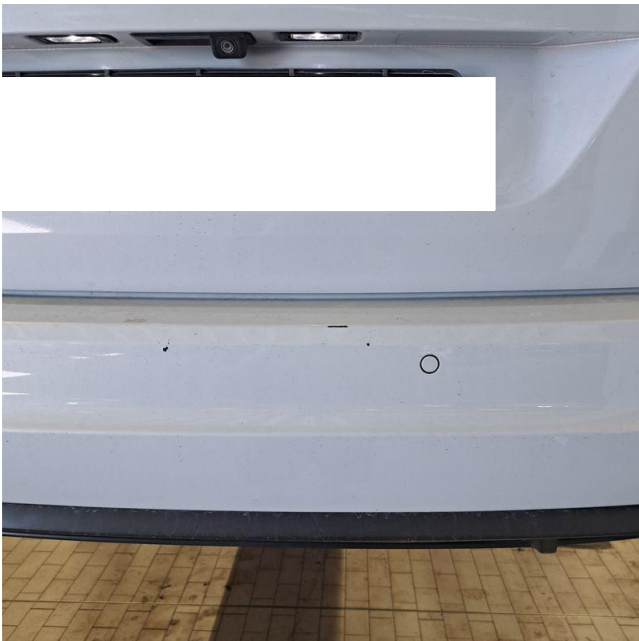


Bild 29

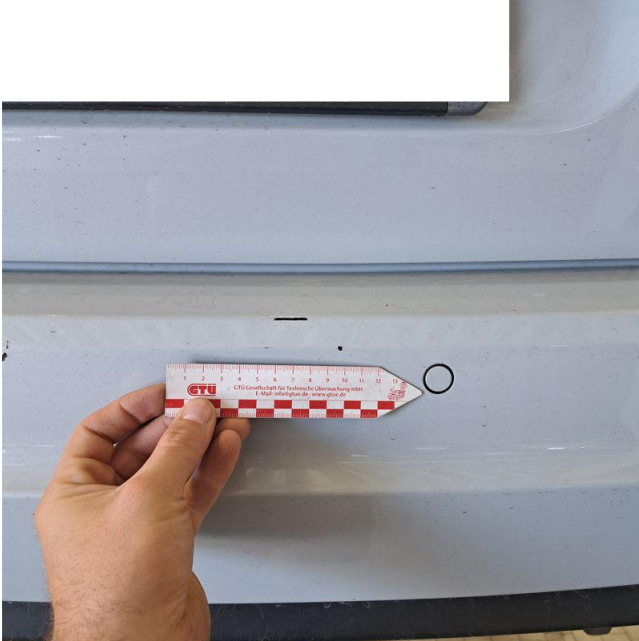


Bild 30

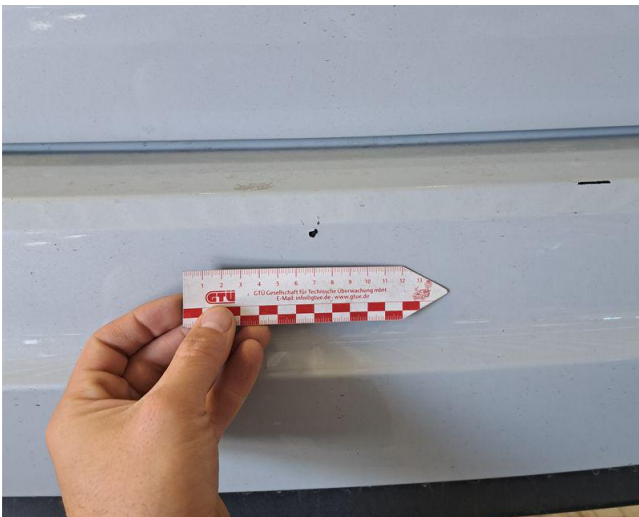


Bild 31



Bild 32



Nr.: 6

Bauteil: Rad hinten rechts /
Felge

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 33



Bild 34



Nr.: 7

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 35

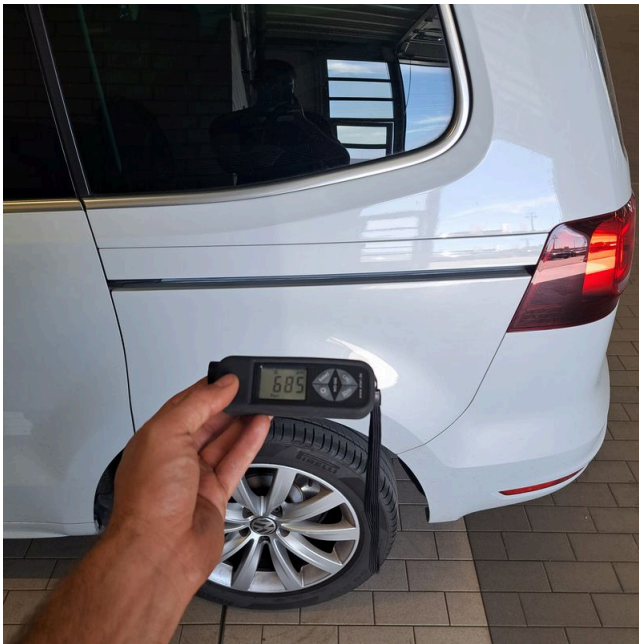


Bild 36




Bilder Lackmessung

Bild 37



Seitenwand hinten links: 685µm

Bild 38

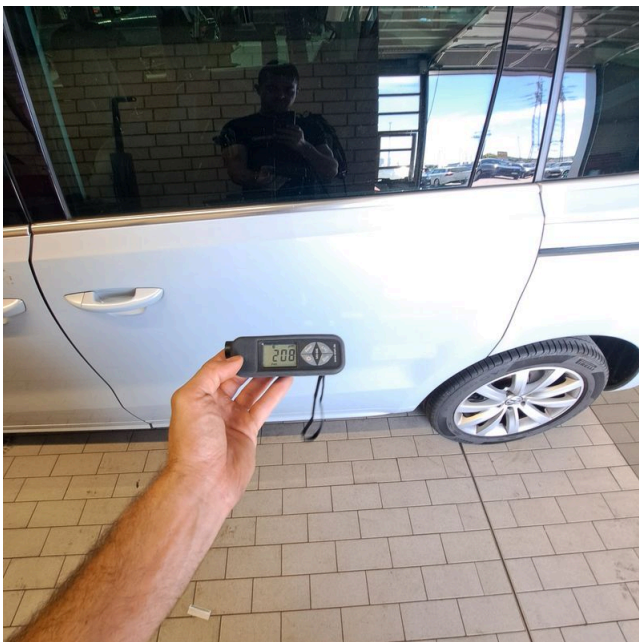

Tür hinten links: 208µm

Bild 39



Tür vorne links: 191µm

Bild 40



Kotflügel vorne links: 204µm