

» Übersicht

Besichtigt am:

24.07.2026 16:57

Berichts-Nr:

11072390

FIN:

VSSZZZKNZNW003332



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AQY
Erstzulassungsdatum:	18.01.2022
Laufleistung:	86.500 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber
Farbe Dach:	Reflexsilber
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Warmgrau-Braun 19 Titanschwarz/Schwarz/ Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.900 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Drehstromgenerator 180 A
2 Leseleuchten vorn	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/147 kW (4V) TDI Common Rail Grundmotor: T6F, "TDI"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dynamiklenkung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablageschale am Dachhimmel	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Allradantrieb	Elektrische Anhängervorrichtung
Ambientelicht Ausführung 1	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp- /einstellbar, separat beheizbar	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Feststellbremse
Batterie 380A (68Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer, 400 W- Verstärker und Surround-Technologie	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gehobene Ausstattung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Innenleuchte im Fußraum
Dachreling, blank	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten,Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kartenmaterial mit Mapcare
Datenträger für EU, integriert	Kategorie 0
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Digitales Soundpaket plus Subwoofer und Centerspeaker	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Doppelton-Signalhorn	Kleineres Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber
	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kompensor Ausf. 1	Ohne Fußmatten
Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)	Ohne Garagentoröffner
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Ladeboden mit Teilungsfunktion	ohne Kennzeichenträger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Trennwand
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modellbezeichnung, Entfall	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Parklenkassistent
Navigationsgerät-High	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Navigationssystem "+"	Preisnachlass-Paket
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Privater Notruf
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
 und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Alcantara
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
 höheneinstellbar
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger lackiert
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungskamera
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und
 hinten (XC und FR)
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorabschirmung	Loch	Ersetzen
2	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
4	Heckklappe	Korrosion	Spotrepair
5	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfänger hinten	Fehlstellung	Demontage/Montage
7	Ladekante	Kratzer	Auslegen + Polieren
8	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wischerarm Abdeckung hinten	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.442,19
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.442,19

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	185,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	183,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKNZNW003332

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

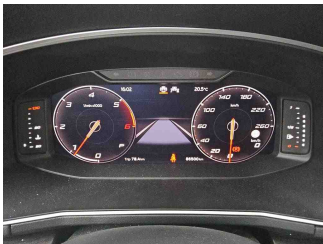


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

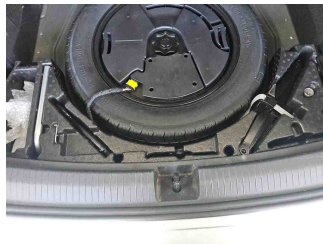

Equipment - Bordwerkzeug

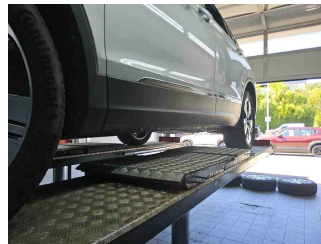

Seitenansicht - Schweller links

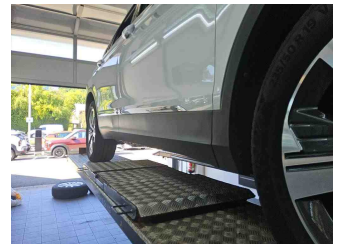

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

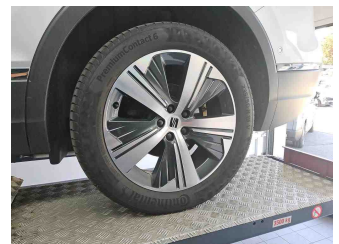

Räder - Rad montiert hinten
links

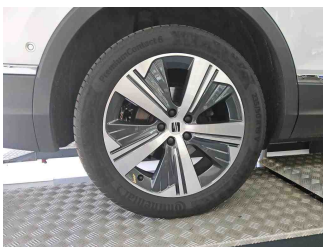


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole

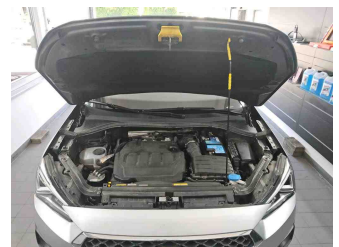


Fahrzeug - Motorraum offen

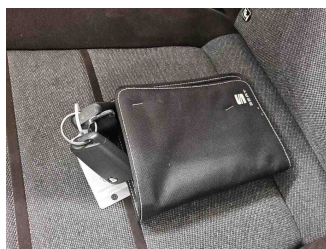


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

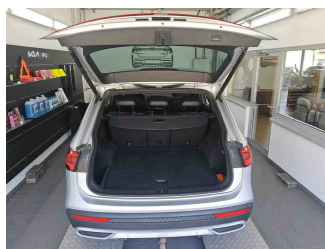


Innenraum - Kofferraum

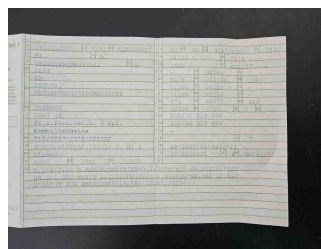

Fahrzeug - abgegebene ZB1

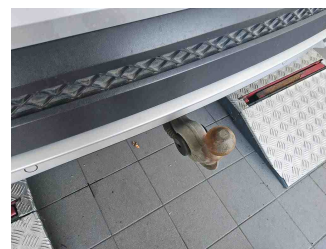


Equipment - Anhängerkupplung

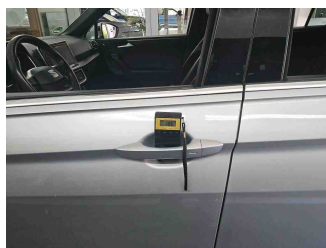

Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten
links

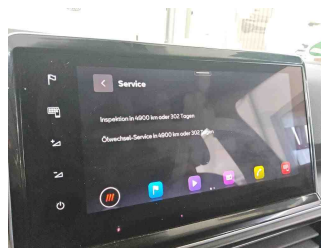

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

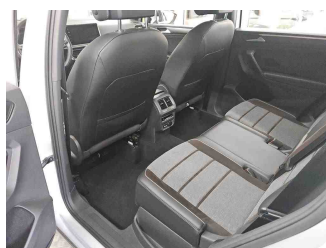

Innenraum - hinten



Unterbodenscan

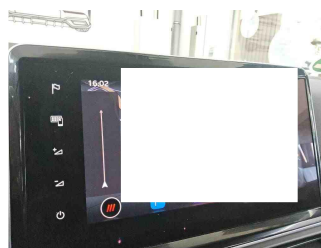

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorabschirmung - Loch - Ersetzen



2 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

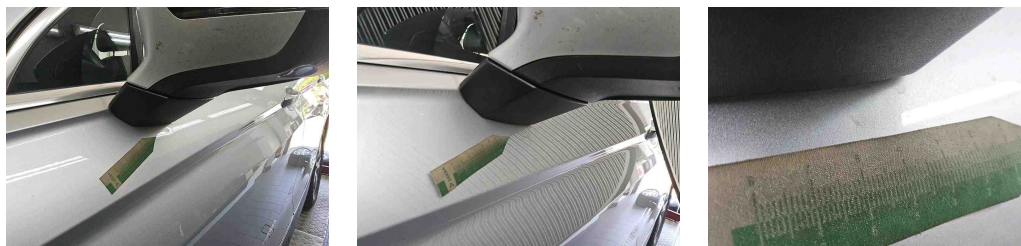


3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair

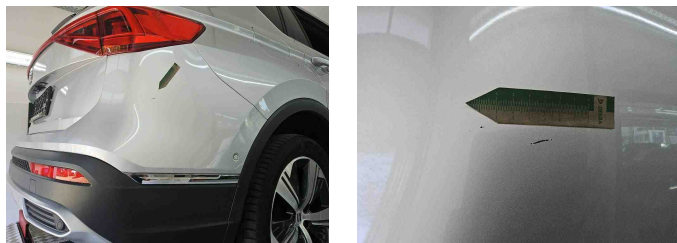




4 - Heckklappe - Korrosion - Spotrepair




5 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

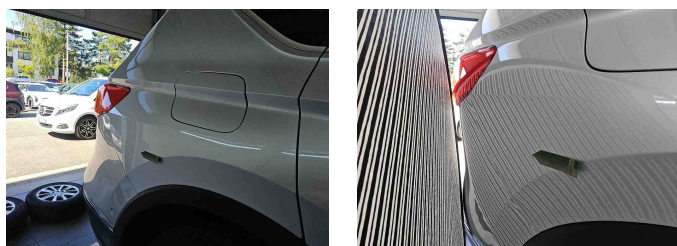



6 - Stoßfänger hinten - Fehlstellung - Demontage/Montage

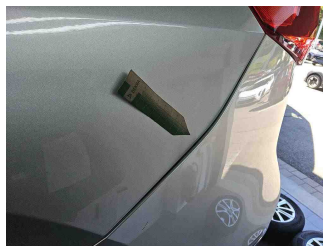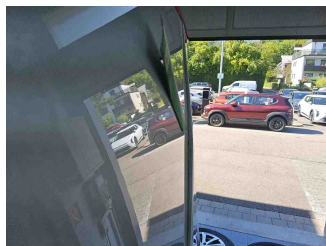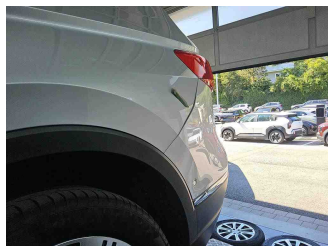

7 - Ladekante - Kratzer - Auslegen + Polieren


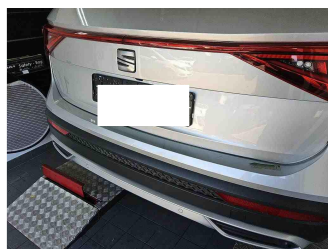


8 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

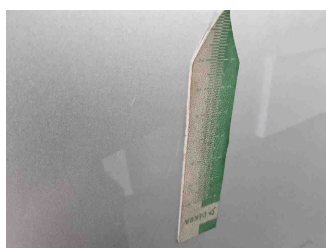
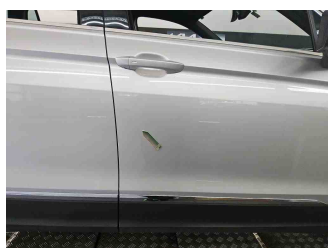


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

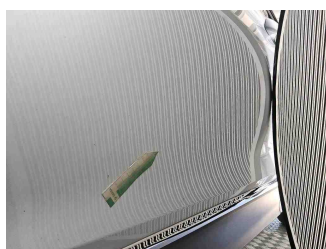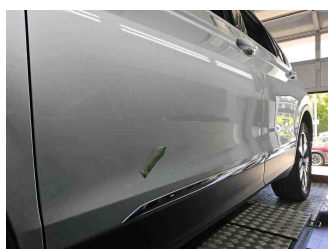

2 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

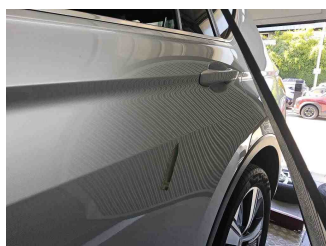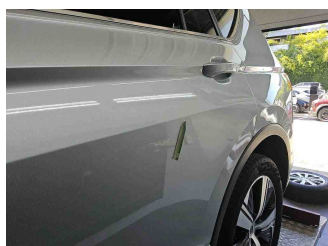

FEHLTEILE

1 - Wischerarm Abdeckung hinten - Fehlt - Ersetzen

