



## Volkswagen Touran Trendline

EZ 05/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 258.911km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                             |                                                               |                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Touran Trendline [DE - Van5 2.0 TDI EU4, Trendline, 2006 - 2010] |                                                               |                                        |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WVGZZZ1TZ9W113887                                                                    | Kennzeichen<br>-                                              | Laufleistung laut Tacho<br>258.911km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                            | Leistung<br>140 PS (103 KW)                                   | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt |                                        |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                      | Letzter Service<br>248.329km                                  | Letzter Service am<br>10/2025          |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>7                                                                                  | Türen<br>4/5                                                  | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>05/2009                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                          |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                     |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                             | CO2-Emissionen<br>159g/km (NEFZ)                              | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                                                                                     | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 170  | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 100                                                                                     | Türe hinten rechts       | 100                      |
| Seitenteil hinten links | 100                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 90                                                                                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 110                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;    |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;    |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;    |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;    |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;    |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Ölsensor Fehler ; |

### Sonstige technische Mängel

motorkontrolleuchte an 1 mal drosselklappe getauscht leuchtet wieder

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte                             | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                     |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                                       | • Antriebsart: Frontantrieb                         |
| • Außenspiegel asphärisch, links                                   | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel lackiert                                            | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert           |
| • Bremsassistent                                                   | • Dachreling                                        |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                             | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten           |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung                            | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                       |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                          | • Getriebe 6-Gang                                   |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelstahl-Design                 | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter          |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                      | • Karosserie: 4-türig                               |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard)                                   | • Lendenwirbelstützen vorn                          |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leuchtweitenregelung                              |
| • Mittelarmlehne                                                   | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI                       |
| • Nebelschlussleuchte                                              | • Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt    |
| • Raucher-Paket                                                    | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)           |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar              | • Seitenairbag vorn                                 |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe                                   | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                                 | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                 |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                    | • Sitze vorn höhenverstellbar                       |

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Stoßfänger lackiert      | • Türgriffe außen Wagenfarbe       |
| • Verglasung grün getönt   | • Wegfahrsperre (elektronisch)     |
| • Zentralverriegelung      |                                    |



## Sonderausstattung

---

- |                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)          | • Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle) |
| • CD-Wechsler                                | • Einparkhilfe vorn und hinten                                                                         |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)                                                |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen            | • Lautsprecher (8)                                                                                     |
| • Lenkrad (Leder)                            | • Multifunktionsanzeige Plus                                                                           |
| • Multimediabuchse AUX-IN                    | • Perleffekt-Lackierung                                                                                |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)       |                                                                                                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos
















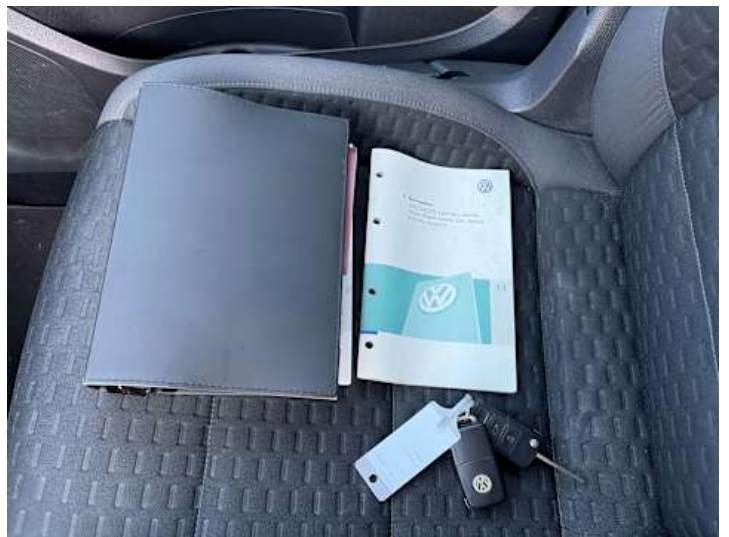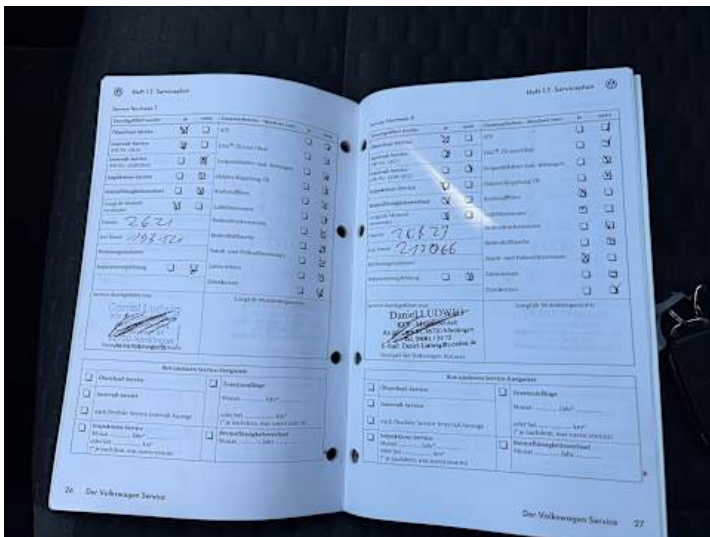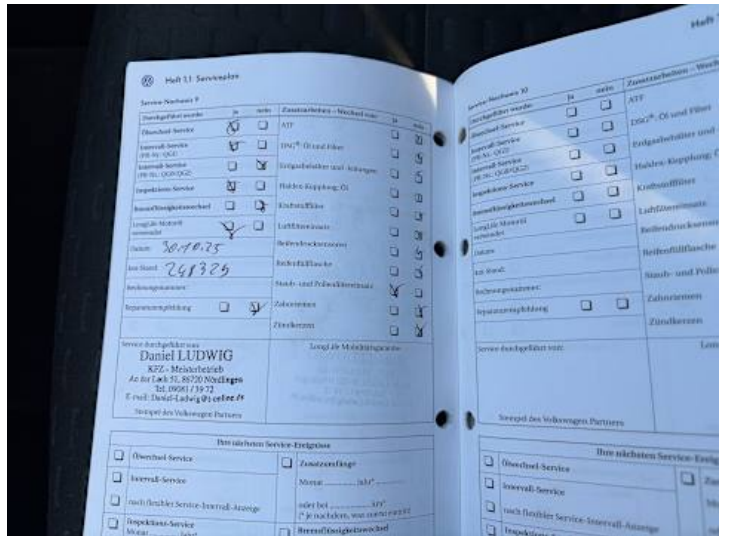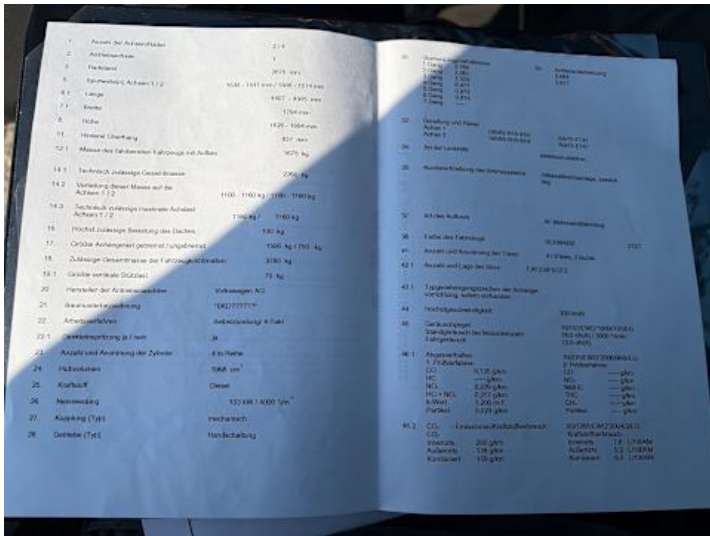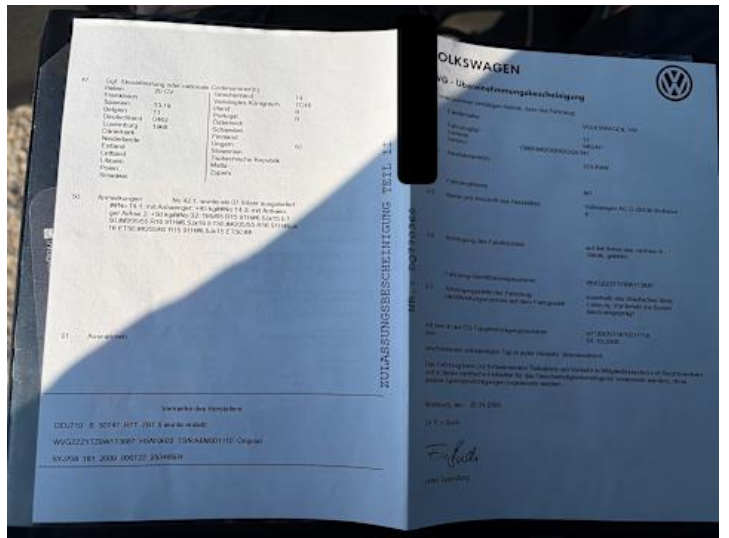

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Anderer Schaden): Dichtung beschädigt



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)