



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 02/2006 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 215.247km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.9 TDI EU4, Trendline, 2006 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ6W578739	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.247km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 185.445km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2006	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	265 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	290 	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Leseleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Cool & Sound-Paket 1

• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelscheinwerfer integriert
• Raucher-Paket	• Lautsprecher hinten
• Türlautsprecher vorn	• Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
• Türlautsprecher vorn	• Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









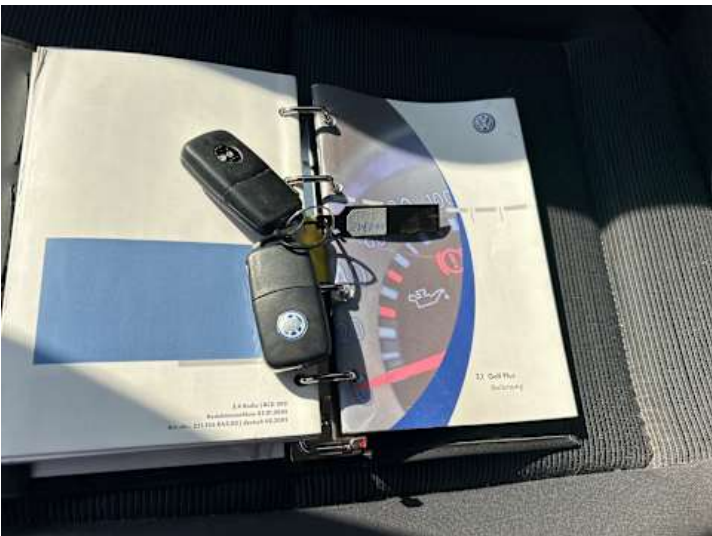

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)

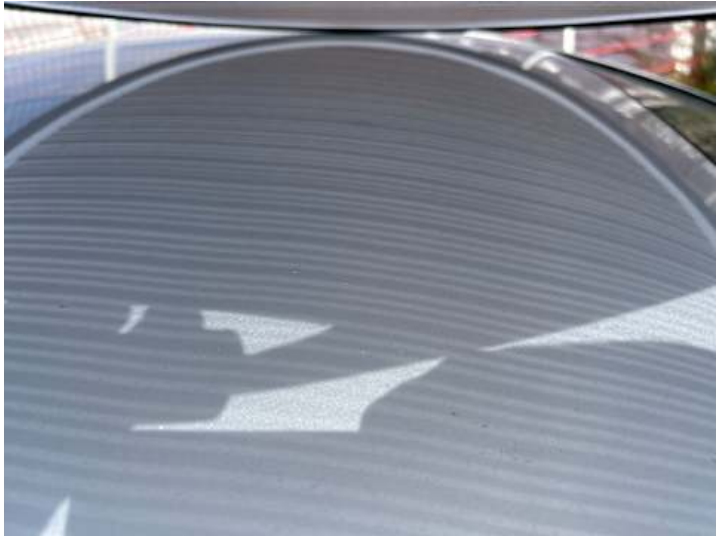

Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)