


## BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3264440ZGWST vom 06.08.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

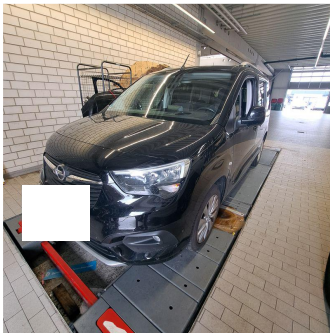

FIN  
Kennzeichen

**W0VERHNPJKJ526045**

Hersteller  
Modell  
Untertyp  
Erstzulassung  
Laufleistung

Opel  
Combo Life E (2018->)  
Innovation  
26.09.2018  
**86.203 km** (abgelesen)

## ZUSAMMENFASSUNG



**PLÖCHINGER KFZ-SACHVERSTÄNDIGE GMBH  
& CO. KG**

Dr. Wandinger Straße 6a  
94447 Plattling

**KONTAKT**

FON +499931890140  
MAIL [plattling@ploechinger.de](mailto:plattling@ploechinger.de)  
WEB <http://www.ploechinger.de>

## Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Fahrzeughalter

Auftraggeber

Besichtigungsort

Auftragsnummer 3264440ZGWST

Auftragsdatum 06.08.2026

Besichtigungsdatum 06.08.2026

Besichtigungsbedingungen Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

## Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

|                      |                       |                        |                              |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Hersteller:          | Opel                  | Amtliches Kennzeichen: |                              |
| Modell:              | Combo Life E (2018->) | FIN:                   | <b>W0VERHNPJKJ526045</b>     |
| Untertyp:            | Innovation            | Erstzulassung:         | 26.09.2018                   |
| KBA:                 | 1844 / AH1            | Laufleistung:          | <b>86.203 km</b> (abgelesen) |
| Antriebstechnologie: | Benzin                | Maße in mm (LxBxH):    | 4.403 x 1.848 x 1.841        |
| Hubraum:             | 1.199 ccm             | Anzahl Türen:          | 5                            |
| Leistung:            | 81 kw                 | Anzahl Sitze:          | 5                            |
| Getriebeart:         | Manuell               | Lackfarbe:             | Nacht Schwarz/Noir Onyx      |
| Anzahl Gänge:        | 6                     | Innenraumfarbe:        | Mistral brown                |
| Antriebsart:         | Frontantrieb          | Scheckheftgepflegt:    | Unbekannt                    |
| Leergewicht:         | 1.431 kg              |                        |                              |

|                           |          |                    |           |
|---------------------------|----------|--------------------|-----------|
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.030 kg | Anzahl Vorbesitzer | unbekannt |
| Fahrzeugart:              | Pkw      |                    |           |
| Bauform:                  | Multivan |                    |           |

## Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

### SERIENAUSSTATTUNG

2.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (3 Sitzplätze) (33922), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Audiobedienung am Lenkrad (24401), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar (15302), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bordcomputer (25508), Dachreling silber (16207), Einschaltautomatik für Fahrlicht (18604), Elektron. Traktionskontrolle (70103), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) (70603), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (42926), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (40799), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (42907), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (18680), Farbdisplay (3,5 Zoll) (25940), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion (35020), Feststellbremse elektrisch (40803), Getriebe 6-Gang (75205), Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischanlage und Heckscheibenheizung (36023), Karosserie: 5-türig (10005), Klimaautomatik 2-Zonen (29003), Kopf-Airbag-System (26901), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links (33303), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion (69017), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach (27204), Motor 1,2 Ltr. - 81 kW (96599), Panoramadach (Glas) (16302), Radstand 2785 mm (71545), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP (77273), Schiebetür links mit Fenster elektr. betätigt (36219), Schiebetür rechts mit Fenster elektr. betätigt (36220), Seitenairbag vorn (26903), Seitenschutzleisten Wagenfarbe (20009), Sicht-Paket (1906), Start/Stop-Anlage (77601), Stoßfänger Wagenfarbe (21300), Tagfahrlicht LED (18913), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) (22203), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

### SONDERAUSSTATTUNG

LM-Felgen 7x17 (10-Speichen) (48238), Premium-Paket (1999), Raucher-Paket (4408), Schließ-/Startsystem Keyless Open (35507)

## Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2)

## Wartung und Fälligkeiten

| POSITION         |           | TERMIN  |
|------------------|-----------|---------|
| Nächster Service | 24.460 km | 08/2027 |
| Nächste HU       |           | 10.2027 |

## Räder / Reifen

| 1. RADSATZ (MONTIERT)<br>FELGE      | GRÖSSE<br>RUNFLAT | PROFIL<br>ZUSTAND  | DOT  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------|
| Achse 1                             |                   |                    |      |
| L Michelin (Sommer)<br>Leichtmetall | 205/55 R 17 95 V  | 5 mm<br>In Ordnung | 1424 |
| R Michelin (Sommer)<br>Leichtmetall | 205/55 R 17 95 V  | 5 mm<br>In Ordnung | 1424 |
| Achse 2                             |                   |                    |      |
| L Michelin (Sommer)<br>Leichtmetall | 205/55 R 17 95 V  | 5 mm<br>In Ordnung | 1424 |
| R Michelin (Sommer)<br>Leichtmetall | 205/55 R 17 95 V  | 5 mm<br>In Ordnung | 1424 |

## Fehlteile

### POSITIONEN

Bordunterlagen

## Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:  
Untersuchungsergebnis:

von 90,00 µm bis 150,00 µm

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

## Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf.

| NR. | BEZEICHNUNG                         | BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR                      |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | Lenkanlage / Lenkrad                | Abschürfung / Erneuern                            |
| 2   | Kotflügel vorne links               | Dellen / Smart-Repair                             |
| 3   | Rad vorne links / Felge             | Abschürfung / Optische Wertminderung              |
| 4   | Tür vorne links / Zierleiste mittig | Abschürfung / Erneuern                            |
| 5   | Tür vorne links                     | Abplatzung / Instandsetzen und lackieren          |
| 6   | Seitenwand hinten links             | Delle / Smart-Repair                              |
| 7   | Heckklappe                          | Kratzer / Instandsetzen und lackieren             |
| 8   | Rad vorne rechts / Felge            | Abschürfung / Optische Wertminderung              |
| 9   | Bremsanlage hinten / Bremsscheibe   | Korrosion / Erneuern                              |
| 10  | Schweller links                     | Verformt / Instandsetzen und lackieren            |
| 11  | Schweller rechts                    | Verformt / Instandsetzen und lackieren            |
| 12  | Elektrisches System                 | El. Warnleuchte / Prüfen/Kostenausweitung möglich |
| 13  | Stoßfänger vorne                    | Abschürfung / Gebrauchsspur                       |

## Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

## Schlusswort


Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Der Sachverständige  
Stefan Hölzl


## Übersichtsbilder

Bild 1

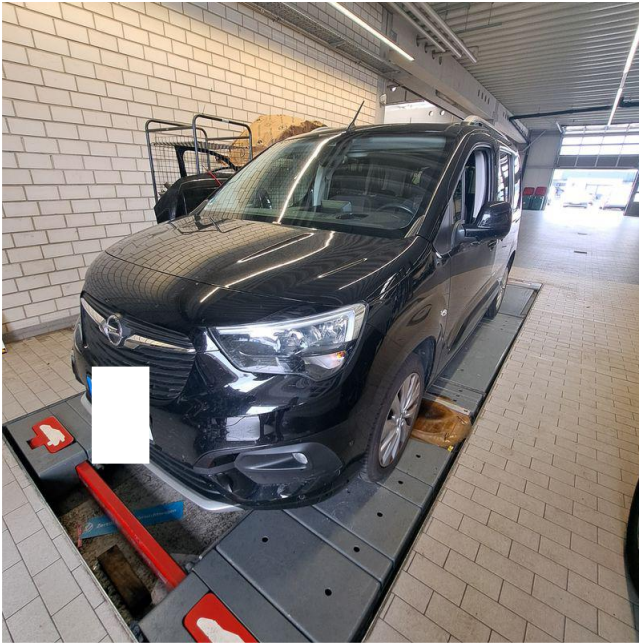

Übersichtsbild vorne links

Bild 2

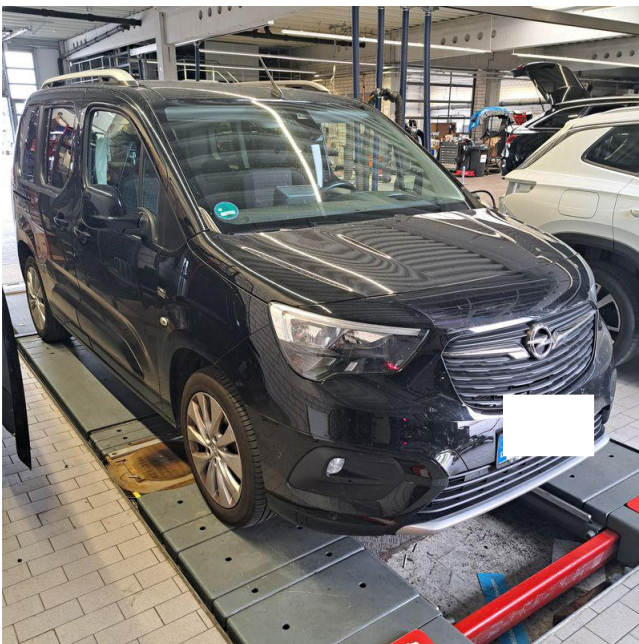


Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4

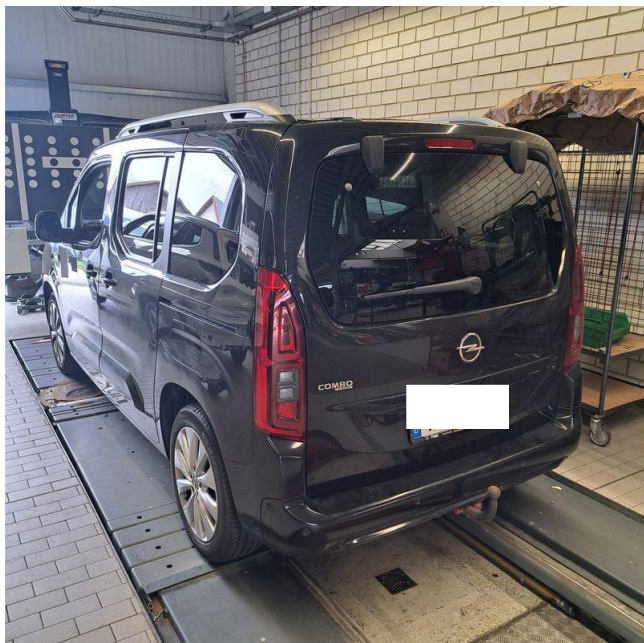

Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7

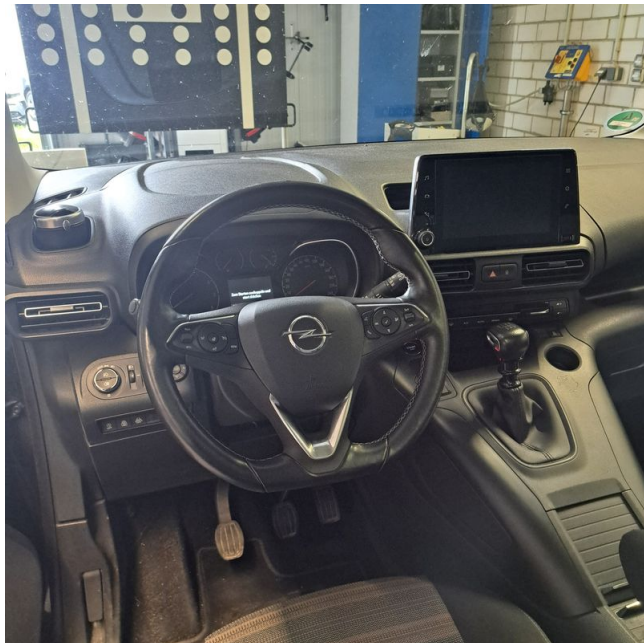


Bild 8



Bild 9



Sonstiges

Bild 10




|                            |      |          |                    |        |            |        |
|----------------------------|------|----------|--------------------|--------|------------|--------|
| 26.09.2018                 | 1844 | AHJ00002 | 021                | 01     | 0081/05500 | 175    |
| M1                         | AF   |          | 04403              | 04403  | 1848       | 1848   |
| W0VERHNPJKJ526045          | 8    |          | 1796               | 1880   | -          | 001431 |
| OPEL                       |      |          |                    |        | 00074      |        |
| E                          |      |          | 0160               | 002040 | 002040     |        |
| R                          |      |          | 01110              | 01110  | -          |        |
| HNPI-A1F000                |      |          | 01110              | 01110  | -          |        |
| COMBO LIFE                 |      |          | 072                | 03750  | 068        |        |
| OPEL AUTOMOBILE            |      |          | 01150              | 0710   | 0059       |        |
| FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.    |      |          | 205/55R1795V       |        |            |        |
| MEHRZWECKFAHRZEUG          |      |          | 205/55R1795V       |        |            |        |
| 715/2007*2017/1347AG       |      |          |                    |        | 9          |        |
| EURO6,WLTP,AG,PLCI, M, N11 |      |          | 62*2007/46*0622*02 |        |            |        |
| BENZIN                     |      |          | 25.06.2018         |        | FR520255   |        |
| 0001                       | 36AG | 01199    |                    |        |            |        |
| KORR.NEFZ-CO2W:126         |      |          |                    |        |            |        |

Bild 13



Bild 14

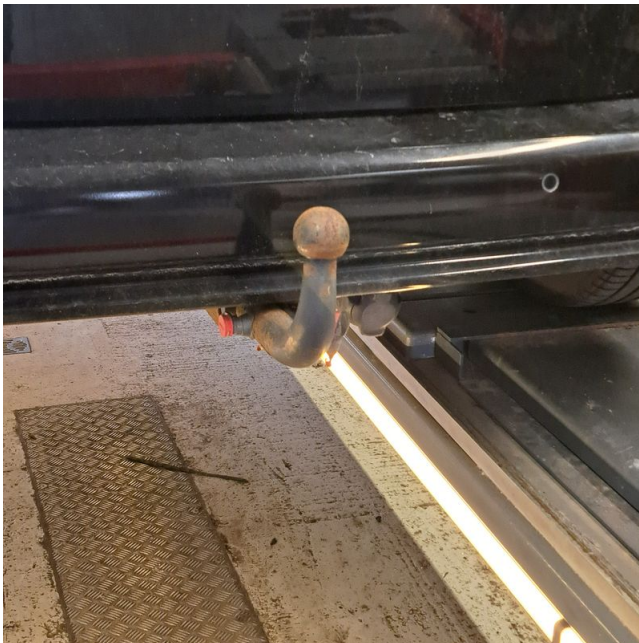

Sonstiges

## Bilder Feststellungen

Bild 15



**Nr.: 1**

**Bauteil:** Lenkanlage / Lenkrad

**Beschädigungsart:**

Abschürfung

**Reparaturweg:** Erneuern

Bild 16



Bild 17



**Nr.: 2**

**Bauteil:** Kotflügel vorne links

**Beschädigungsart:** Dellen

**Reparaturweg:** Smart-Repai

Bild 18



Bild 19



**Nr.: 3**

**Bauteil:** Rad vorne links / Felge

**Beschädigungsart:**

Abschürfung

**Reparaturweg:** Optische  
Wertminderung

Bild 20



Bild 21



**Nr.: 4**

**Bauteil:** Tür vorne links /  
Zierleiste mittig

**Beschädigungsart:**  
Abschürfung

**Reparaturweg:** Erneuern

Bild 22



**Nr.: 5**

**Bauteil:** Tür vorne links

**Beschädigungsart:** Abplatzung

**Reparaturweg:** Instandsetzen

Bild 23



Bild 24




**Nr.: 6**

**Bauteil:** Seitenwand hinten  
links

**Beschädigungsart:** Delle

**Reparaturweg:** Smart-Repair

Bild 25

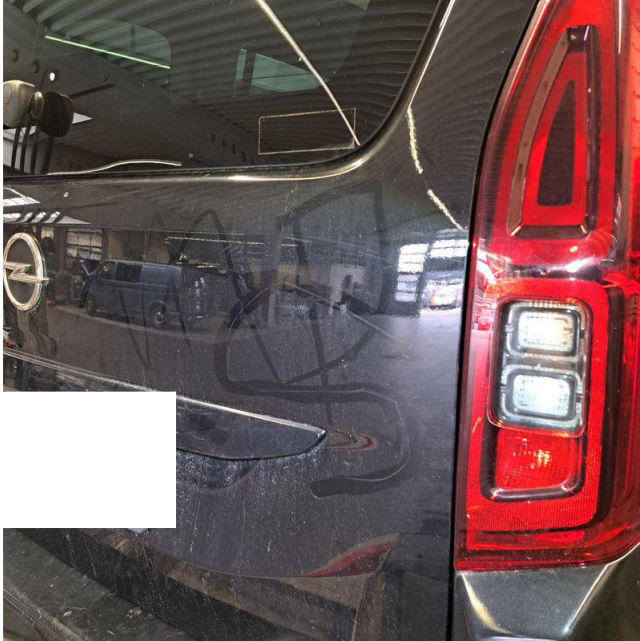

**Nr.: 7**

**Bauteil:** Heckklappe

**Beschädigungsart:** Kratzer

**Reparaturweg:** Instandsetzen

Bild 26



**Nr.: 8**

**Bauteil:** Rad vorne rechts /  
Felge

**Beschädigungsart:**  
Abschürfung

**Reparaturweg:** Optische  
Wertminderung

Bild 27

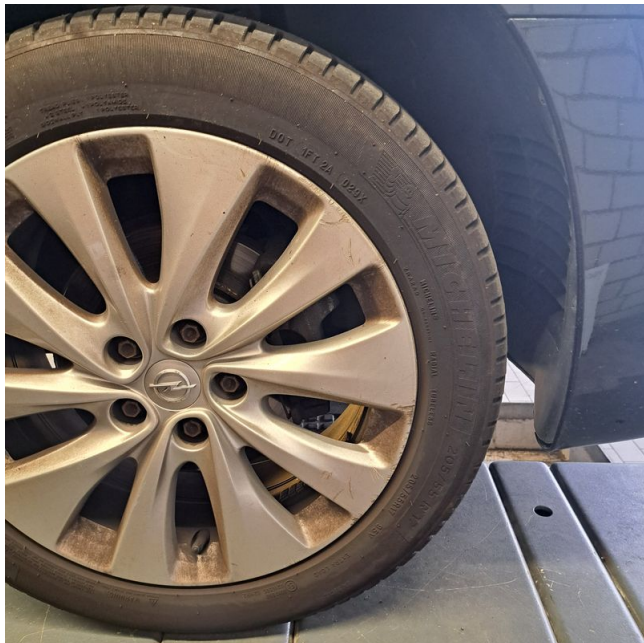


Bild 28



**Nr.: 9**

**Bauteil:** Bremsanlage hinten /  
Bremsscheibe

**Beschädigungsart:** Korrosion

**Reparaturweg:** Erneuern

Bild 29



**Nr.: 10**

**Bauteil:** Schweller links

**Beschädigungsart:** Verformt

**Reparaturweg:** Instandsetzen

Bild 30



Bild 31



**Nr.: 11**

**Bauteil:** Schweller rechts

**Beschädigungsart:** Verformt

**Reparaturweg:** Instandsetzen  
und lackieren

Bild 32



**Nr.: 12**

**Bauteil:** Elektrisches System


**Beschädigungsart:** El.

Warnleuchte

**Reparaturweg:**

Prüfen/Kostenausweitung  
möglich

Bild 33

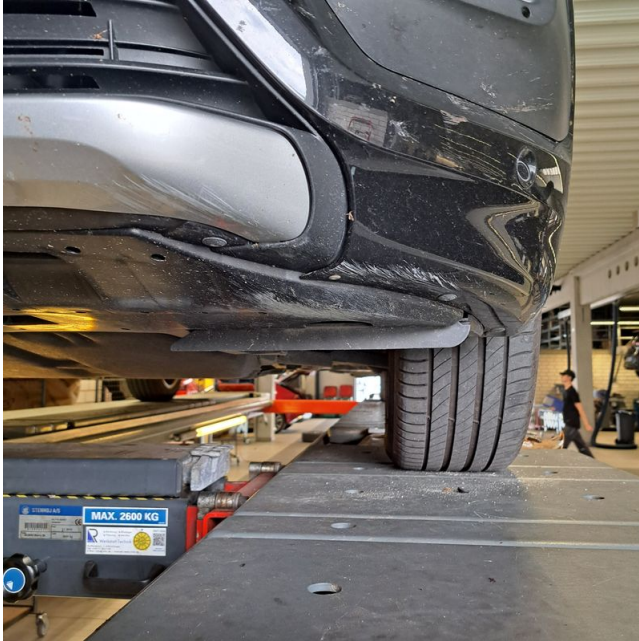

**Nr.: 13**

**Bauteil:** Stoßfänger vorne

**Beschädigungsart:**

Abschürfung

**Reparaturweg:** Gebrauchsspur