



Volkswagen up! move up!

EZ 11/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 118.318km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! [DE - LimS5 1.0 EU5, move up!, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZFD040051	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.318km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	195 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	205 	Heckklappe	-
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend; Geräusche bei der Lüftung: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Drehzahlmesser
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2421 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Ausstellfenster hinten |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Zentralverriegelung | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Doppeltonhorn | • Original Fahrzeug Farbe: CORNFLOWER BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Dachantenne | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Klimaanlage Climatic | • Bordwerkzeug und Wagenheber |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









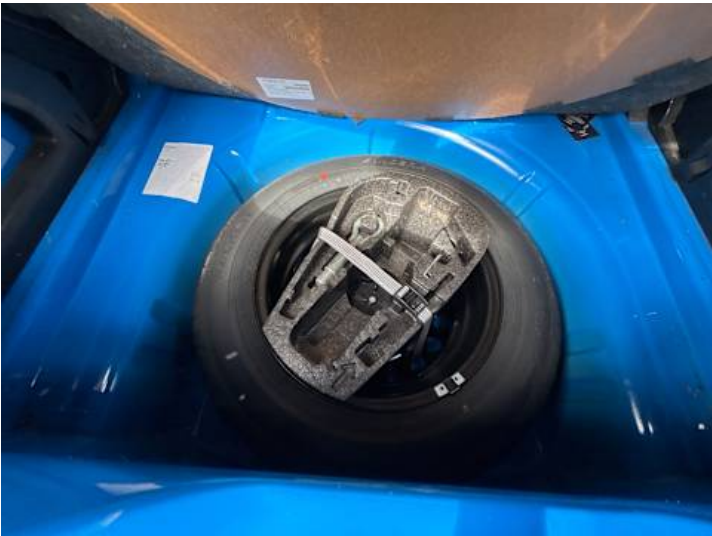

07.11.2014	0603	BGU000275	02	01	0044/05000	160
M1	AB		03540	-	03543	1641 - 1645
HVVZZ2AAZFD040051	9		1463	-	1504	00929 -
VOLKSWAGEN						
AA			0105		001290	001290
ABCHYA			00680		00640	-
FH5FM5CP0097MJVR0N1SVW			00680		00640	-
			78		03750	71
UP!						004
VOLKSWAGEN-YW			165/70	R14	81T	
F2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			165/70	R14	81T	
SCHRÄGHECKKLIMOUSINE						
715/2007*195/2013J						5
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1167*11			
BENZIN			08.04.2014	K		8J629250
0001	3530	00999				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.11.2014*						

25.08.2020

Landesamt
Alt-Donaus-Kreis


1000000

18318

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)

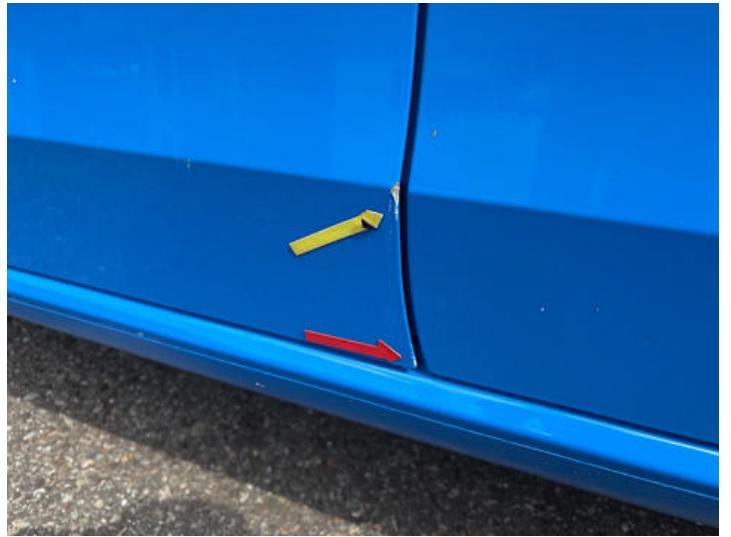

Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)

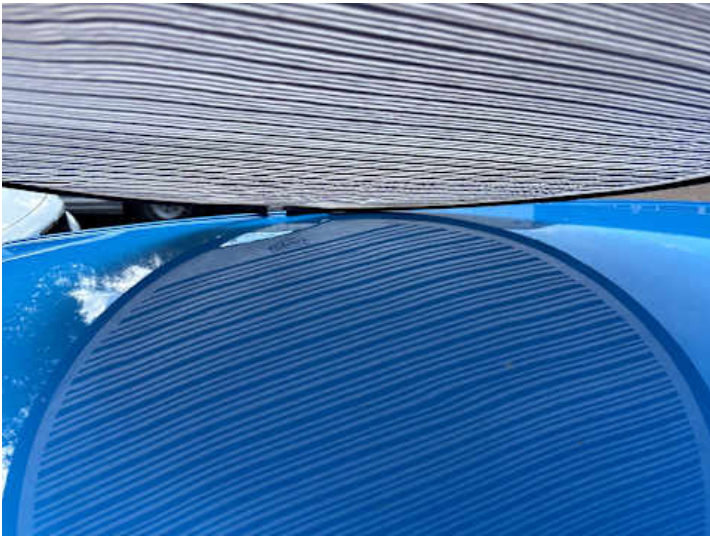

Dach (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)