



Datum: 08.07.2026

Gutachten

Betreff

Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer

W1KAH0DB0PF097237

ZUSAMMENFASSUNG



Datum: 08.07.2026

Gutachten

Betreff Minderwertgutachten

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart PKW Kombi

Hersteller Mercedes-Benz

Modell / Verkaufsbezeichnung C 200 d

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 2222 BDF 00241

Fahrzeug-Identnummer W1KAH0DB0PF097237

Anzahl Besitzer unbekannt

Erstzulassung / Letzte Zulassung 01.03.2023 / 01.03.2023

Nächste HU 03/2028

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen

Fahrzeug Kennzeichen Kennzeichen nicht entgegen genommen

Laufleistung 167.650 km / abgelesen

Farbe / Farbcode Schwarz

Antriebsart Heckantrieb

Kraftstoffart Hybr.Diesel/E

Hubraum / Leistung 1.993 ccm/ 120 kW



Datum: 08.07.2026

Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.780
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.400
zul. Nutzlast (kg)	620
Maße (L/B/H)	4793 x 1900 x 1491
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	11.354 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 94Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 225/50 R17 94Y	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zusatzbereifung / Felge

#1 225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 3
#2 225/50 R17 98H	unterschiedliche Hersteller	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg (+ Delle) - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	B-Säule links Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Datum: 08.07.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/ neutralisieren
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Links) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	2.Radsatz	1 Reifen (Unterschiedliche Reifen) - erneuern
6	2.Radsatz	1 Reifen - verschlissen - erneuern
7	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Sonstiges	Sonstiges (Hardyscheibe) - porös / rissig - erneuern
9	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (mechanischer Teil hebt nicht mehr in Schlüssel) - beschädigt - erneuern
10	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

Summe (netto):

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	99 µm
2	Dachholm links	91 µm
3	Dachholm rechts	95 µm
4	Heckklappe/-tür	98 µm

Nr.	Ort	Messung
5	Kotflügel links	99 µm
6	Kotflügel rechts	106 µm
7	Motorhaube	109 µm
8	Seitenwand links	90 µm
9	Seitenwand rechts	94 µm
10	Tür hinten links	115 µm
11	Tür hinten rechts	104 µm
12	Tür vorne links	114 µm
13	Tür vorne rechts	101 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.



Datum: 08.07.2026

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



—
Datum: 08.07.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Ausstattungsliste und Servicehistorie lag nicht vor

Fahrzeug verschmutzt begutachtet weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 23 Übersichtsfotos, 34 Beschädigungsfotos

Datum: 08.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne

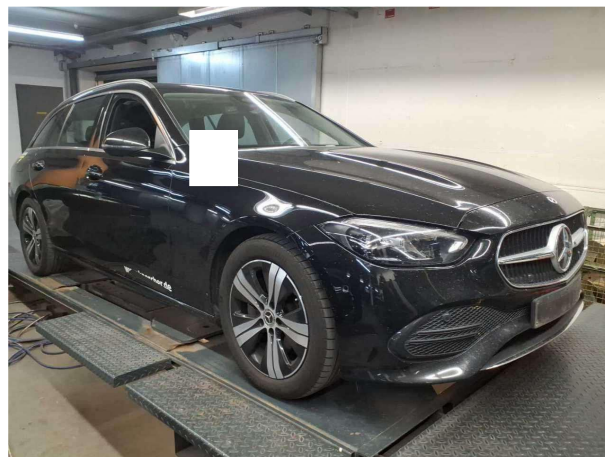


Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Datum: 08.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument

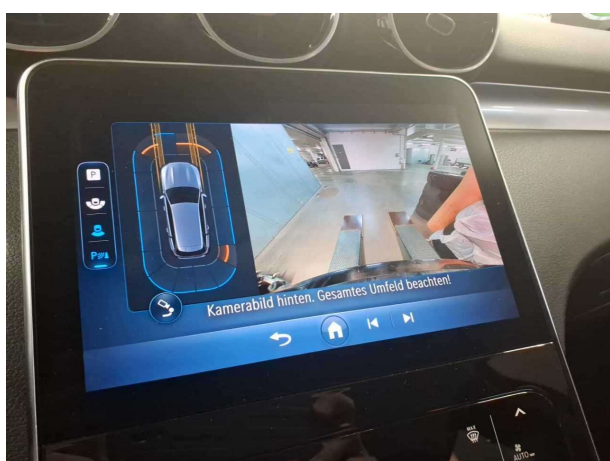


Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN

Datum: 08.07.2026



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Laderaum

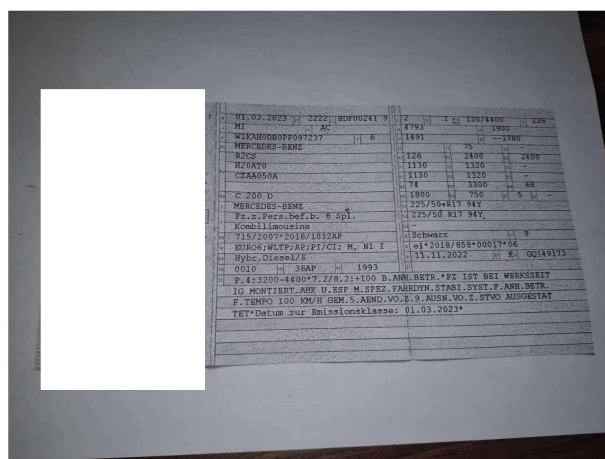


Abbildung 16: Dokumente

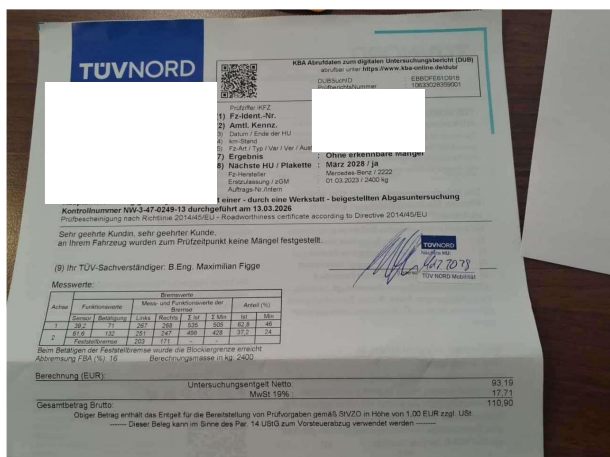


Abbildung 17: Dokumente

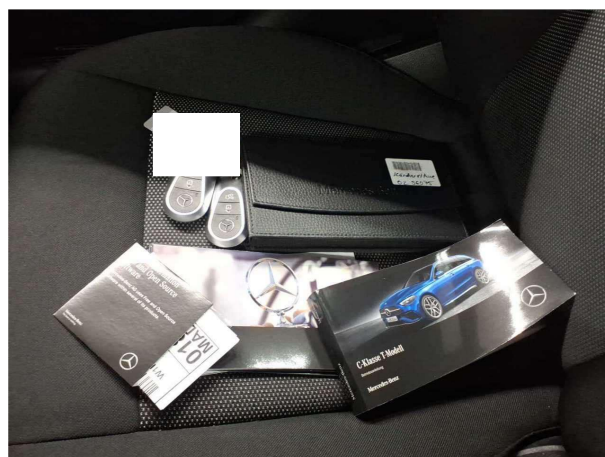


Abbildung 18: Dokumente

Datum: 08.07.2026

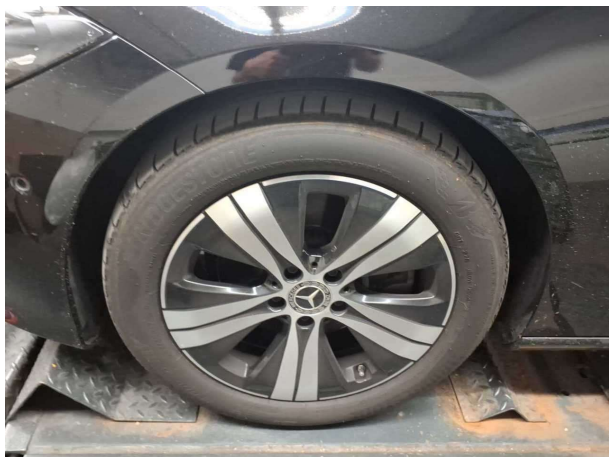


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

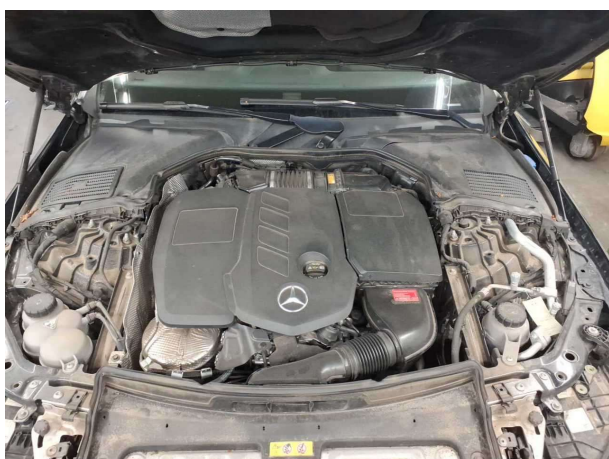


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Datum: 08.07.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Einstieg (+ Delle) - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Einstieg (+ Delle) - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

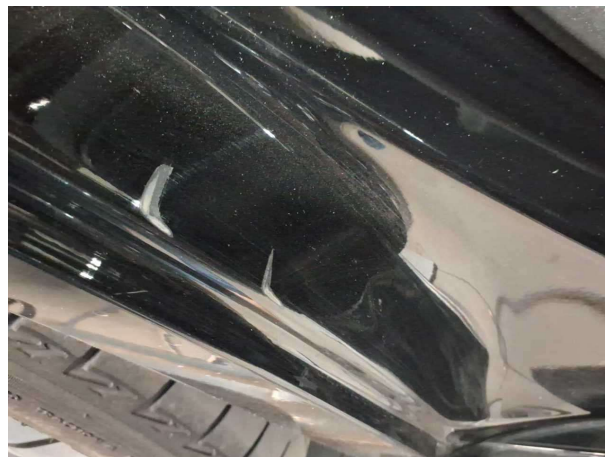

Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Einstieg (+ Delle) - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule links Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - Wertminderung

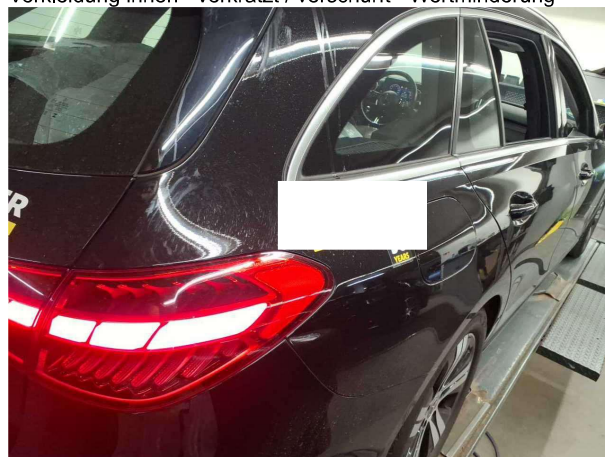


Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

Datum: 08.07.2026

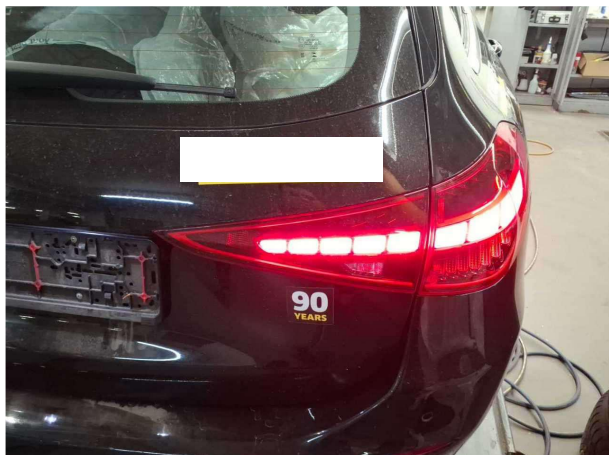


Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

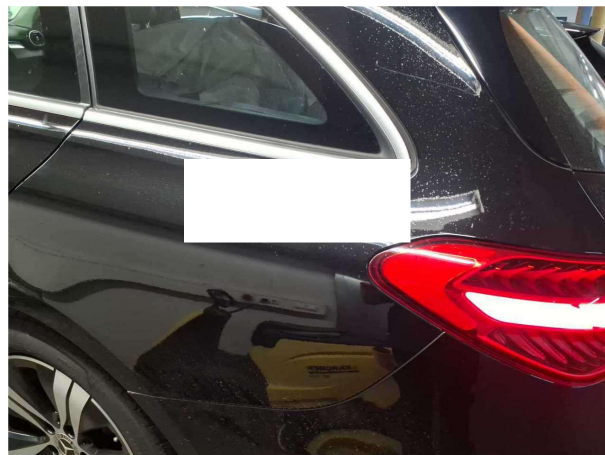

Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

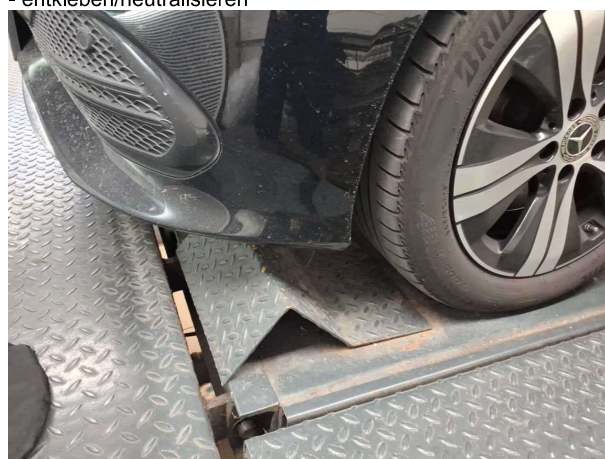

Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Links) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Links) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Reifen) - erneuern




Beschädigung 5: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Reifen) - erneuern




Beschädigung 6: 2.Radsatz: 1 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: 2.Radsatz: 1 Reifen - verschlissen - erneuern

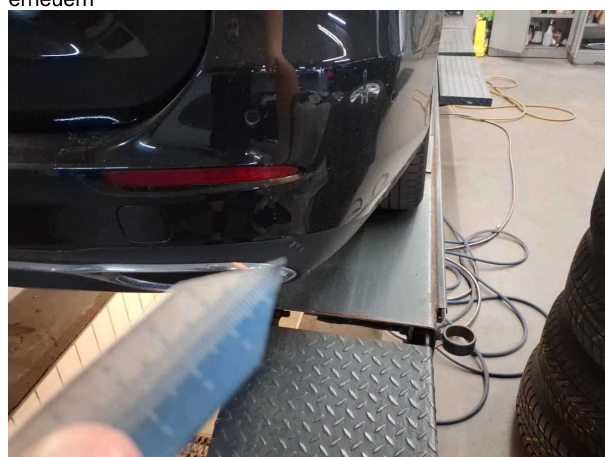

Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

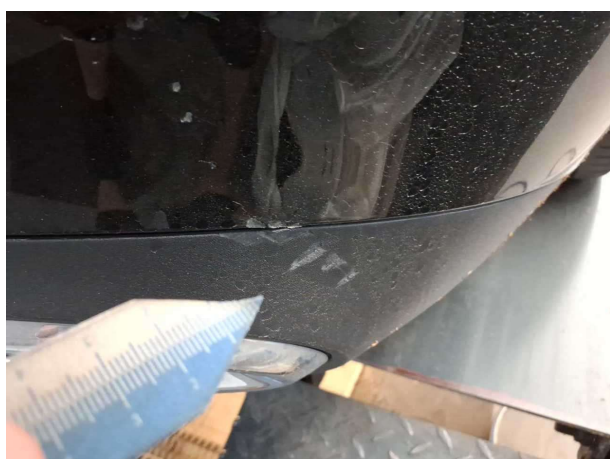

Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 8: Sonstiges: Sonstiges (Hardyscheibe) - porös / rissig - erneuern

Datum: 08.07.2026



Beschädigung 8: Sonstiges: Sonstiges (Hardyscheibe) - porös / rissig - erneuern




Beschädigung 10: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung 10: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren

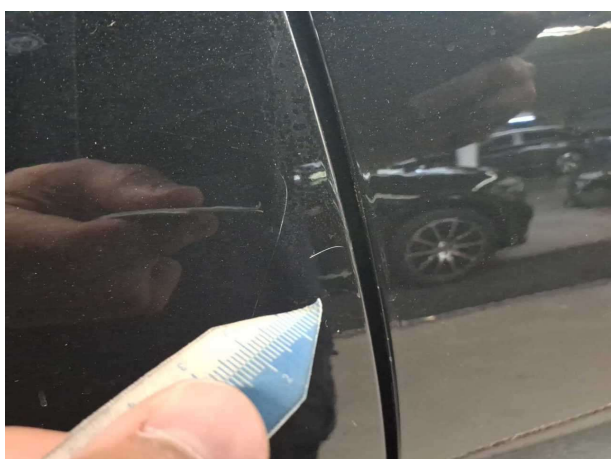

Beschädigung 10: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren

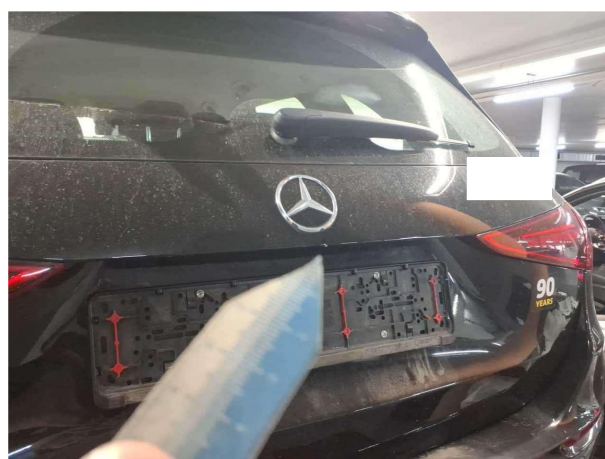

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

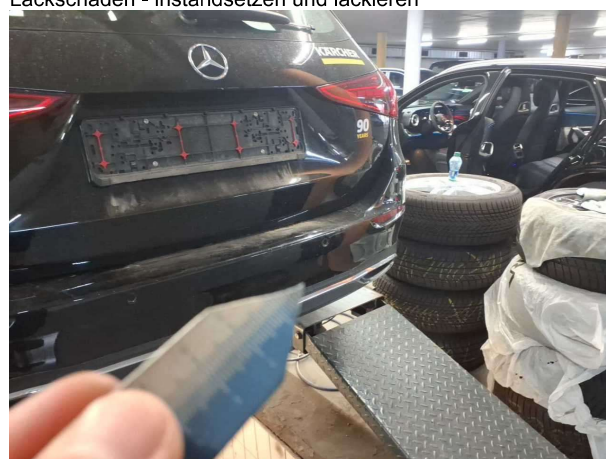


Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern


Datum: 08.07.2026

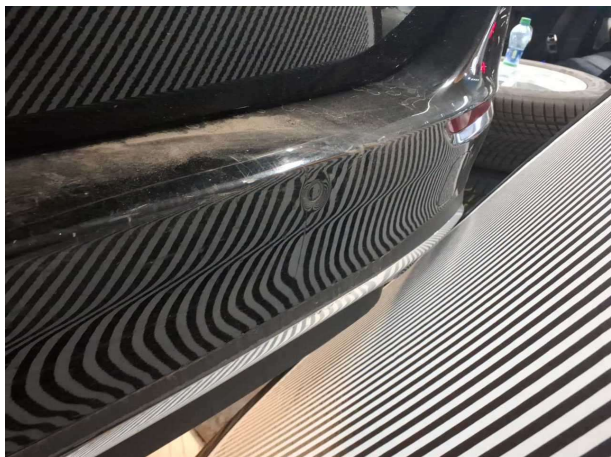

Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern

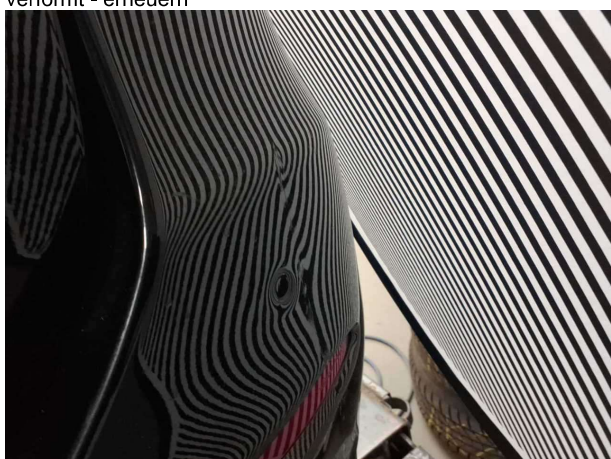

Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Gebrauchsspur 2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug