
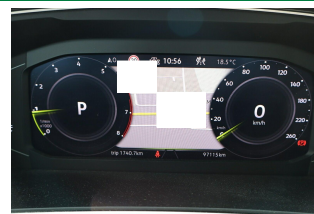


Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

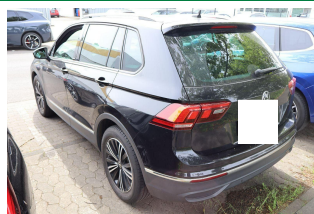

Kennzeichen

FIN

WVGZZZ5NZMW016024

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten
(ohne merkantile Wertminderung)

mit MwSt.
ohne MwSt.

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 222 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden **Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:**

- Motorhaube 222µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität **nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.**

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw.

Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.03.2021	Letzte Zulassung	20.11.2025
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 1.5 TSI OPF DSG United
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZ5NZMW016024
HSN / TSN	0603 / CIR	Schlüssel-Nr.	40527881
Km-Stand abgelesen	97115	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A FSL	S / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Duplikat

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung 30-farbig, Anschlussgarantie, 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, max. Gesamtlauflistung 50 000 km, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC (DSG), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen, Dachreling silber eloxiert, Dekoreinlagen für Sondermodell, Einparkhilfe, Einstiegsleisten für Sondermodell, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängererkennung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze, Innenspiegel automatisch abblendend, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen, Mittellarmlehne vorne, Multifunktionsanzeige "Premium", Müdigkeitserkennung, Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet", NichtraucherAusführung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Dublin" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Räder: Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A, Räder: Tire Mobility Set, Schalthebelknauf in Leder, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Vordersitze beheizbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sprachbedienung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperr elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6XP	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung
WFH	Frontscheibe drahtlos beheizbar
4E7	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
PXA	Lackierung: Perleffekt
PPU	LED-Scheinwerfer
PPU	Paket: "Plus"-Paket für Sondermodelle
PSF	Paket: Sportpaket
9JC	Raucherausführung
PKS	Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
PJW	Räder: Leichtmetall (4) "Nizza" 7 J x 18
PRA	Räder: Reserverad gewichts- und platzsparend
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 26.800 km oder 651 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Duplikat**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Innenraum stark verschmutzt, reinigen (Bild 5, 6)
2. Stoßfängerverkleidung hinten
Ladekante verschrammt, smart repair (Bild 7)
3. Hutablage gebrochen, erneuern (Bild 8)
4. Einstieg hinten links verschrammt, smart repair (Bild 9)
5. Tür hinten links eingedellt, drücken (Bild 12, 13, 14)
6. Stoßfängerverkleidung vorn
rechtsseitig verschrammt, smart repair (Bild 10, 11)

Gesamt**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenspiegel links Kratzer

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Florian Scheidemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Innenraum stark verschmutzt



Bild 6 : Innenraum stark verschmutzt

Duplikat



Bild 7 : Stoßfängerverkleidung hinten Ladekante verschrammt



Bild 8 : Hutablage gebrochen

Duplikat



Bild 9 : Einstieg hinten links verschrammt



Bild 10 : Stoßfängerverkleidung vorn rechtsseitig verschrammt

Duplikat



Bild 11 : Stoßfängerverkleidung vorn rechtsseitig verschrammt



Bild 12 : Tür hinten links eingedellt

Duplikat



Bild 13 : Tür hinten links eingedellt



Bild 14 : Tür hinten links eingedellt