



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

ZFACF7D36M6U35768

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch Herr

Besichtigung 25.03.2026,

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Bemerkungen

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Servicescheckheft	gesehen
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I	gesehen

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Verschmutzt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard
Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.			
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Fiat	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Tipo 1.0 City Sport (EURO 6d)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	29.09.2021
FIN	ZFACF7D36M6U35768	Laufleistung	43.544 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	COLORE ESTERNO (GRIGIO STREET (VR-793/B))
Hubraum	999 / cm³	Leistung	74 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Anzahl HalterBesitzer	2
Fälligkeit HU/AU	unbekannt	KBA-Nummer	1727 / AVY

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	225/40 R 18 92 Y	Goodyear Vector 4 Season	A / O	5 mm	4422
Vorne rechts	225/40 R 18 92 Y	Goodyear Vector 4 Season	A / O	5 mm	4422
Hinten links	225/40 R 18 92 Y	Goodyear Vector 4 Season	A / O	6 mm	4422
Hinten rechts	225/40 R 18 92 Y	Goodyear Vector 4 Season	A / O	6 mm	4422
Tirefit	Haltbar bis: 08/2025				

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 06.07.2024 bei 26.377 km
Wartungsnachweis:	lückenhaft


Ausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Armlehne vorn, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Beifahrerairbag abschaltbar, Einparkhilfe hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 5-Gang, Heckleuchten LED,

Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7"), Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry & Go, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kopfstütze hinten mitte, Kopfstützen hinten, LM-Felgen, Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Techno-Leder, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 74 kW, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Otto-Partikelfilter (OPF), Regen-/Lichtsensor, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tasche an Sitz vorn rechts, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Komfort-Paket, Park-Paket (Einparkhilfe), Pastell-Lackierung, Sicherheits-Paket, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tech-Paket

Optischer Zustand

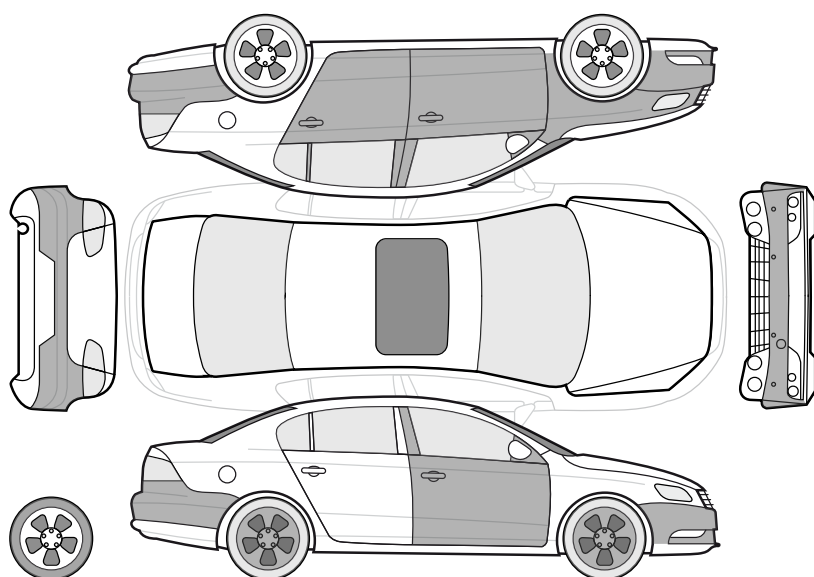

	Rep. Kosten in EUR brutto	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
			brutto	netto
1. Stoßfänger vorne Steinschlag, Gebrauchsspur				
2. Stoßfänger hinten - Lackierung verschrammt, Gebrauchsspur				
3. Reifen Ersatzrad - Füllflasche überfällig, erneuern (Bild 6)				
4. Tür hinten links - Einstieg Lackierung verschrammt, Gebrauchsspur				
5. Tür vorne rechts - Einstieg Lackierung verschrammt, Gebrauchsspur				
6. Kotflügel vorne links eingedellt, Gebrauchsspur				
7. Felge hinten rechts verschrammt, Minderwert (Bild 3, 4, 5)				
8. Tür vorne links - Einstieg Lackierung verschrammt, Lackieren (Bild 8)				
9. Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 1, 2)				
10. Pauschale für Abmelden, und Gutachten				

Zwischensumme

Innenraum

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Bodenbelag vorne - Fußmatte links gerissen, erneuern (Bild 7)				

Zwischensumme

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Service/Inspektion - Wartung/Inspektion überfällig, durchführen (Bild 9)				

Zwischensumme

Fehlteile

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. HU-Bericht fehlt, erneuern				

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>

Optischer Zustand

Innenraum

Technischer Zustand

Fehlteile

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Kombiinstrument







Typ-Schild



Fahrbereifung



Mittelkonsole



Bild 1:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern



Bild 2:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern



Bild 3:
Außen, Felge hinten rechts, verschrammt, Minderwert



Bild 4:
Außen, Felge hinten rechts, verschrammt, Minderwert



Bild 5:
Außen, Felge hinten rechts, verschrammt, Minderwert



Bild 6:
Außen, Reifen Ersatzrad - Füllflasche, überfällig, erneuern



Bild 7:
Innen, Bodenbelag vorne - Fußmatte links, gerissen, erneuern



Bild 8:
Außen, Tür vorne links - Einstieg Lackierung, verschrammt, Lackieren



Bild 9:
Technik, Service/Inspektion - Wartung/Inspektion, überfällig,
durchführen

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.