



## Peugeot Rifter Allure L2

EZ 02/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 105.481km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 66\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                    |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Peugeot                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Rifter Allure L2 [DE - Van5 1.2 PureTech 110 EU6d-T, Allure L2 Stop&Start, 2018 - 2019] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>VR3ERHNPJKJ574168                                                                                           | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>105.481km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                   | Leistung<br>110 PS (81 KW)                                     | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.199 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                             | Letzter Service<br>103.135km                                   | Letzter Service am<br>04/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>7                                                                                                         | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>02/2019                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>132g/km (WLTP)                                                                                   |                                                                | Kraftstoffverbrauch<br>5.8l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 115                      | Beifahrertür             | 110                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 115                      | Kotflügel vorne rechts   | 115                                                                                       |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 230  |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 285  |
| Motorhaube              | 100                      | Heckklappe               | 100                                                                                       |
| Dach                    | 120                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost; Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe fest
- Heckscheibenwischer
- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Kurvenlicht
- Antischlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

|                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                             | • Karosserie: 5-türig                                      |
| • Kindersicherung elektrisch                                  | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Klimaautomatik, getrennt regelbar<br>Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Airbag-System                                       |
| • Kopf-Airbag-System hinten                                   | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar          |
| • Lenkrad (Leder)                                             | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                          |
| • Mittelarmlehne für Fahrersitz                               | • Mobile Online Dienste Mirror Screen                      |
| • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech                 | • Nebelscheinwerfer                                        |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE                     | • Otto-Partikelfilter (GPF)                                |
| • Parkbremse elektrisch                                       | • Radstand 2975 mm                                         |
| • Reifen-Reparaturkit                                         | • Reifendruck-Kontrollsystem                               |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP                   | • Schaltpunktanzeige                                       |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                             | • Schiebetüren links und rechts mit Verglasung             |
| • Seitenairbag hinten                                         | • Servolenkung elektrisch                                  |
| • Sicherheits-Paket                                           | • Sitz vorn links höhenverstellbar                         |
| • Sitz vorn rechts umklappbar                                 | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                            |
| • Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß                  | • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel                        |
| • Start/Stop-Anlage                                           | • Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung              |
| • Tagfahrlicht LED                                            | • Türentriegelung automatisch (bei Unfall)                 |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                  |                                                            |



## Sonderausstattung

|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen                                                    | • Einparkhilfe hinten                                                                                  |
| • Einparkhilfe vorn                                                               | • Einparkhilfe vorn und hinten                                                                         |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit<br>Bremsfunktion                    | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent                                                             |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor                               | • Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)                                                           |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                                  | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung,<br>erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzanlage) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl.<br>Geschwindigkeits-Begrenzanlage | • Induktionsladeschale für Smartphone                                                                  |
| • Sicherheits-Paket                                                               | • Sicherheits-Paket Plus                                                                               |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

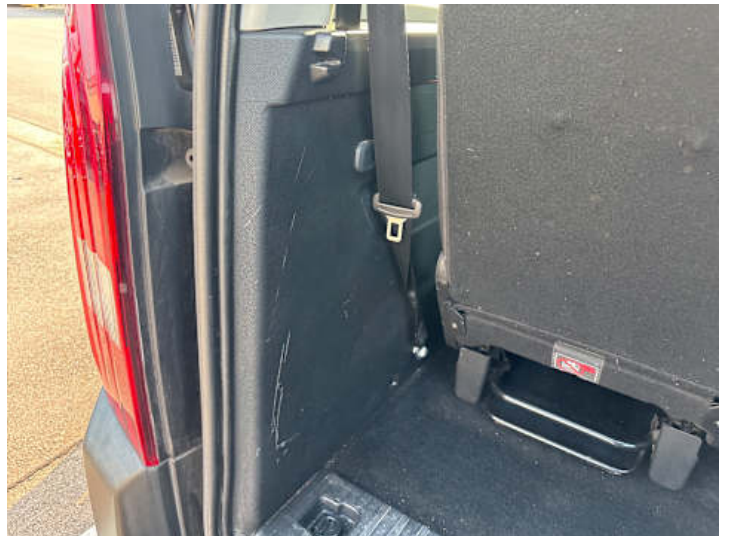

Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

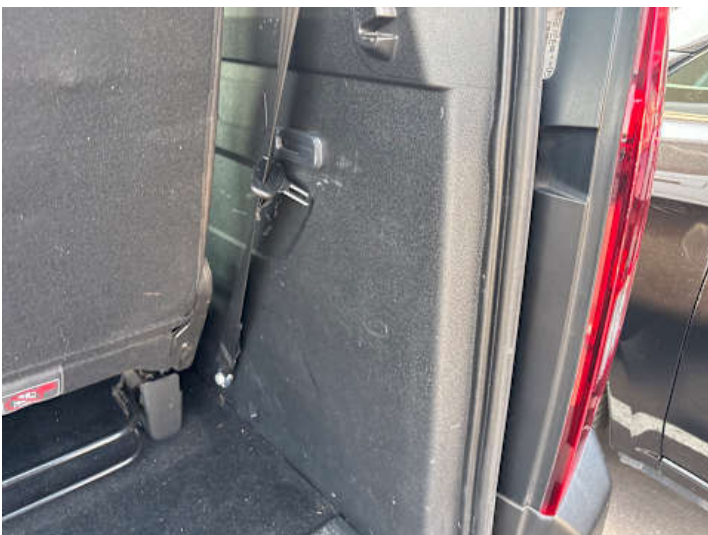

Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)