



Ford Fiesta

EZ 04/2011 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 251.330km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0RXXGAJRBD11881	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 251.330km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Geräusche ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Gurtstraffer
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW TDCi KAT
- Radstand 2489 mm
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fzg. ohne Lederlenkrad
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Intelligent Protection System (IPS)
- Laderaumtrennwand halbhoch mit Gitter
- Modellvariante CO2-optimiert
- Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • AUX-IN-Anschluss | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display inkl. Bordcomputer | • Bordcomputer |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaanlage |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos









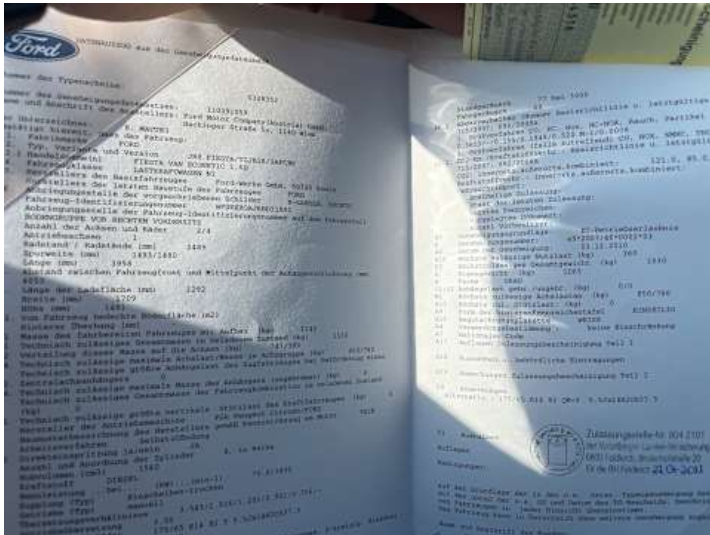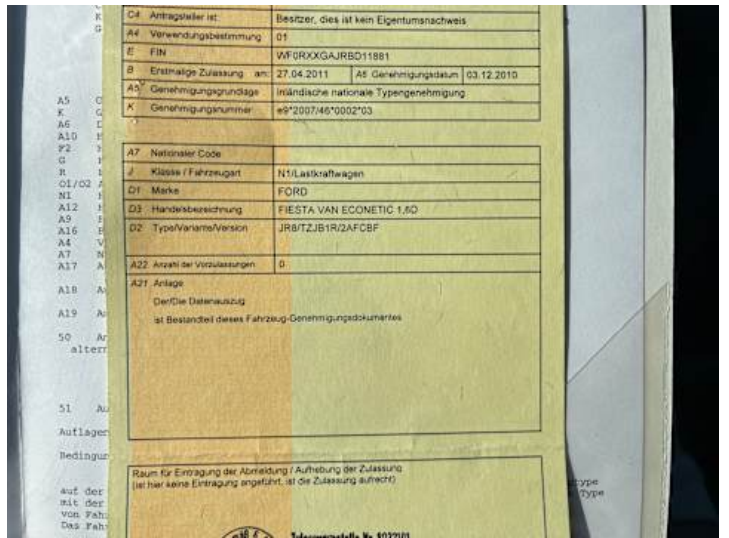

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)