



## Mercedes-Benz GLC 250 4Matic

EZ 05/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 102.289km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 21\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                        |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>GLC 250 4Matic [DE - SUV5 GLC 250 EU6, 4Matic, 2015 - 2018] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>WDC2539461F105373                                                               | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>102.289km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                       | Leistung<br>211 PS (155 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.991 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                 | Letzter Service<br>97.348km                                    | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                             | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>05/2016                                              | Farbe<br>Grau                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                        | CO2-Emissionen<br>166g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>7.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links

  
(6 mm)

Vorne rechts

  
(6 mm)  
Kerben

Hinten links

  
(6 mm)

Hinten rechts

  
(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                               | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                    | Beifahrertür             | 250  |
| Kotflügel vorne links   | 40  | Kotflügel vorne rechts   | 40   |
| Türe hinten links       | 110                                                                                    | Türe hinten rechts       | 260  |
| Seitenteil hinten links | 110                                                                                    | Seitenteil hinten rechts | 110                                                                                       |
| Motorhaube              | 30  | Heckklappe               | 110                                                                                       |
| Dach                    | 110                                                                                    |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)

- |                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Lenkrad mit Multifunktion                               | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten      |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem                              | • Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT       |
| • Radstand 2873 mm                                        | • Reifendruck-Kontrollsystem            |
| • Reiserechner                                            | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar      |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                     | • Scheibenwischer mit Regensensor       |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn                             | • Sitz vorn links elektr. verstellbar   |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar                    | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff         |
| • Start/Stop-Anlage                                       | • Steckdose (12V-Anschluß)              |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                                   | • Tempomat                              |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre                         |
| • Wärmeschutzverglasung                                   | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU - METALLICLACK     |                                         |



## Sonderausstattung

- |                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket                              | • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)                 |
| • Ambiente-Beleuchtung                      | • Armaturentafel in Ledernachbildung Artico                     |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online    | • Bereifung mit Notlaufsystem                                   |
| • Fahrassistentz-Paket: Spur                | • Feuerlöscher                                                  |
| • Fußmatten Velours                         | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                                  |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo               | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem      |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Innenhimmel schwarz                                           |
| • Innenraumlicht-Paket                      | • Metallic-Lackierung                                           |
| • Off-Road-Styling-Paket                    | • Panorama-Schiebedach                                          |
| • Park-Paket                                | • Scheibenwaschanlage beheizt                                   |
| • Scheinwerfer LED High Performance         | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt             |
| • Seitenscheiben vorn Akustikglas           | • Sitz-Komfort-Paket                                            |
| • Sitzheizung vorn                          | • Spiegel-Paket                                                 |
| • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)    | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • USB-Anschluss im Fond                     | • Infotainment-System: Remote Online                            |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent      | • Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent                     |
| • Chrom-Paket                               | • Unterfahrschutz (Chrom)                                       |
| • Dachreling (Aluminium)                    | • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent                 |
| • Rückfahrkamera                            | • Lendenwirbelstützen vorn                                      |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar           | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik                      |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Delle)




Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)

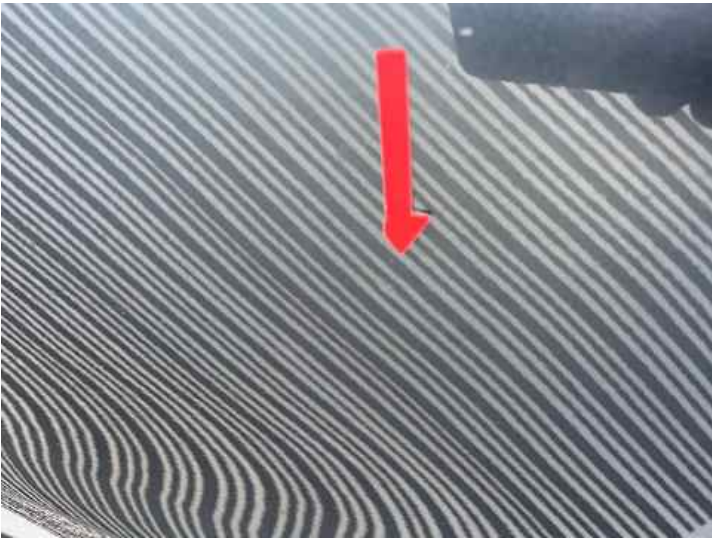

Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)