

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002586901
Besichtigt am: 24.07.2026 17:02
Berichts-Nr: 11102566
FIN: WVVZZZCDZNW308511



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

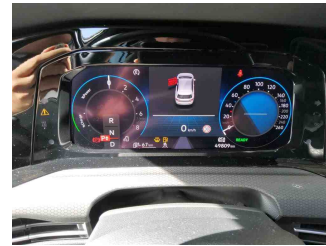

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CLC
Erstzulassungsdatum:	19.07.2022
Laufleistung:	49.809 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Blau/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	30 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media", App-Connect Wireless und DAB+

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Bakersfield" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI 110 kW Hybrid, Systemleistung 180 kW

6+1 Lautsprecher

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet

Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Bakersfield 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 225/40 R 18

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Dachhimmel

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekoreinlagen "Black Metal Chrome" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckspoiler

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenspiegel abblendbar

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
 Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-
 Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
 und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfort-Sport-Ausstattung
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
 Seitenairbags vorn
 Kopfstützen vorn im Sitz integriert
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Kurzheck
 Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
 LED-Plus-Scheinwerfer
 LED-Rückleuchten
 Leergewichtsbereich Standard
 Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden
 beleuchtet
 Lendenwirbelstützen vorn
 Leuchtweitenregulierung dynamisch
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar
 Mittelkonsole
 Modelljahreswechsel 2022 I
 Modelljahreswechsel 2022 II
 Modul Boden hinten Ausführung 1
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Touch-
 Bedienung und Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
 Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
 Internet" sowie Sprachbedienung
 Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
 vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
 Radfahrererkennung
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dachreling
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Individualeinbau
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-
 Standanzeige
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Trennwand
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
 Funkantenne
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zus. Zierleisten
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Panorama-Ausstell-/Schiebedach
 Panorama-Ausstell-/Schiebedach
 Pedale in Edelstahl gebürstet
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
 Assist" und "Side Assist"
 Progressivlenkung
 Radio
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 225/40 R 18 mit sportlicher Fahrdynamik
 Reifenkontrollanzeige
 Reifenlieferanten für EU Länder
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
 umklappbar, mit Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Alu
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Schriftzugsatz "GTE"
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportfahrwerk
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Steuerung - Mobile Onlinedienste 48/21
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Umweltbonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
VWD Modelljahreswechsel
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 92 Y	5,8 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 92 Y	5,3 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,5 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,6 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,4 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,3 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	2,9 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	3,2 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Smart Repair
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fußmatten	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	180,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	276,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDZNW308511

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

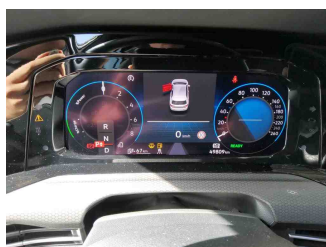

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

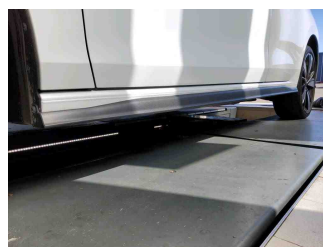


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

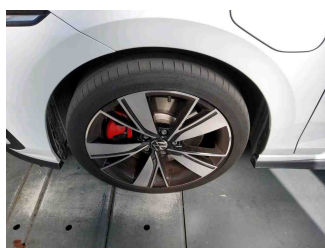


Räder - Rad montiert vorne links

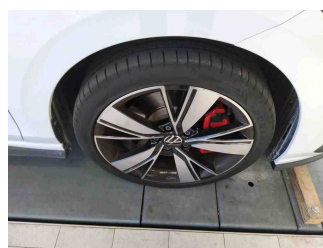


Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links

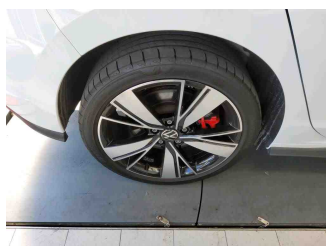

Räder - Rad montiert hinten rechts

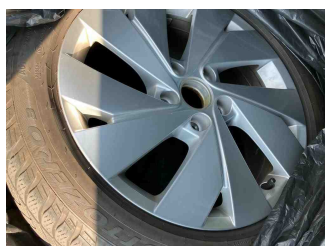

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3





Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

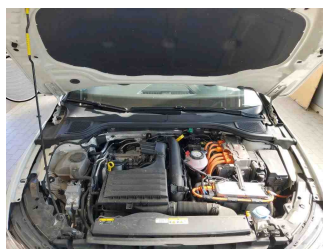


Fahrzeug - Motorraum offen

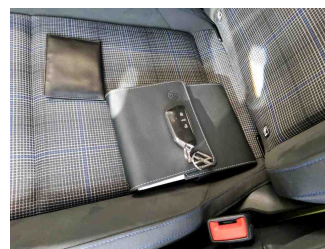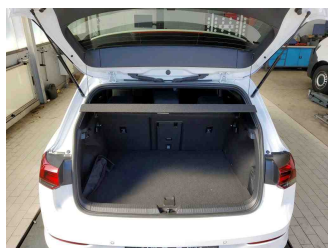
Equipment - Boardmappe/
Securitybag


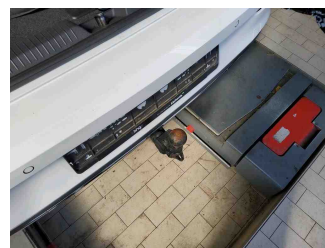
Innenraum - Kofferraum

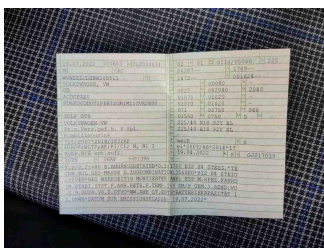

Fahrzeug - abgegebene ZB1

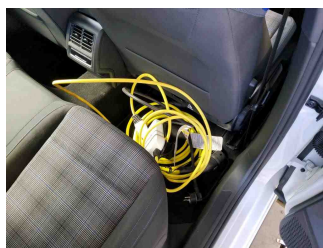


Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Motorhaube

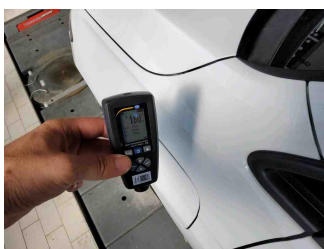


Lackstärke Kotflügel vorne links

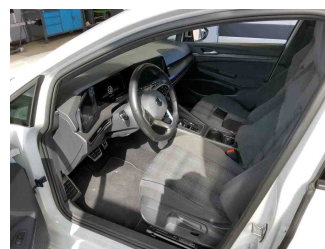
Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


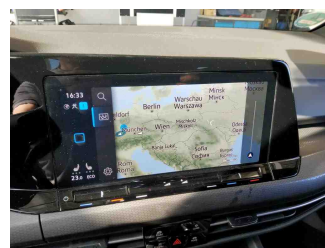
Innenraum - vorne

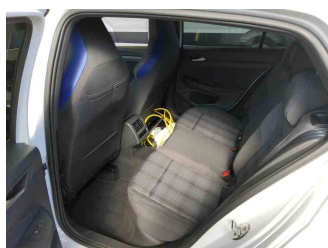

Innenraum - hinten

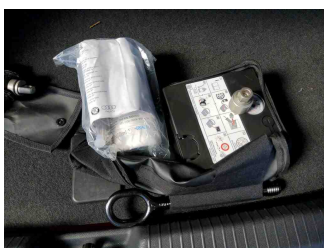
Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

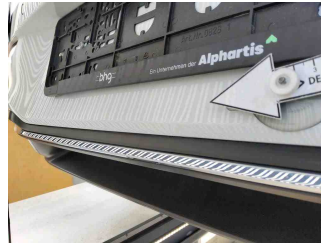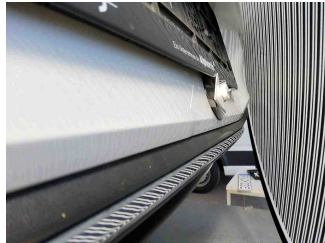


2 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen

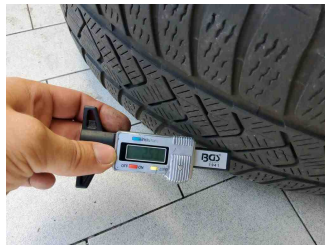

3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

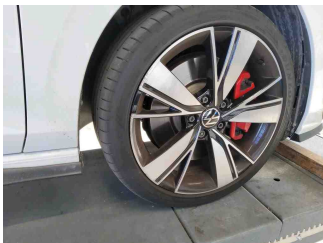

5 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Smart Repair



6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken


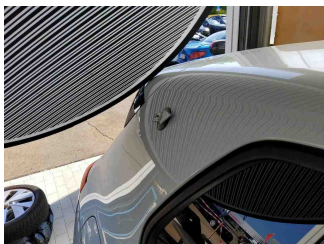


7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




GEBRAUCHSSPUREN



1 - Fußmatten - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

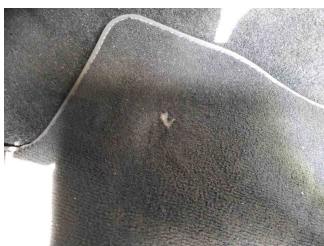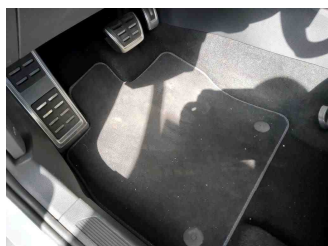

2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

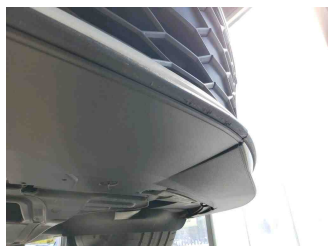

3 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

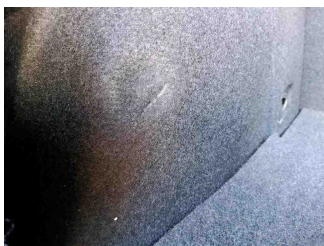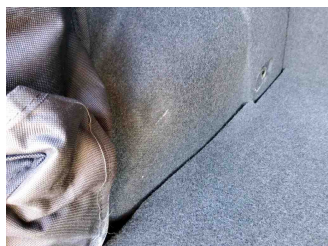

4 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

