



Wertgutachten

Besichtigungsdatum:

04.08.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
		Fahrgestellnummer	W1VVLBEZ1T4608924
Erstzulassung	08.04.2026	Laufleistung (abgelesen)	11.054 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 11888	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	obsidianschwarz metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	120 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	544 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25'), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem,



Rückfahrkamera, M6B Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefeverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: QA4 Anhängelast 2500 kg, E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, B25 Feststellbremse elektrisch, V3L Fußmatten Allwetter, Heckleuchten LED, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfußboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, IL6 Metallic-Lackierung, L45 Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, 875 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System, beheizt), VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweisitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
4	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern	1.049,00 €
5	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verformt - erneuern	1.247,00 €
Summe (netto)			2.616,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Front	5.076,57 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht



dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

>Hinweis zur angehängten Reparaturkalkulation: Schaden- und Kostenausweitung bei Demontage/ Besichtigung möglich, zur Klärung bitte SV informieren!<

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeuges können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U.noch unvollständig.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.616,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	5.076,57 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	7.692,57 €
Mwst. (19%)	1.461,59 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	9.154,16 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.



- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Unfallschaden

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Matthias Heintz)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

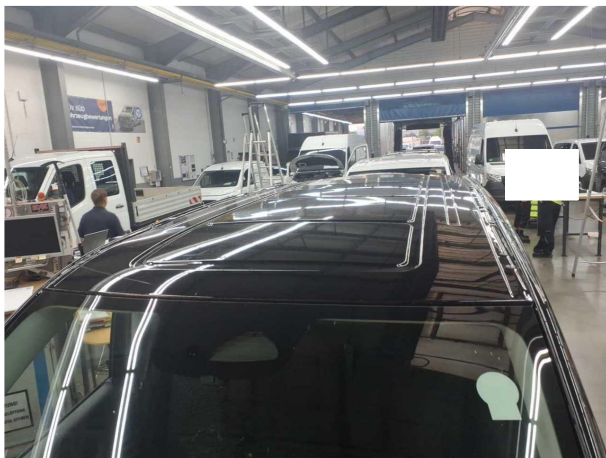


Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

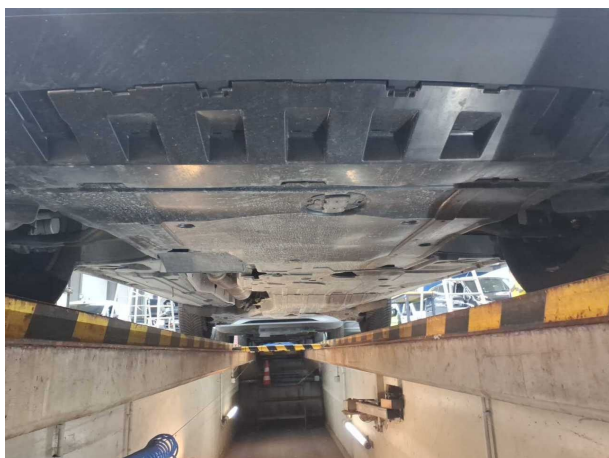


Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

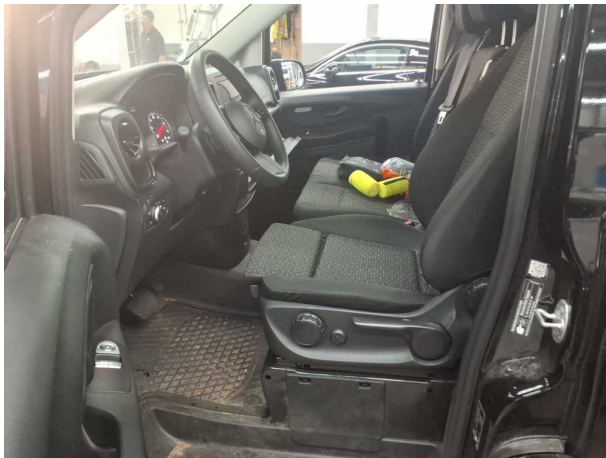


Abbildung 13: Innenraum

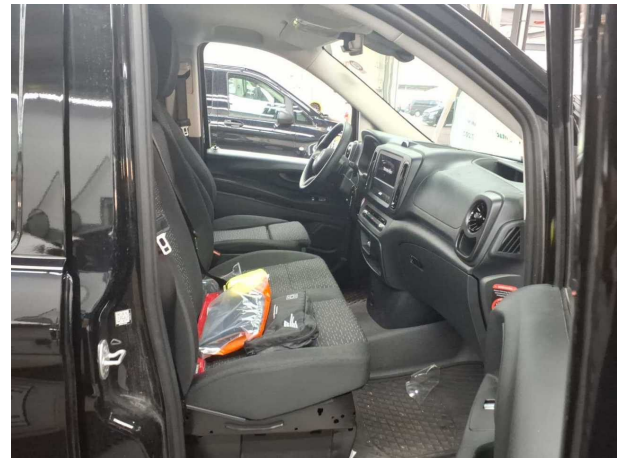


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum

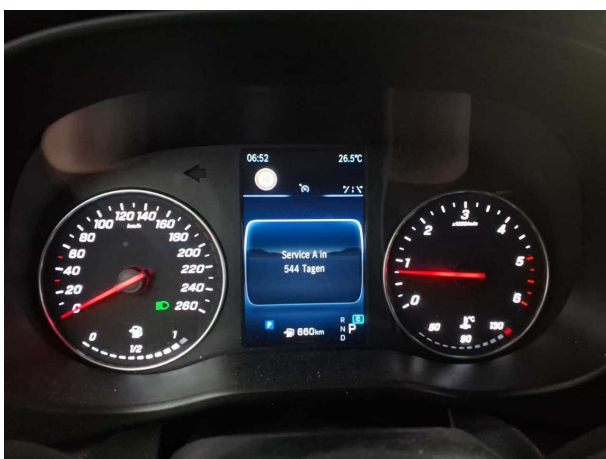


Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

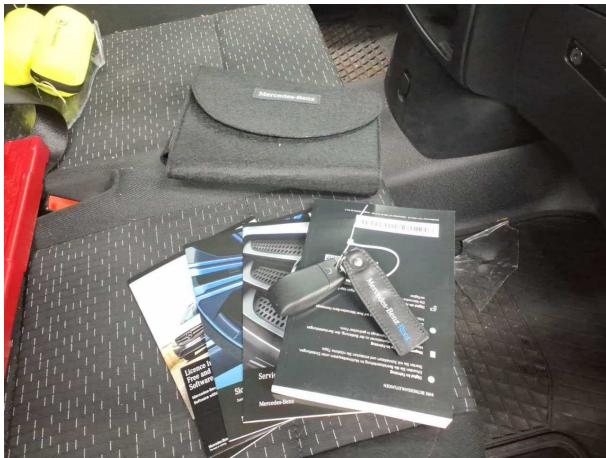


Abbildung 19: Dokumente

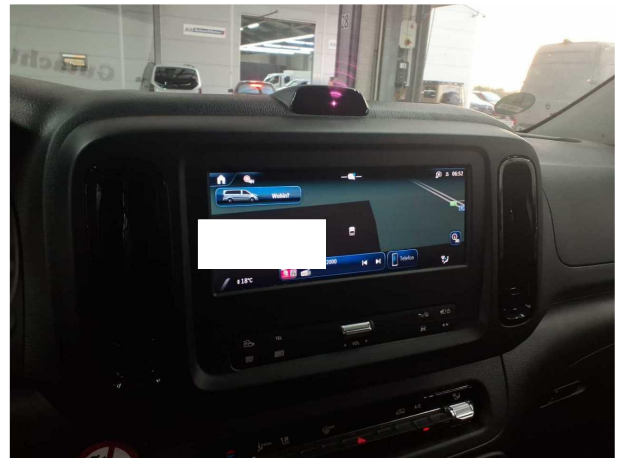


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


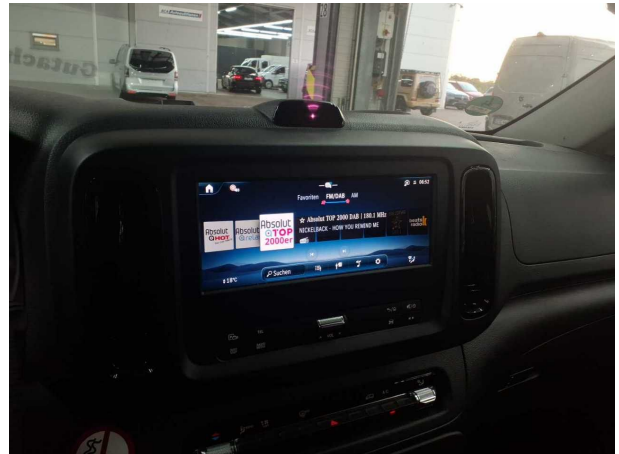


Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

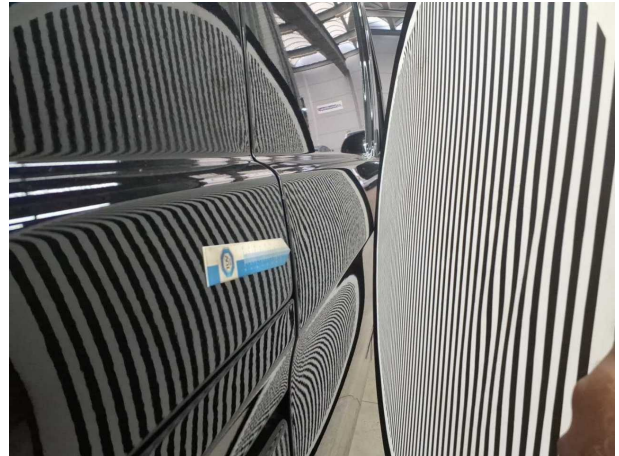

Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Sm... Repair




Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

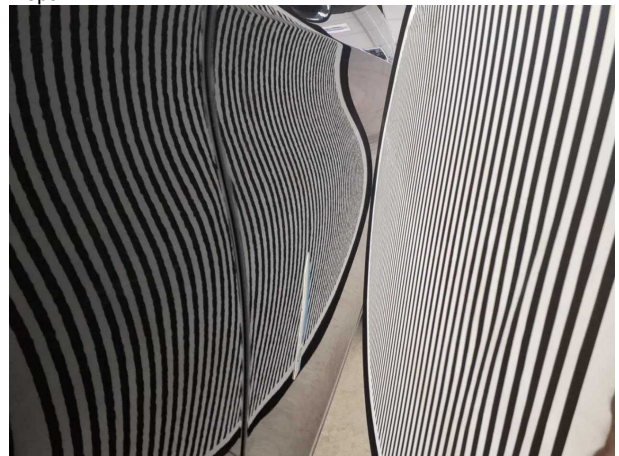


Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

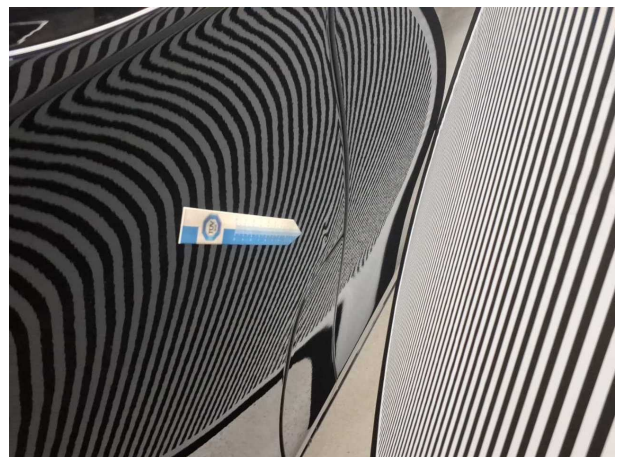

Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

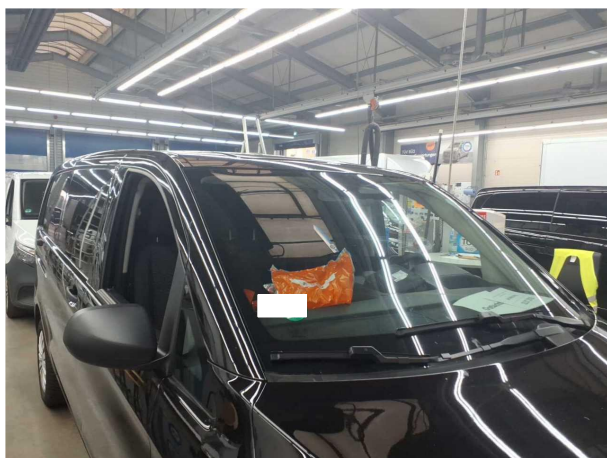


Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

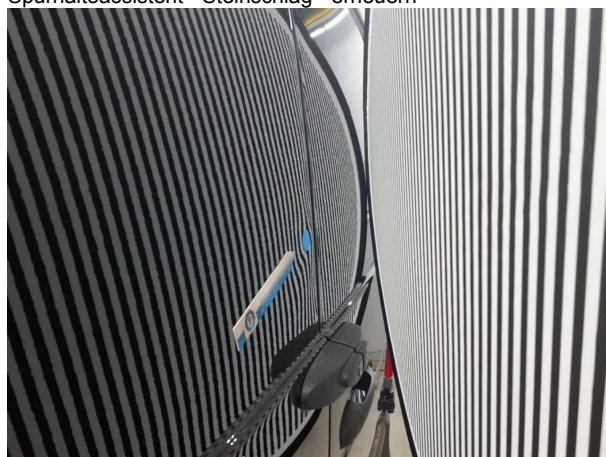

Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

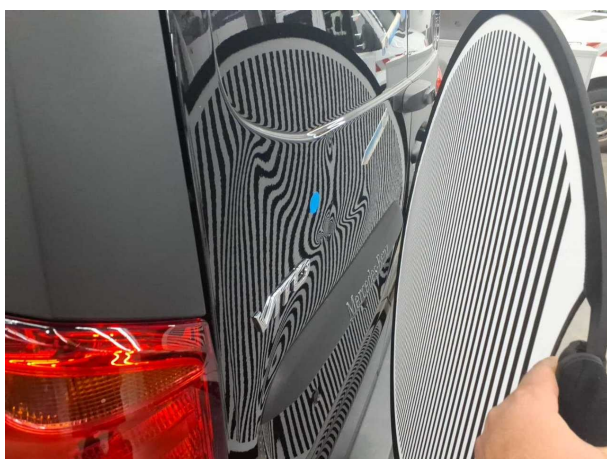

Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

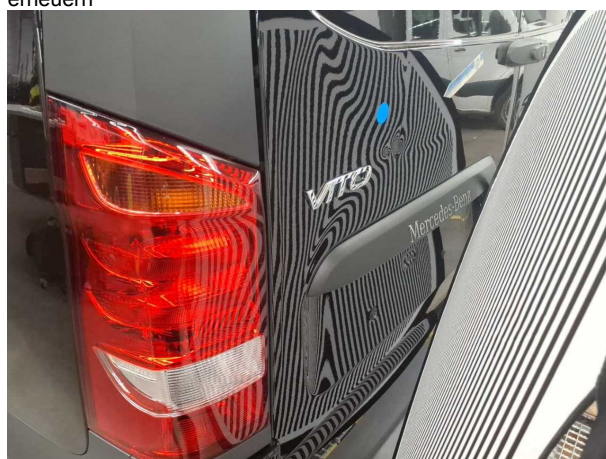

Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

Unfallfotos



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front




Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front

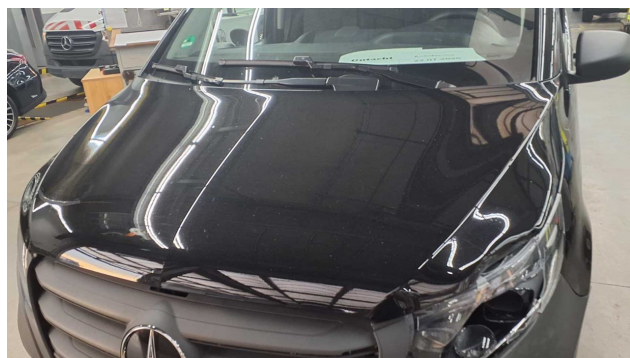


Unfall 1: Front




Unfall 1: Front




Unfall 1: Front

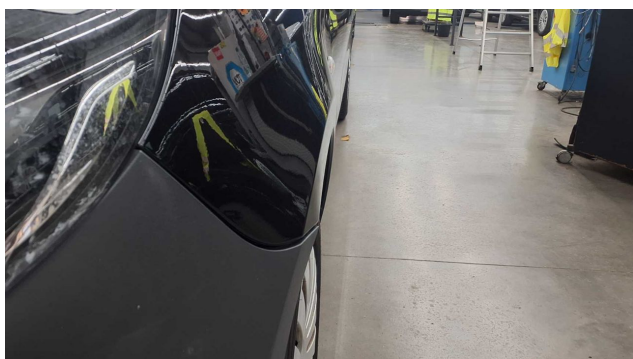

Unfall 1: Front

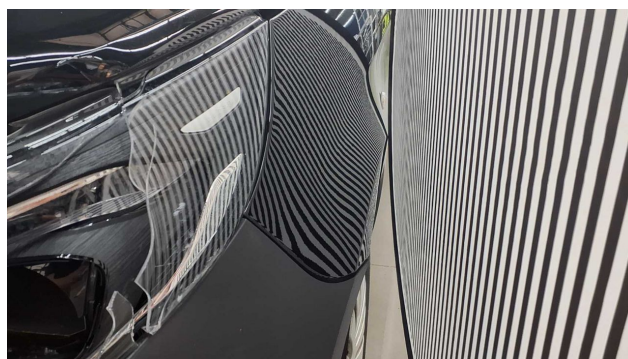

Unfall 1: Front

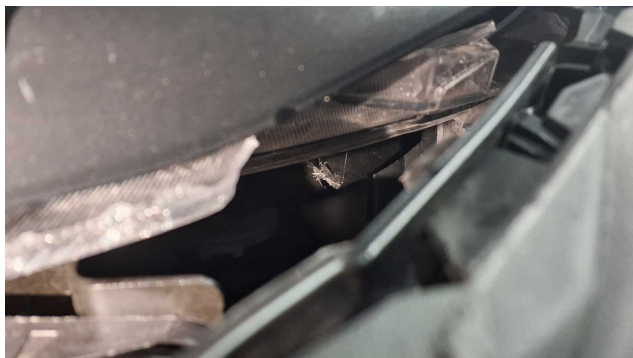

Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1VVLBEZ1T46089 19.08.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	VITO (W447)	116 CDI LANG
FZ-IDENT-NR	W1VVLBEZ1T4608924	AMTL KZ WI-MD9770	TYP-CODE 03 1V 45
ERSTE ZUL	08.04.2026	LAUFLEIST 11054	
REP-FIRMA	MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH		AM POSTBAHNHOF 16
	10243 BERLIN		

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB 04.2024	BEDIENEINHEIT DACH	LENKRAD VERSTELLBAR
	MULTIFUNKT-LENKRAD	VORBER ANH-STECKDOSE	SCHIENE LADERAUM
	HANDSCHUHK VERSCHL	SPURASSISTENT AKTIV	KLIMAANLAGE
	VERKEHRSSCHILDWARNER	MBUX MULTIMEDIA SYST	INNENRAUMKAMERA
	AUSSENSP ELEKT HEIZB	DIGITALRADIO (DA)	NAVIGATIONSSYSTEM
	NOTRUFSYSTEM	LAUTSPRECHER V	LED-LICHTB LADERAUM
	MULTIBEAM LED	TOTWINKELASSISTENT	FERNLICHTASSISTENT
	AUSSTATTUNG STOFF	INNENVERKL BIS DACH	WINTER PAKET
	AUSSTATTUNG PRO	BREMSASSISTENT	PARK-PAKET KAMERA
	TRENNWAND MIT FENST	FAHRERSITZ VERST	LORDOSENST FAHRERS
	FAHRERSITZHEIZUNG	BEIFAHRSITZHEIZUNG	BEIFAHRER ZWEISITZER
	SERVICE FEST 40000KM	KAELTEMITTEL R1234YF	FAHRERSITZ KOMFORT
	BLUEEFFICIENCY	KRAFTSTOFFTANK 70L	9-GANG AUTOMATIK
	FESTSTELLBR ELEKTR	BATTERIE 95AH	GENERATOR 250A
	BLUE TEC GEN 4	REIFENDRUCKKONTROLLE	ANHAENGELAST 2500KG
	SYST "START & STOP"	TEMPOMAT	REIFEN 225/55 R17 C
	FELGE 6.5 J X 17	RADVOLLBLENDEN	HOLZFUSSBODEN
	GURTWARNER	SIDEBAG FAHRER	SIDEBAG BEIFAHRER
	HECKTUEREN 2-FLUEGEL	GEW-VARIANTE 2800KG	FACELIFT 1
	FACELIFT 2	FZG MIT LKW-ZULASS	KASTENWAGEN
	BEIFAHRERAIRBAG	WAERMED VERGL RUNDUM	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 = 7.52	EUR/AW
			PREIS/KL 2 = 7.52	EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
54-1011 01	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	3	22.56
54-1011 01	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	3	22.56
88-1102 01	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	10	75.20
88-1108 01	STOSSFAENGER V ERNEUERN (AUSGEBAUT)	2	13	97.76
88-1349 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	3	22.56
88-1400 ZAX	STOSSFAENGER V EINSTELLEN	2	2	15.04
88-1936 01	SCHLOSSTRAEGER V O AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) UMFASST: VERSTAERKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	11	82.72
88-1937 01	SCHLOSSTRAEGER ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: SCHEINWERFER UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN.	2	6	45.12
62-1258 01)	STOSSFAENGERSTRAEGER V ERSETZEN (AUSGEB)	2	3	22.56
82-4886 01	ZUSATZ ZU SCHEINWERFER ERSETZEN (FZG MIT LED-SCHEINWERFER)	1	4	30.08
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1VVLBEZ1T46089 19.08.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
82-1110 01	SCHEINWERFER EINSTELLEN	1	4	30.08
88-2503 01	MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	2	12	90.24
88-2508 01	MOTORHAUBE ERNEuern (AUSGEBAUT)	2	3	22.56
88-2545 01	DAEMMATTE FÜR MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	2	3	22.56
88-3818 01	KOTFLÜGEL V L ERSETZEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)	2	8	60.16

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
98-2805 01	MOTORHAUBE	NEUTEILLACK ST I-M	24	235.68
98-2415 01	KOTFLÜGEL V L	NEUTEILLACK ST I-M	10	98.20
98-9925 ZAX	ZUSCHLAG FARBMUST 1		2	19.64
98-1050 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER OFENTROCKNUNG DURCHFÜHREN		3	29.46
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FÜR ZWEISCHICHT- LACKIERUNG VON EINGEB KARSERIE TEILEN		19	186.58
98-9918 ZAX	FARBTONFINDUNG DURCHFÜHREN UMFASST: ANGRENZENDES BAUTEIL AUFPOLIEREN UND FARBTONFINDUNG MIT FARBMUSTER/FARBMESSGERÄT DURCHFÜHREN		3	29.46

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.08.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281	STOSSFAENGER V	:447 880 5403 9B51	611.88
0340	TRAEGER STOSSF V	447 620 8001	395.66
0343	VERST I L STOSSF V	447 885 8701	56.09
0353	HALTER L STOSSF V	447 885 0214	6.16
0471	MOTORHAUBE	447 880 8404	620.61
0561	SCHEINWERFER L KPL	447 906 6901	1379.60
0741	KOTFLÜGEL V L	447 880 4101	307.20
0930	SCHLOSSTRAEGER V O	447 880 2804	167.98
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1VVLBEZ1T46089 19.08.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
GESAMT KL 1	14 AW	X	7.52	EUR/AW	105.28	
GESAMT KL 2	74 AW	X	7.52	EUR/AW	556.48	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						661.76
N E B E N K O S T E N						
UNTERBODENSCHUTZ					10.00	
HOHLRAUMKONSERVIERUNG					10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						20.00
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	61 AW	X	9.82	EUR/AW	599.02	
LACKIERMATERIAL	30.00 %				179.71	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						778.73
E R S A T Z T E I L E					3 545.18	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					70.90	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						3 616.08
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						5 076.57
-----						-----
MWST 19.00 %						964.55
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						6 041.12

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 67975810

* = ANWENDERANGABEN
 : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
 MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1VVLBEZ1T46089

19.08.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ VITO (W447) 116 CDI LANG
FZ-IDENT-NR W1VVLBEZ1T4608924 AMTL KZ WI-MD9770 TYP-CODE 03 1V 45
ERSTE ZUL 08.04.2026 LAUFLEIST 11054
REP-FIRMA MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH AM POSTBAHNHOF 16
10243 BERLIN

KD-NR / SV-NR : 132543 67975810 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 19.08.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : A2 B9 C5 C6 D3 D5 E6 FD F1 GB GG GM G9 HF HG HJ
H5 IA I2 I4 I6 J0 J7 KB K2 MA MC M9 N0 N1 N7 N8
N9 OK OO O1 O8 O9 PA PB P1 P7 QG Q1 Q2 Q3 Q9 R4
S2 S9 T3 VA V4 V5 W3 W7 XA XB X1 X3 Y1 Y3 Y4
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : A2 B9 C5 C6 D3 D5 E6 FD F1 GB GG GM G9 HF HG HJ
H5 IA I2 I4 I6 J0 J7 KB K2 MA MC M9 N0 N1 N7 N8
N9 OK OO O1 O8 O9 PA PB P1 P7 QG Q1 Q2 Q3 Q9 R4
S2 S9 T3 VA V4 V5 W3 W7 XA XB X1 X3 Y1 Y3 Y4

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 6800 LO / N 6801 LO / E 0340 ---> N 0281 Z
E 0340 ---> N 0281 LO / L 9957 LL

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW
- LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHNNEN-CODES

- AKTIVE CODES : 40 30.00 / 70 10.00 / 72 10.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.08.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.08.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LE 0471 / LE 0741 / L 9961

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 12
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 661.76 NEBEN: 20.00 LACK: 778.73 ET : 3 616.08
REP : 5 076.57 MWST: 964.55 REPI: 6 041.12

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

E 0281 E 0353 E 0340 E 0343 E 0561
E 0471 E 0741 E 0930 N 6800 N 6801

SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD AG
MATTHIAS HEINTZ

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1VVLBEZ1T46089

19.08.2026

L 9961 L 9957

SYSTEM AUDATEX