

» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am:

21.07.2026 12:24

Berichts-Nr:

FIN:

TMBEA6PJ3N4056843

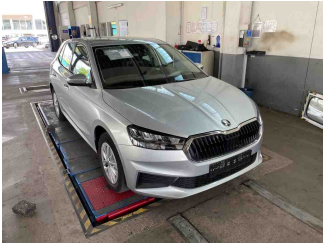

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	15.07.2022
Laufleistung:	31.676 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Active Black
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	23.07.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	17.633 km
Restlauf bis Service:	2 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
"SMART LINK"	Fertigungsablauf Standard
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
2x USB vorne (typ C data)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1	Frontantrieb
3. Kopfstützen hinten mitte	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. TDK Surround	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
4 Türen	Fußhebelwerk "Standard"
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Gepäckraumbeleuchtung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgaskonzept, EU6 AP	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Halbleiter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Antenne nur für FM Empfang	Handschuhfach Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Heckspoiler
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Hinterachse "Standard"
Ausströmer	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Batterie 320A (49Ah)	Höhenverstellbare Fahrer - und Beifahrersitze mit Vordersitze mit manueller Lordose
Bauteilesatz, -Deutschland	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Brillen-Ablage/Halter	Keine Aktionsausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung hinten	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dämpfung vorn	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Drehstromgenerator 140 A	Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen vorn
Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Kraftstoffbehälter
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
E-Call+	Kühlerschutzgitter
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile --	Kurzheck
Einparkhilfe (Parksensoren hinten)	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einton-Signalhorn	Lane Assist
Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)	LED- Hauptscheinwerfer
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)	Leergewichtsbereich 1
Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-	Leichtmetall der "ROTARE" silber 5,5J x 15" - 4 Stk.
Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	



Leichtmetallräder "ROTARE" silber 5,5J x 15" + AERO Kappe
inkl. SUPER ROWI

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Lenkrad

Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Mit Multifunktionskamera

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 1

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagekasten

Ohne Ablagekästen im Kofferraum

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Adapter

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Dekor-Einlagen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne ECO-Funktion

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Gepäckraumbodenbelag

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Halter

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladeboden

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Mittelarmlehne vorn

Ohne Navigationsgerät

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Regenschirm(e)

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sitzheizung

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Steckdose

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Paket Kommunikation

Pannen-Set

Radio Swing 6,5"

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Proaktiver Dienst

Remote Access 1 Jahr

SBBR-Leuchte

Schalthebelknopf/Griff Komfort

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorne mit Kopfairbags

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)



Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Speedlimiter
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Standard-Ausstattung
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Überhang hinten, kurz
Untere Dekor-Einlagen
USB im Innenspiegel
Variante
Version Standard
Vorbereitung Dachlastträger
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6PJ3N4056843

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:


Ja




» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

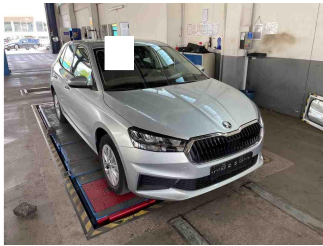


Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

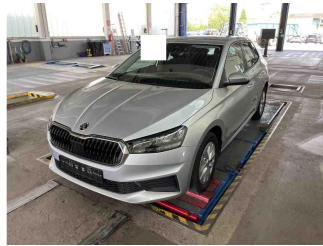


Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

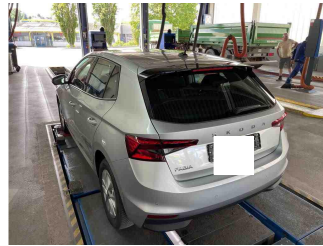

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

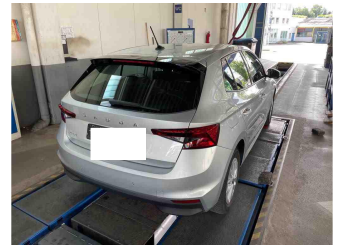


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

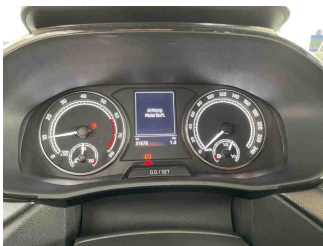


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

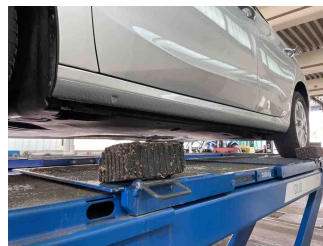

Seitenansicht - Schweller links

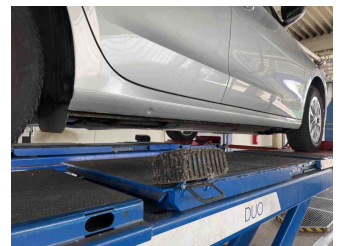


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

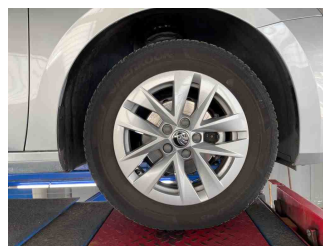

Räder - Rad montiert vorne rechts

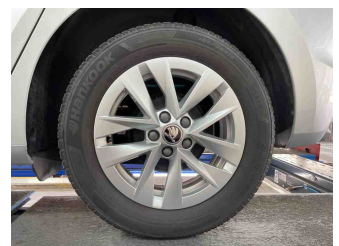


Räder - Rad montiert hinten links

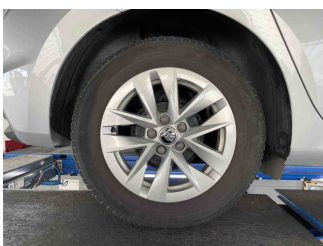


Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole

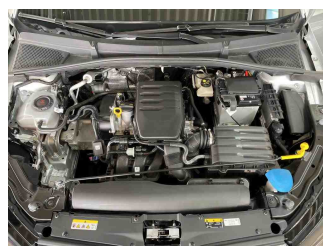


Fahrzeug - Motorraum offen

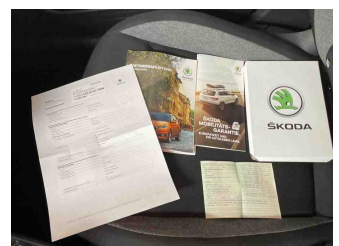


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

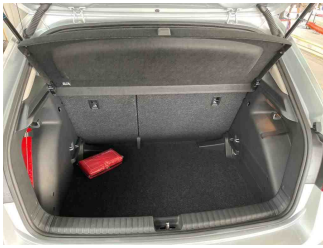


Innenraum - Kofferraum

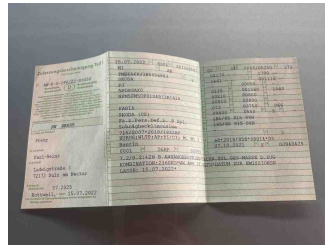


Fahrzeug - abgegebene ZB1

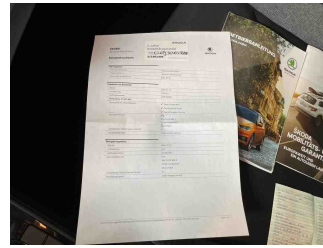


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

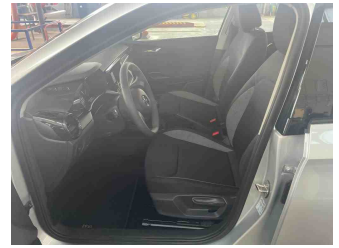


Innenraum - vorne

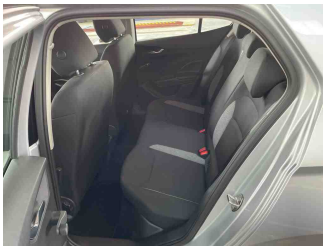


Innenraum - hinten

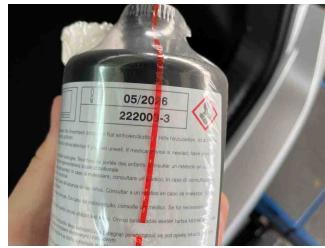

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

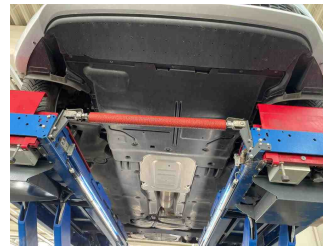

Unterbodenscan

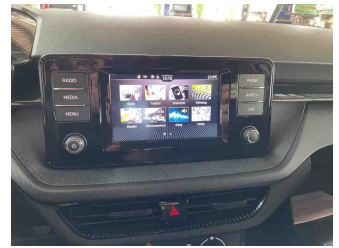

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

