



Fiat Panda Lounge

EZ 12/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 62.354km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Panda Lounge [DE - LimS5 1.2 8V EU6, Lounge, 2013 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA31200003749906	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.354km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 15.305km	Letzter Service am 01/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Reifen vorne Porros Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	410 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Infotainment-System: UConnect Radio mit MP3-Player
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Frontschürze Wagenfarbe
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLU OLTREMARE
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckschürze Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht | • Getriebe 5-Gang |
| • Elektrische Servolenkung Dual-Drive | • Servolenkung elektrisch |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Kofferraumleuchte | • Seitenschutzleisten |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Dachreling |
| • Metallic-Lackierung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

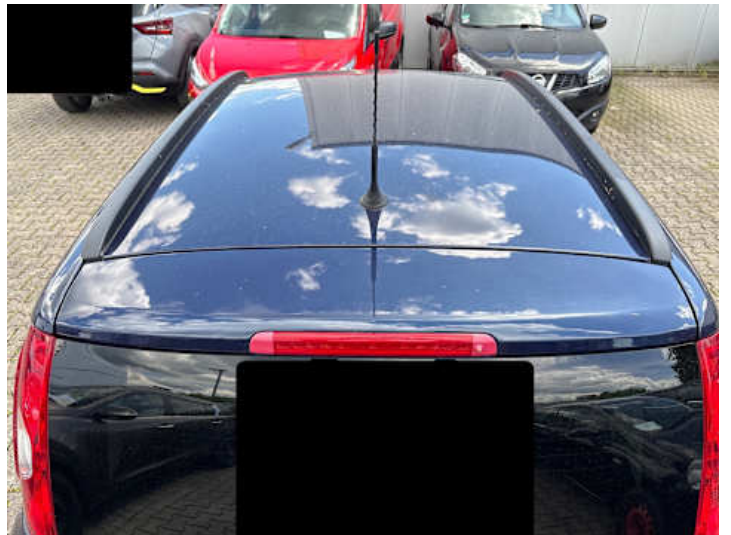









30.12.2016	4136	BBX00012	02	01	0051/05500	164
M1	AF		03653-03653		1643-1643	
ZFA31200003749906	5		1551-1551		01015-01015	
FIAT				00060		
312			0119	001440		001440
PXA1A			00770	00760		
PON			00770	00760		
PANDA			80	03750		72
FIAT (I)			00800	0400		005
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			075/65 R14 82T			
MEHRZWECKFAHRZEUG			075/65 R14 82T			
715/2007*195/2013W			BLAU		5	
EURO6;W;PI/CI; M; M1 I			23*2007/46*0064*19			
BENZIN			18.06.2014		K	ES946673
0001	36W0	01242				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.12.2016*						



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)

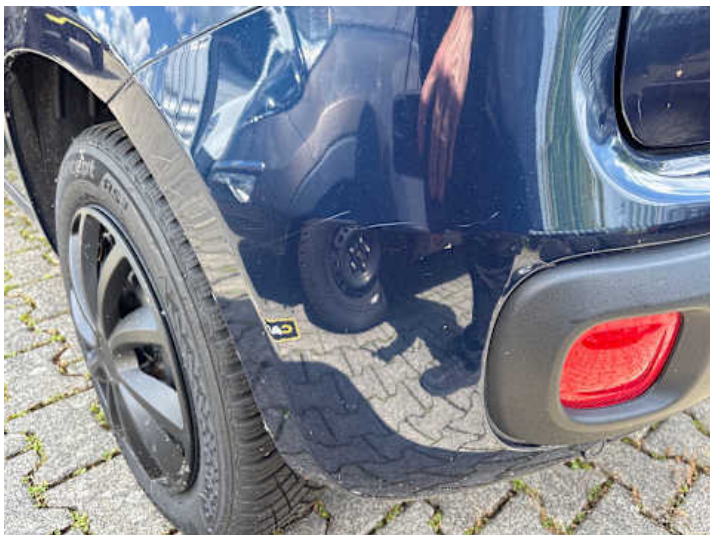

Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)