

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

15.07.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen ohne MwSt.

Reifenbewertung mit MwSt.
ohne MwSt.

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde am 10.07.2025 ein Schaden in Höhe von 4.213 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.

Laut vorliegenden Informationen wurde am 10.03.2026 ein Schaden in Höhe von 9.519 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 538 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungsspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- Motorhaube 148 µm
- Kotflügel vorne rechts 183 µm
- Tür vorne rechts 220 µm
- Tür hinten rechts 295 µm
- Seitenwand hinten rechts 538 µm

Alle Teile weisen eine mangelhafte Lackoberfläche auf siehe Bilder.

Ohne Kenntnis des tatsächlichen Reparaturaufwandes wurde auf Basis der getroffenen Feststellungen ein merkantiler / technischer Minderwert nach sachverständigem Ermessen angesetzt.

Kein 2. Radsatz im Fahrzeug

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2024	Haltereinträge	1
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	C T-Modell (BM 206)(03.2021->) / C 300 de T Edition Avantgarde 4Matic (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0KB8RF162499	HSN / TSN	2222 / BKV
DAT Europa-Code®	015701070090001	DAT Marktindex	DE001 6531
Km-Stand abgelesen	111520	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1993
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /S	5 mm
2 links	255 / 40 R 18 99 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	3 mm
rechts	255 / 40 R 18 99 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	3 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Aktiver Abstands-Assistent Distronic, Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie, Anti-Blockier-System (ABS), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket USB, Ausstattungs-Paket: Advanced Plus, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Avantgarde Interieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungsline Avantgarde, Diebstahlschutz-Paket Plus, Digitales Instrumenten-Display, Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, LM-Felgen vorn/hinten: 7x17 / 8x17 (5-Speichen), Ladekabel mit Schukostecker, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole schwarz hochglänzend, Mittenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 145 kW (System: 230 kW) CDI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Park-Paket mit 360° Kamera, Reifen 225/50 R17 ..V, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenschweller Wagenfarbe, Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, Service-System: MBUX Navigation Premium, Servolenkung, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Sondermodell Edition Avantgarde, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Uni-Lackierung schwarz, Vorrüstung car sharing, WSS Kategorie: Hybrid, Zentral-Display (OLED)


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 21.05.2026 bei Kilometerstand 107.026
nächste Wartung:	am 30.05.2027 bei Kilometerstand 132.026
bis Wartung verbleiben:	319 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

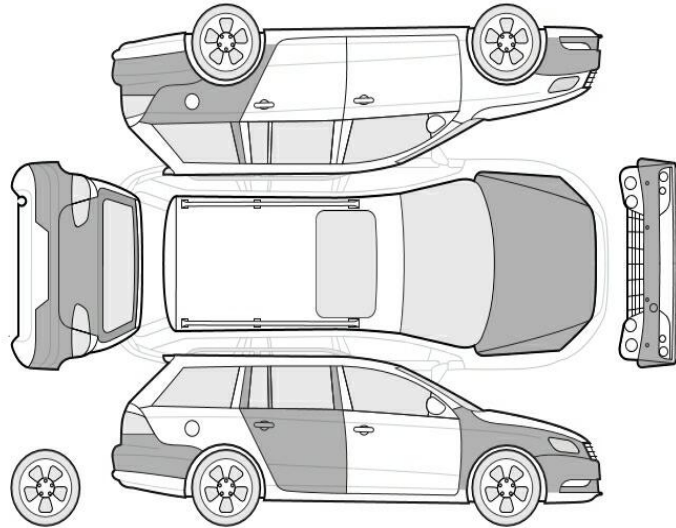

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Mittelkonsole hinten Blende
verschrammt Minderwert, (Bild 30)
2. Türverkleidung hinten rechts Leder
verschrammt, erneuern (Bild 31)
3. Kotflügel vorne links Lack Anhaftung,
smart repair (Bild 38, 39)
4. Alufelge Glanzgedreht hinten rechts
verschrammt, erneuern (Bild 40, 41)
5. Alufelge Glanzgedreht hinten links
verschrammt, erneuern (Bild 42, 43)
6. Alufelge Glanzgedreht vorne links
verschrammt, erneuern (Bild 44, 45)
7. Alufelge Glanzgedreht vorne rechts
verschrammt, erneuern (Bild 46, 47,
48)
8. Stoßfänger vorne Lackierung, viele
Steinschläge, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)
9. Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
smart repair
10. Kotflügel vorne rechts Lackierung,
zerkratzt, polieren (Bild 21)
11. Tür hinten rechts Lackierung,
zerkratzt, lackieren (Bild 25, 26)
12. Stoßfänger hinten Lackierung,
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 23, 24)
13. Heckklappe, eingedellt, instandsetzen
und lackieren mit Lackaufbau (Bild 22)
14. Seitenteil hinten links, eingedellt,
instandsetzen und lackieren mit
Lackaufbau (Bild 27)
15. Lenkrad, verschrammt, smart repair
(Bild 15)
16. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 28, 29)

Fehlende Teile

1. Winterradsatz fehlt

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	5 mm	SS
Legende		S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)



Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links (freigestellt)



Bild 2 : Fahrzeug diagonal vorn rechts (freigestellt)

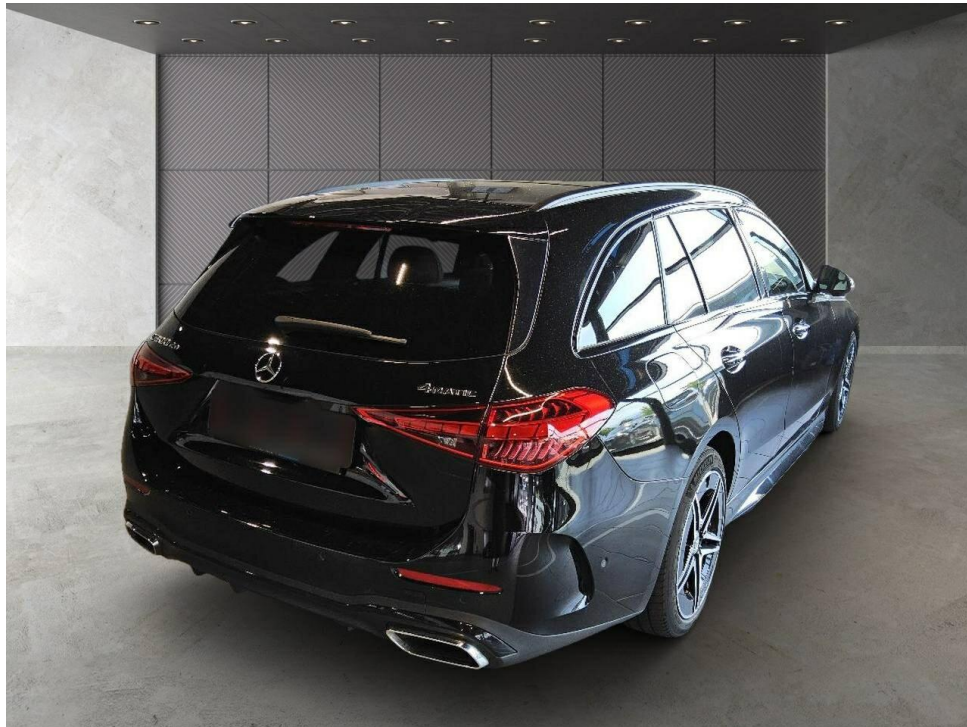


Bild 3 : Fahrzeug diagonal hinten rechts (freigestellt)

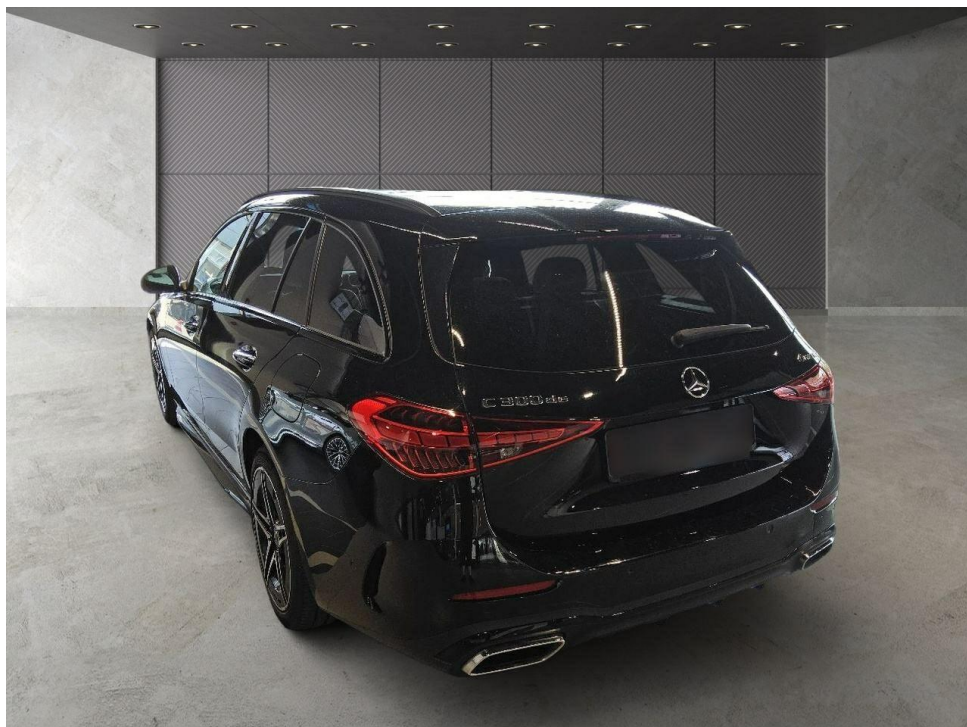


Bild 4 : Fahrzeug diagonal hinten links (freigestellt)

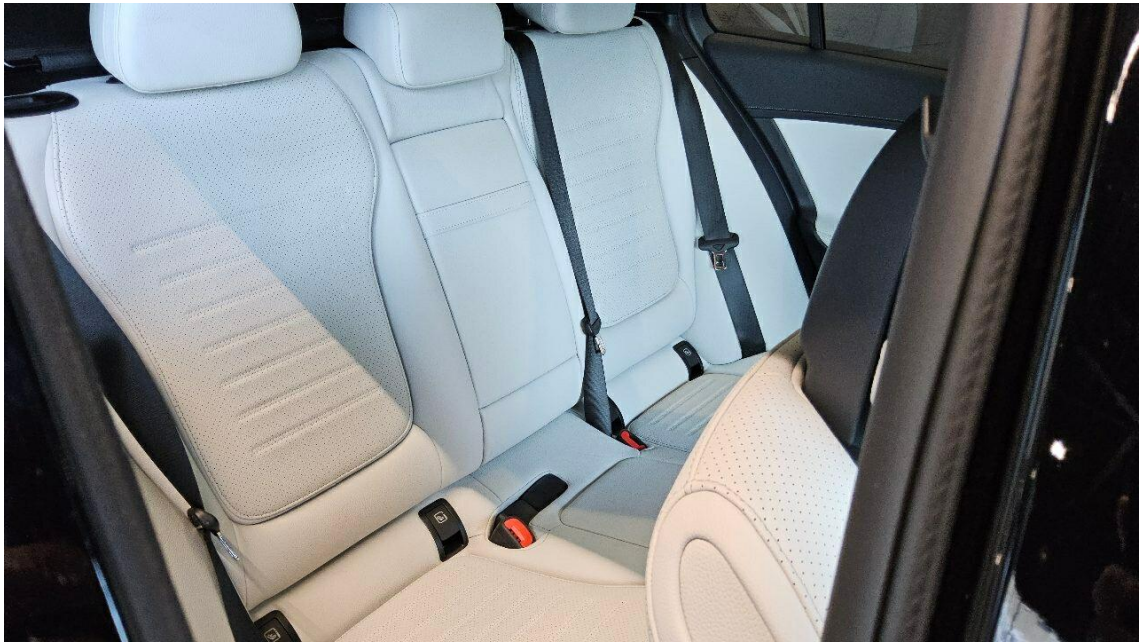


Bild 5 : Hintere Sitzreihe(n) bei geöffneter (Schiebe-) tür von rechts



Bild 6 : Armaturenbrett mit Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Mittelkonsole frontal (Display eingeschaltet)



Bild 8 : Gepäck-/Laderaum bei geöffneter Heckklappe



Bild 9 : vordere Sitze von rechts (Beifahrerseite) bei geöffneter Tür



Bild 10 : Fahrzeug frontal von vorne (freigestellt)



Bild 11 : ggf. Ladekabel bei E-Antrieb



Bild 12 : ggf. SoH (State of Health): aktueller Gesundheitszustand der HV-Batterie



Bild 13 : Laufleistung

Servicehistorie		Mercedes-Benz	
Mercedes-Benz	Kestenholz GmbH St. Georgener Straße 1 Freiburg	Datum	21.05.2026
		Laufleistung	107026 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Kestenholz GmbH St. Georgener Straße 1 Freiburg	Datum	17.11.2025
		Laufleistung	79016 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Kestenholz GmbH St. Georgener Straße 1 Freiburg	Datum	05.05.2025
		Laufleistung	47015 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Kestenholz GmbH St. Georgener Straße 1 Freiburg	Datum	22.11.2024
		Laufleistung	23822 km
		Service	Service A

Bild 14 : Wartungsnachweis

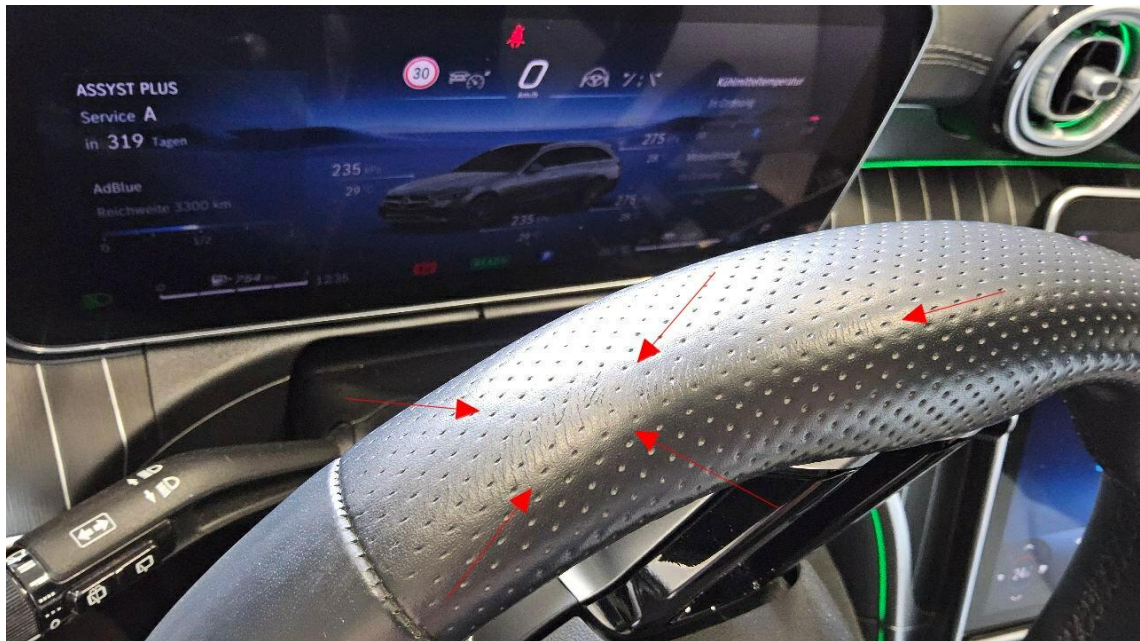


Bild 15 : Lenkrad, verschrämmt, smart repair

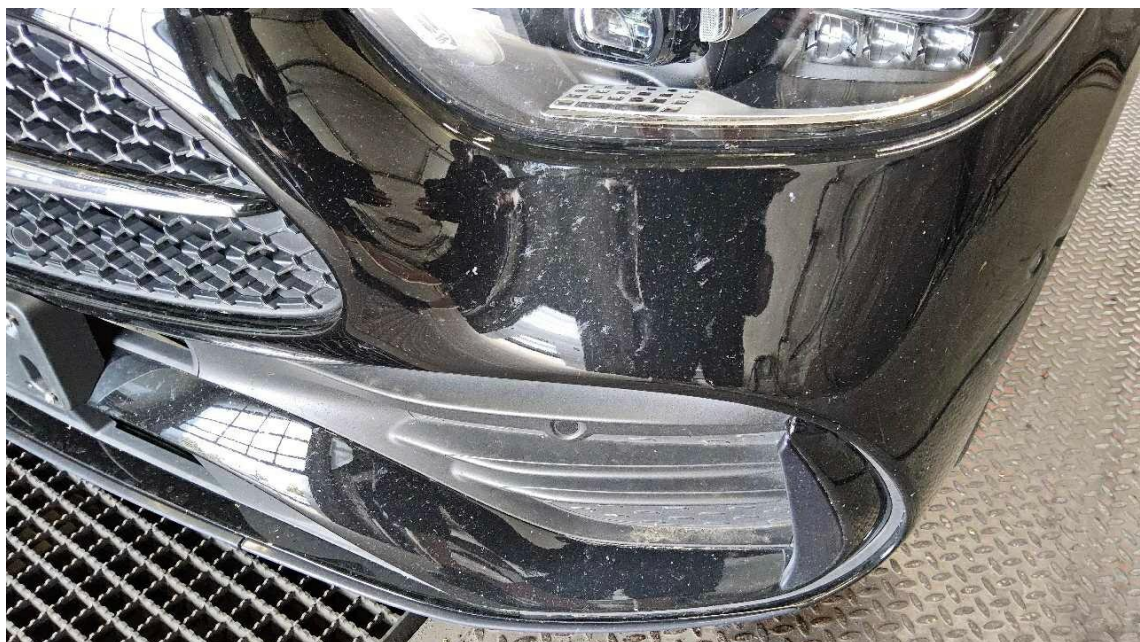


Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau

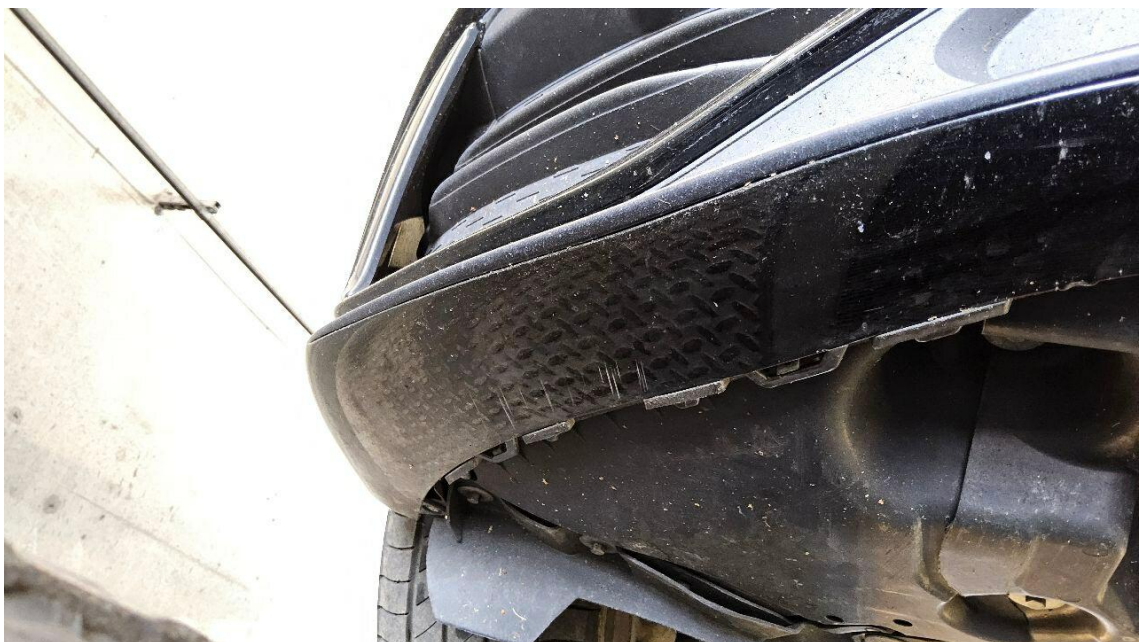


Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 22 : Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

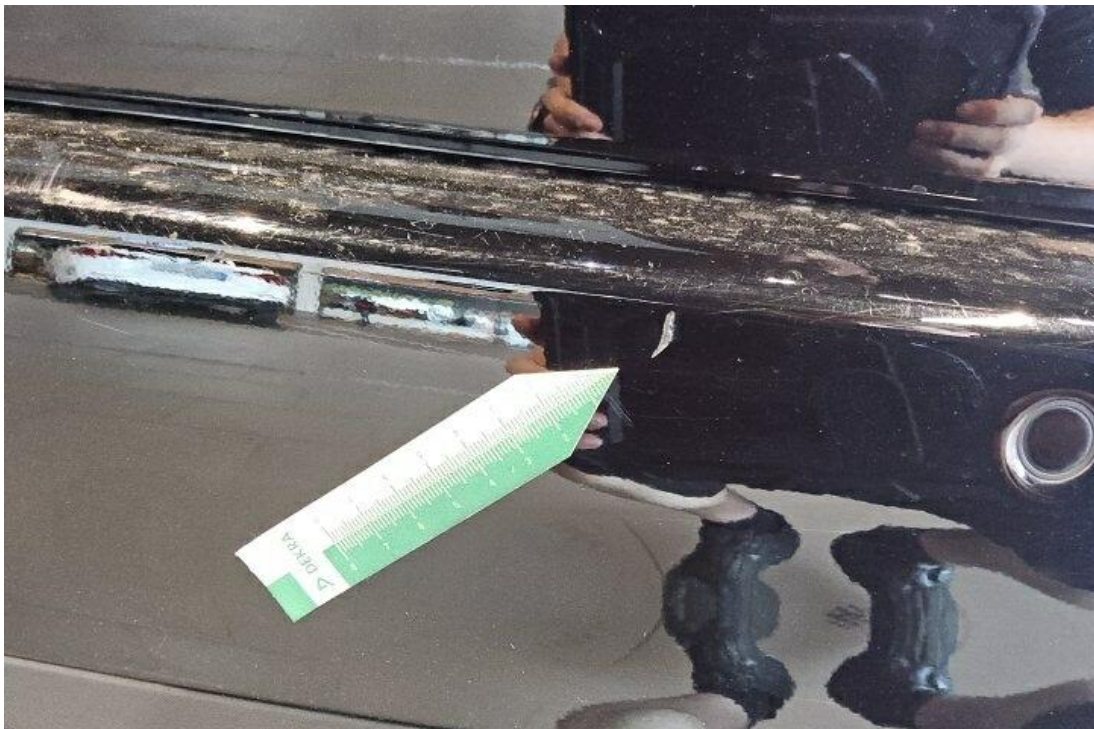


Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 26 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 27 : Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 29 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 30 : Mittelkonsole hinten Blende verschrammt Minderwert



Bild 31 : Türverkleidung hinten rechts Leder verschrammt



Bild 32 : Reparierter Seitenschaden rechts Lackbild nicht Sach und Fachgerecht, Minderwert



Bild 33 : Reparierter Seitenschaden rechts Lackbild nicht Sach und Fachgerecht, Minderwert



Bild 34 : Reparierter Seitenschaden rechts Lackbild nicht Sach und Fachgerecht, Minderwert

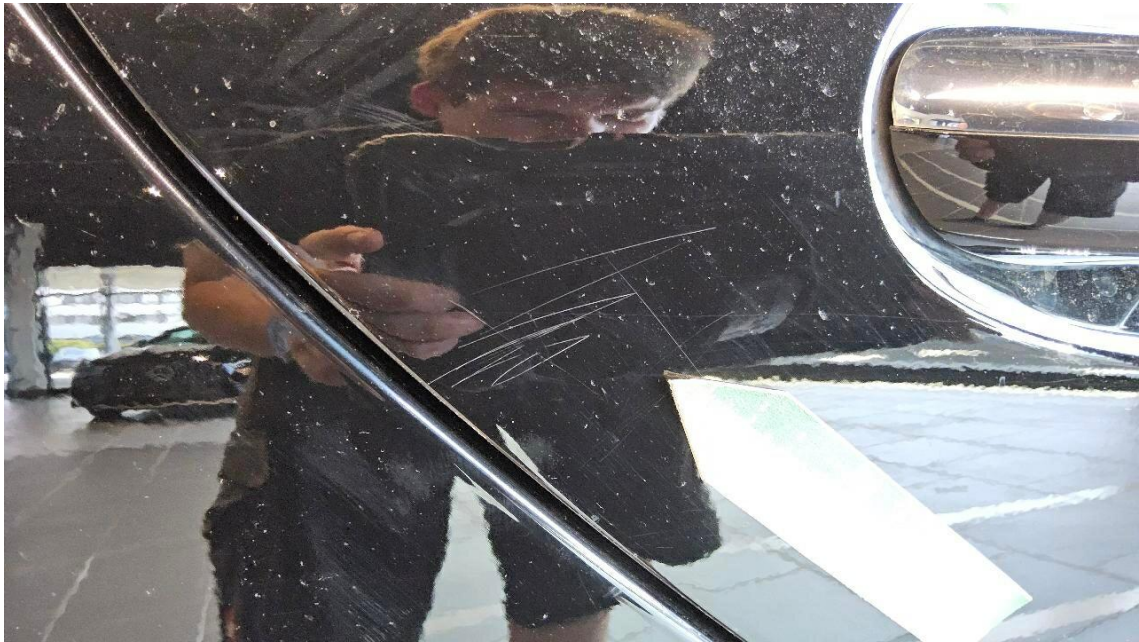


Bild 35 : Repariertter Seitenschaden rechts Lackbild nicht Sach und Fachgerecht, Minderwert



Bild 36 : Repariertter Seitenschaden rechts Lackbild nicht Sach und Fachgerecht, Minderwert

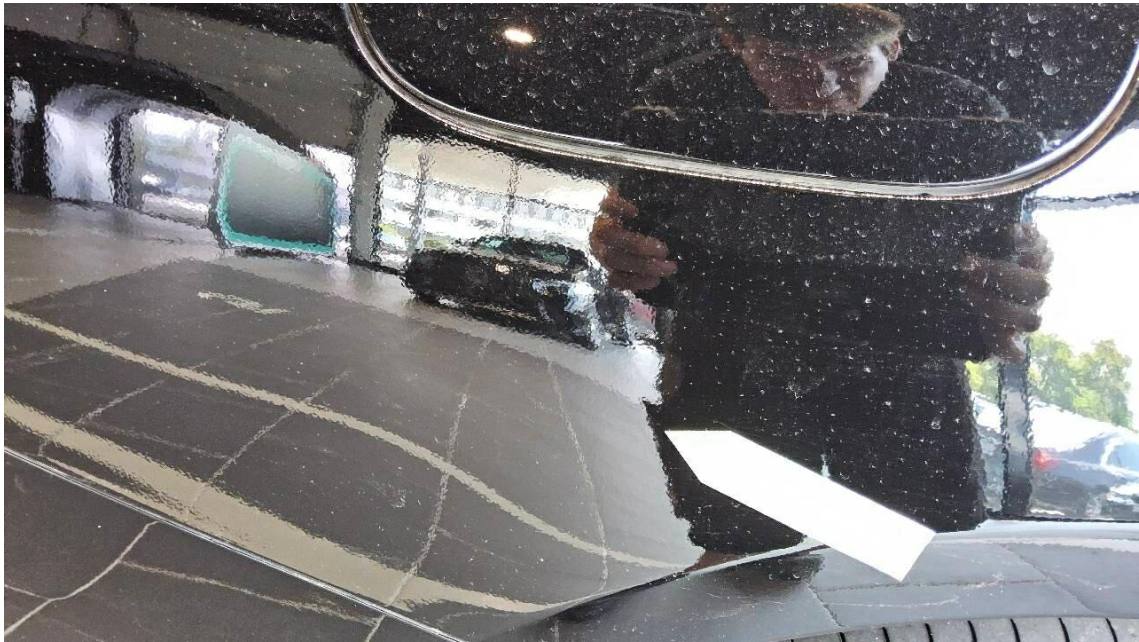


Bild 37 : Reparierter Seitenschaden rechts Lackbild nicht Sach und Fachgerecht, Minderwert



Bild 38 : Kotflügel vorne links Lack Anhaftung



Bild 39 : Kotflügel vorne links Lack Anhaftung



Bild 40 : Alufelge Glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 41 : Alufelge Glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 42 : Alufelge Glanzgedreht hinten links verschrammt



Bild 43 : Alufelge Glanzgedreht hinten links verschrammt



Bild 44 : Alufelge Glanzgedreht vorne links verschrammt



Bild 45 : Alufelge Glanzgedreht vorne links verschrammt

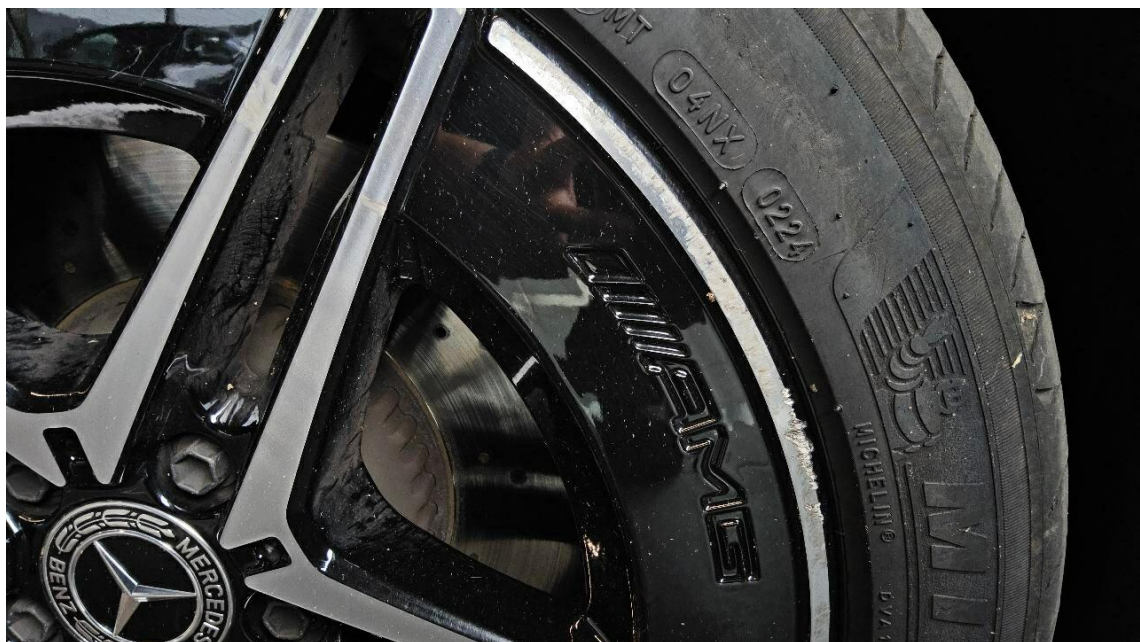


Bild 46 : Alufelge Glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 47 : Alufelge Glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 48 : Alufelge Glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 49 : Reifen vorne rechts eingerissen