
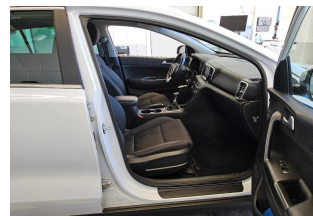


Zustandsbericht ohne Ausstattung

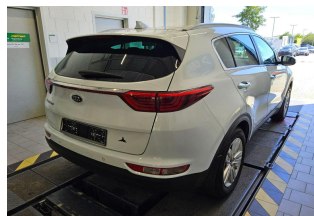

Kennzeichen

FIN

U5YPH814AHL211238

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 194 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2017	Letzte Zulassung	20.09.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Sportage (QL)(2016->) / Sportage 1.6 GDI Edition 7 2WD	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPH814AHL211238	HSN / TSN	1260 / ADX
DAT Europa-Code®	014250270070001	DAT Marktindex	DE001 5635
Km-Stand abgelesen	73106	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	97
Hubraum (ccm)	1591	Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Casa White / Uni / Wasserbasis / 2-Schicht / WD
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 17 99 V	Hankook / Ventus Prime4 K135A	S /O	5 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 V	Hankook / Ventus Prime4 K135A	S /O	5 mm
2 links	225 / 60 R 17 99 V	Hankook / Ventus Prime4 K135A	S /O	7 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 V	Hankook / Ventus Prime4 K135A	S /O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 70 R 16 100 T	Nexen / Winguard Snow G 3 WH21	W /O	6 mm
215 / 70 R 16 100 T	Nexen / Winguard Snow G 3 WH21	W /O	7 mm
215 / 70 R 16 100 T	Nexen / Winguard Snow G 3 WH21	W /O	6 mm
215 / 70 R 16 100 T	Nexen / Winguard Snow G 3 WH21	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 28.08.2025 bei Kilometerstand 67.467
 bis Wartung verbleiben: 24.361 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Diverse Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum, (Bild 12, 13, 14)
2. Stoßfänger vorne zerkratzt, smart repair (Bild 9, 10)

Gesamt

Fehlende Teile

1. Kofferraum, Abdeckung

Gesamt

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

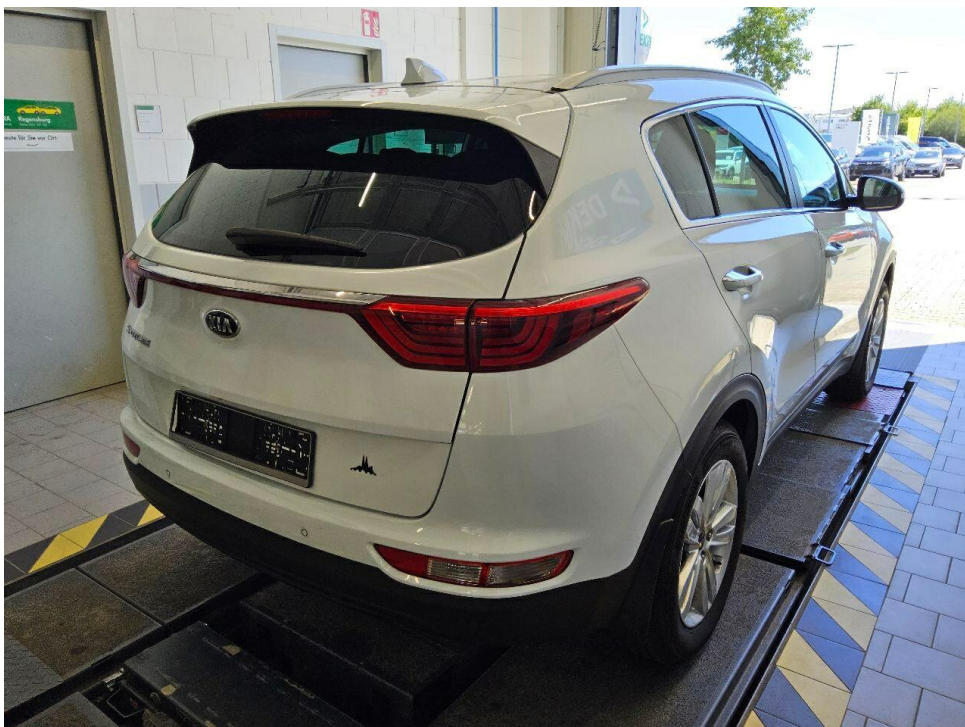


Bild 2 : Diagonale hinten

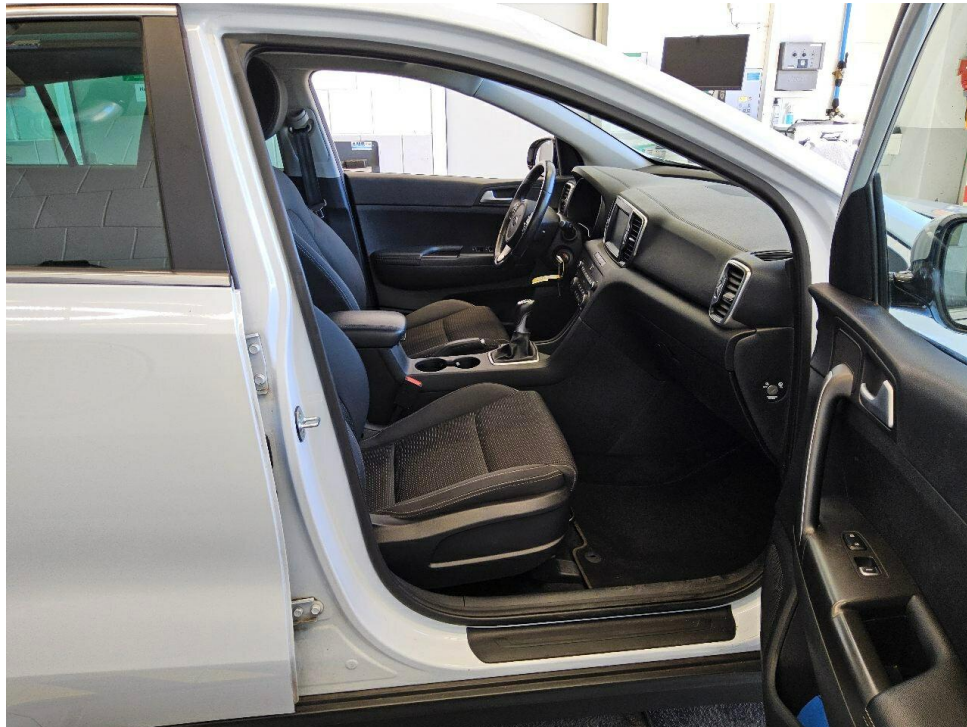


Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe, Service- und Garantieheft, 2x Fahrzeugschlüssel

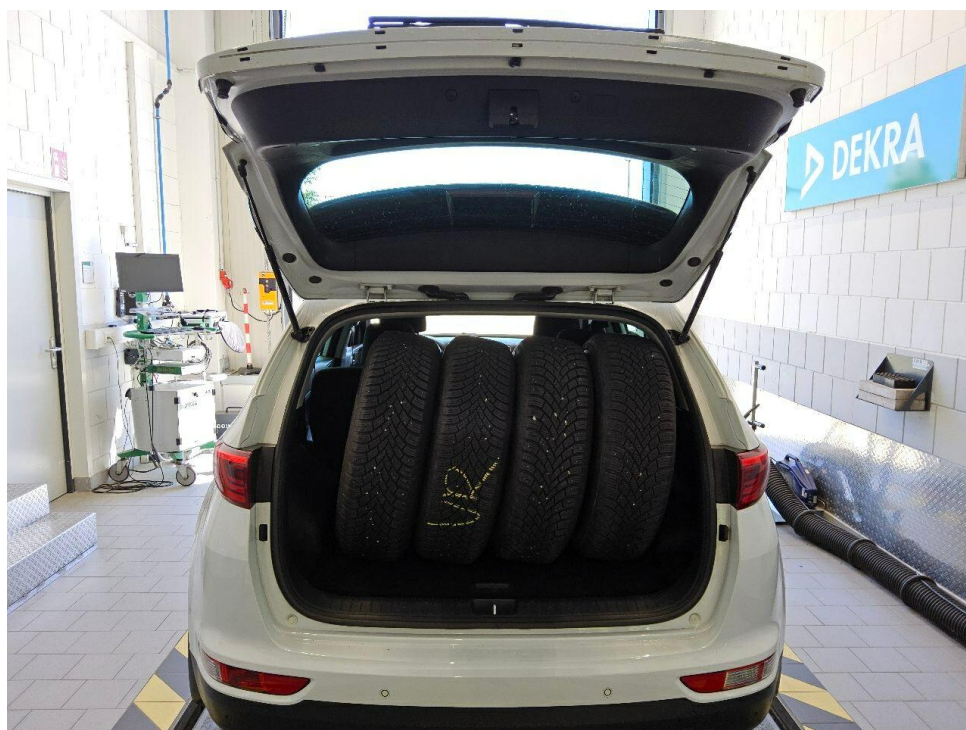


Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)



Bild 7 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)



Bild 8 : Kofferraum, Abdeckung



Bild 9 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 10 : Stoßfänger vorne zerkratzt

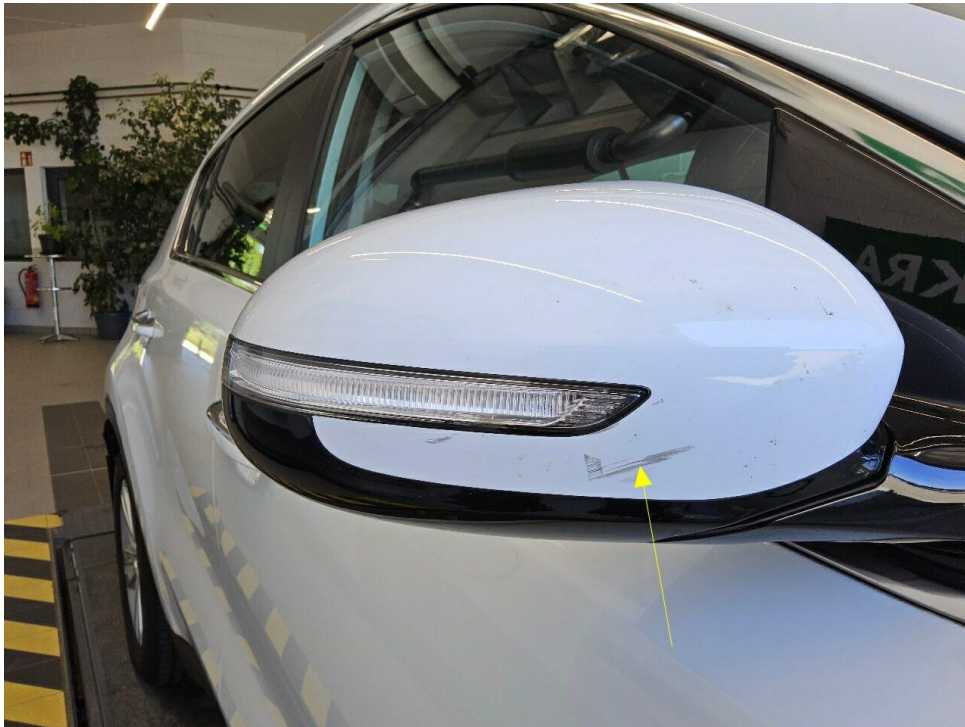


Bild 11 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Außenspiegel vorne rechts, Gehäuse



Bild 12 : Diverse Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Motorhaube



Bild 13 : Diverse Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Stoßfänger hinten

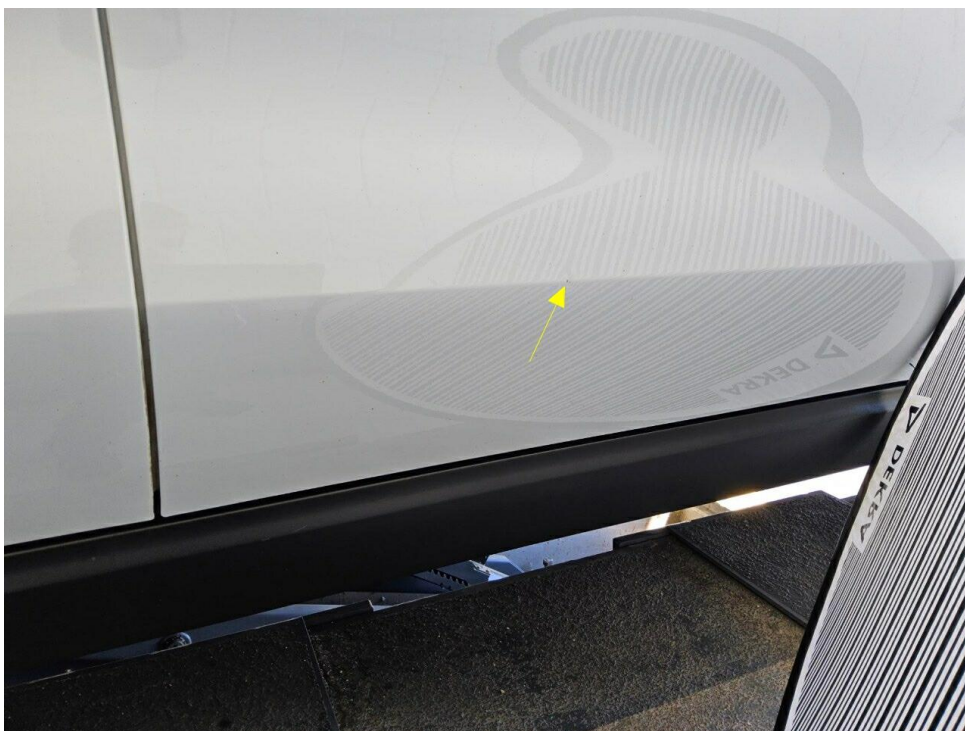


Bild 14 : Diverse Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Tür vorne rechts



Bild 15 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Seitenteil hinten rechts



Bild 16 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Radzierblende verschrammt



Bild 17 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum