



WV5ZZZTW3SK011927

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	62 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Typ/Modell	Transporter Caravelle	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2028
Fahrgestellnummer	WV5ZZZTW3SK011927	Leistung	85 kW
Erstzulassung	30.07.2025	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 109T	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 109T	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Transporter Caravelle	Laufleistung (abgelesen)	62 km
Fahrgestellnummer	WV5ZZZTW3SK011927	Erstzulassung	30.07.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	101 µm
2	Dachholm links	108 µm
3	Dachholm rechts	100 µm
4	Heckklappe/-tür	100 µm
5	Kotflügel links	110 µm
6	Kotflügel rechts	113 µm
7	Motorhaube	100 µm
8	Seitenwand links	114 µm
9	Seitenwand rechts	103 µm
10	Tür hinten rechts	104 µm
11	Tür vorne links	101 µm
12	Tür vorne rechts	109 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Lisa-Marie Sitte)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)

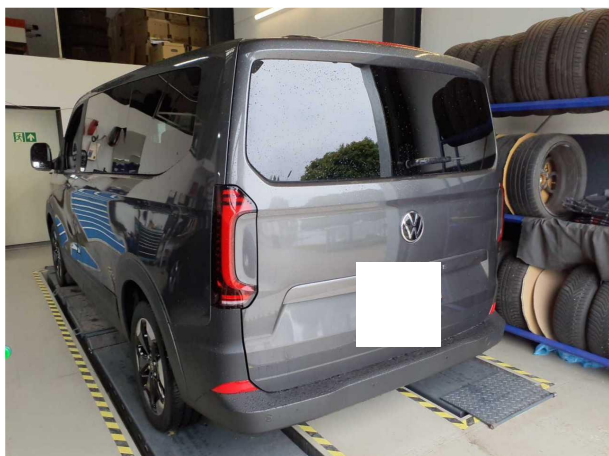


Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

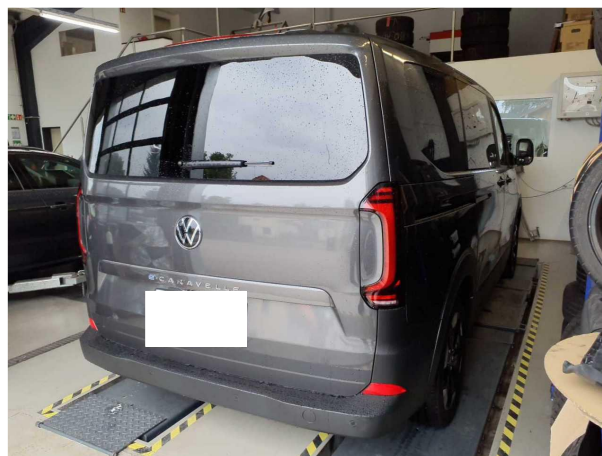


Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

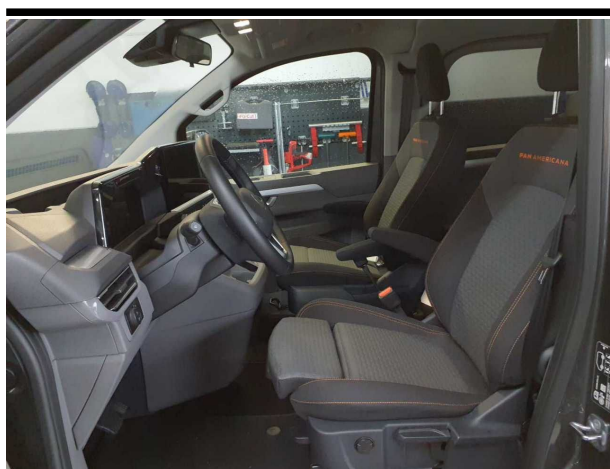


Abbildung 7: Innenraum

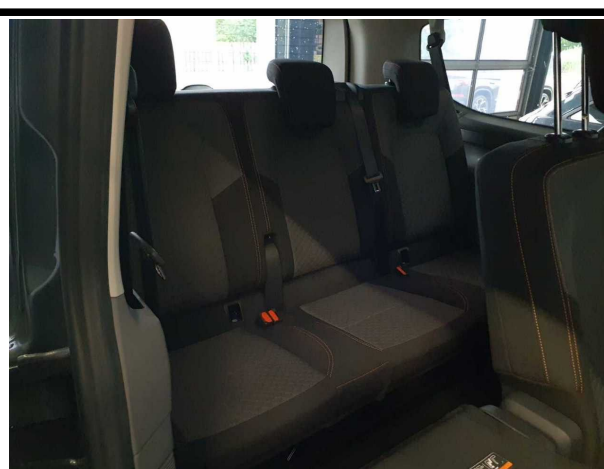


Abbildung 8: Innenraum

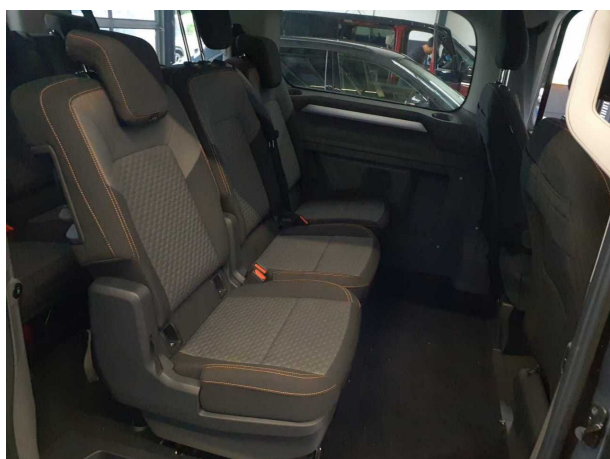


Abbildung 9: Innenraum

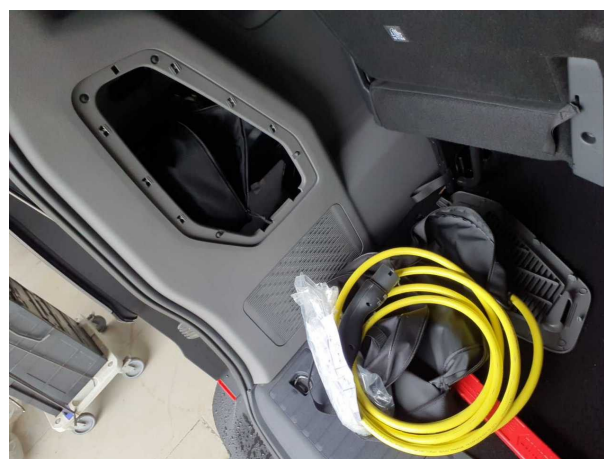


Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Kombiinstrument

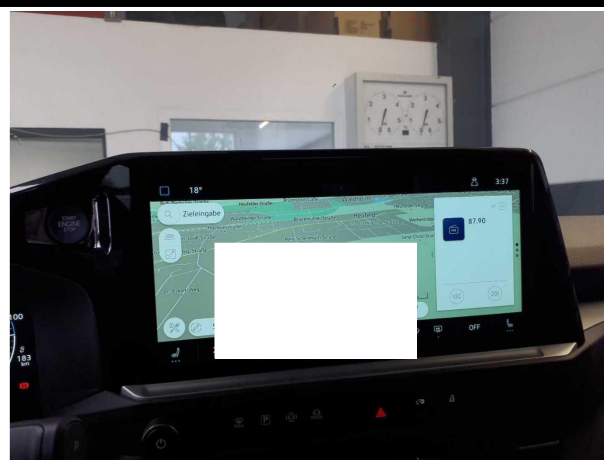


Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: FIN

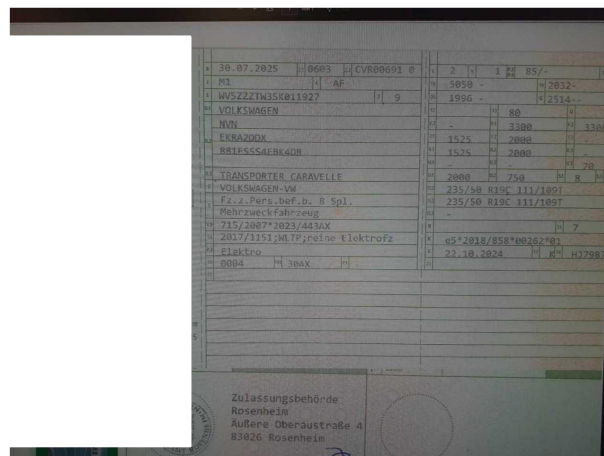


Abbildung 16: Dokumente

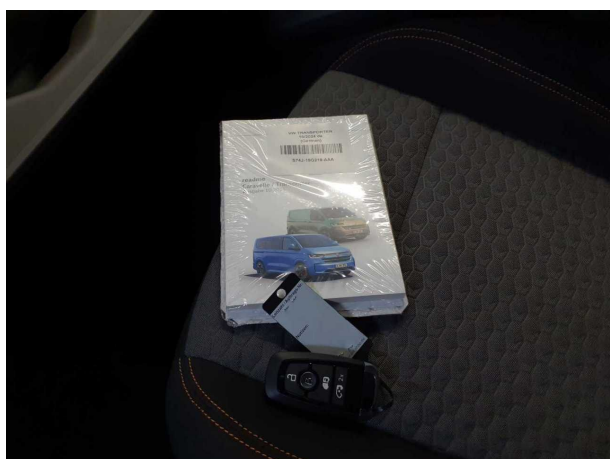


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges

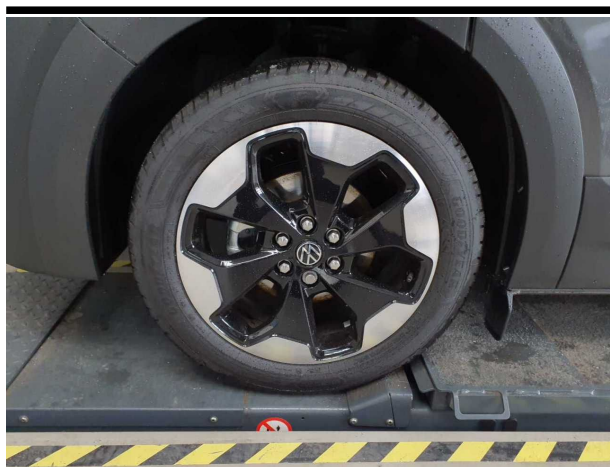


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

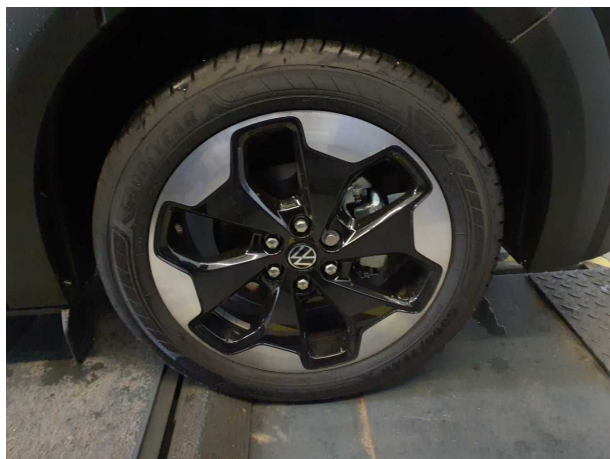


Abbildung 21: Sonstiges

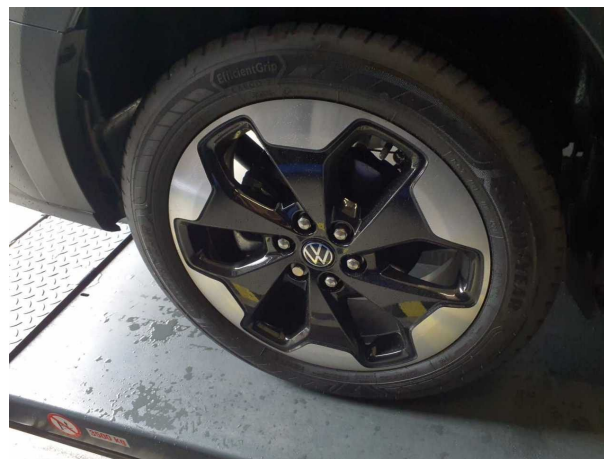


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

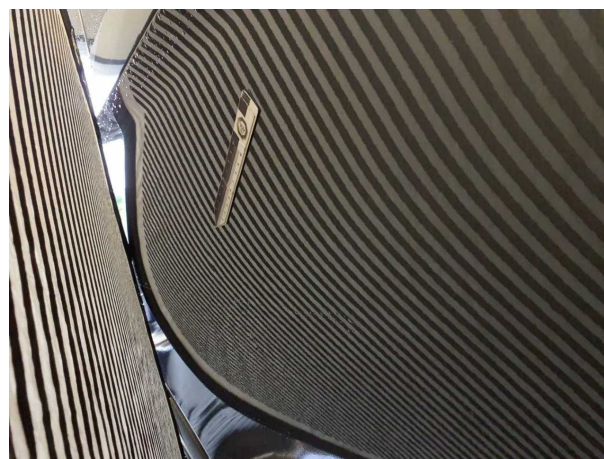


Abbildung 29: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair