



Audi A3 Sportback

EZ 10/2017 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 191.879km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.6 TDI EU6, basis, 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V0JA032487	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.879km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(2 mm)
Kerben

Vorne rechts



(2 mm)
Kratzer

Hinten links



(3 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(3 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	330 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	100	Heckklappe	145
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 8 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel konvex, rechts	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bremsanlage mit Rekuperationssystem	• Bremsassistent
• Dachspoiler	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Frontscheibe Akustikglas
• Fußmatten Velours	• Fzg. ohne Sportfahrwerk
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kindersicherung, manuell
• Klimaanlage	• Knieairbag Beifahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lenkrad (Sport - 3-Speichen) |
| • Modellvariante COD (cylinder on demand) | • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Wagenheber |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Metallic-Lackierung |
|-----------------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









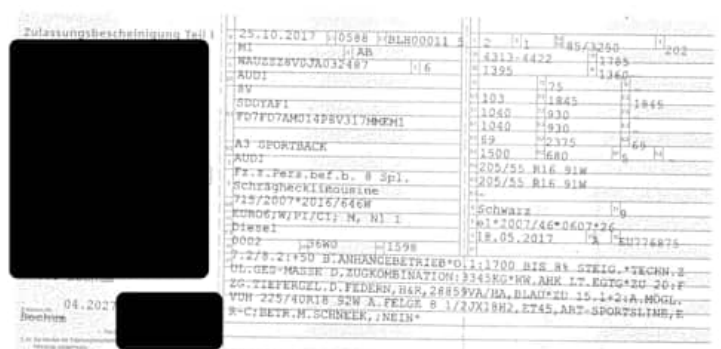



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)

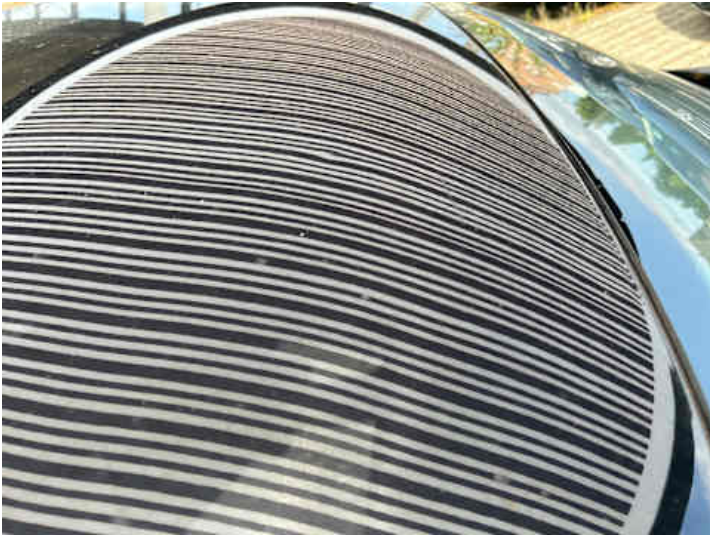

Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)