



Opel Corsa e Edition

EZ 03/2022 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 41.124km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa e Edition [DE - LimS5 e, Edition, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUHZZKXZN4165349	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 41.124km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 39.918km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 50,0 kWh	Ladezeit - Schnell * 0,5 h	Ladezeit - Normal * 5,2 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	80	Heckklappe	105
Dach	170		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Anschnallzeichen bleibt dauerhaft an;

Zusatzinformationen

Kein Ladekabel im Fahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Servicebestätigung

5

Servicebestätigung

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis:
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 04.05.2018 im 12.234 km


Motoröl: ☒ Qualität: ☒ W: ☒
Viskosität: ☒ W: ☒ °C

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: ☒ W: ☒ °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Fundamentbedingung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kühlmittel
- ☒ Kraftstoffzusatz

Autoservice Service Partner
Autohaus Walter GmbH & Co. KG
Opel Vertragshändler
74321 Giesingheim, Bisingen
Berliner Str. 40 • Tel. 07142 / 95400

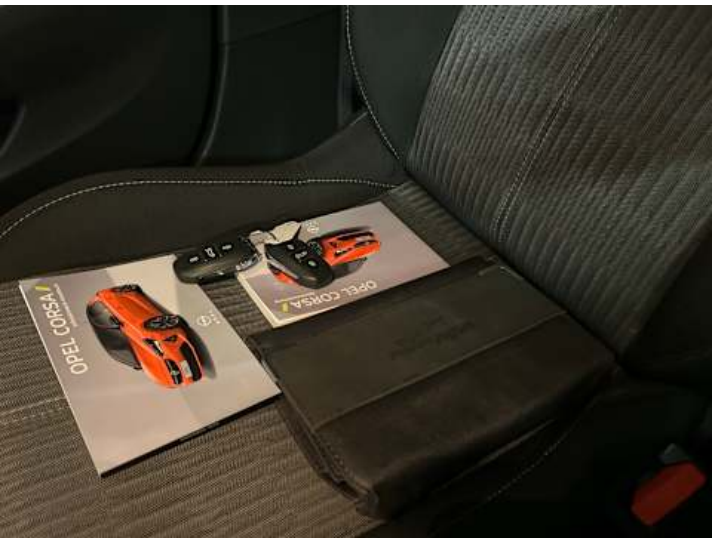

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)




Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)




Beifahrertür (Kratzer, Verformung)

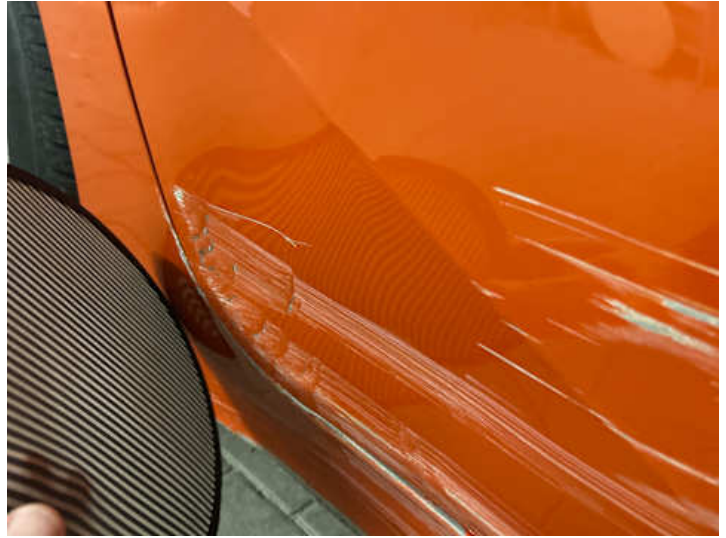


Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)

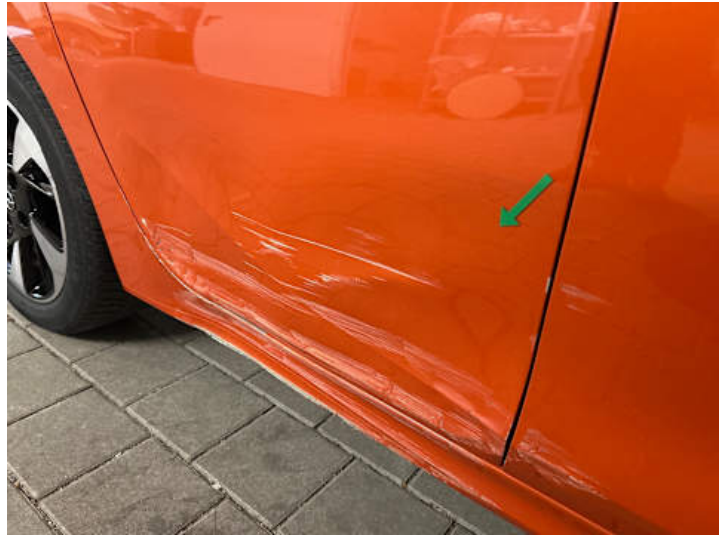

Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)

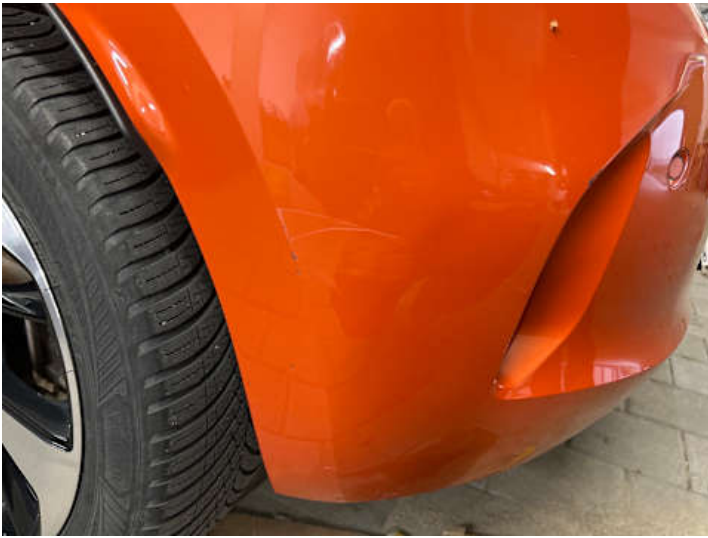

Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)