

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

» Übersicht

Besichtigt am:

24.07.2026 12:32

Berichts-Nr:

11074428

FIN:

TMBEP6PJ1N4029445



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXN
Erstzulassungsdatum:	21.07.2022
Laufleistung:	67.163 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
"SIMPLY CLEVER" II.	Einparkhilfe (Parksensoren hinten)
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Einton-Signalhorn
2x USB vorne (typ C data)	Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3. Kopfst}zen hinten mitte	Embleme
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. T}koda Surround	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Türen	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
5-Gang-Schaltgetriebe	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frischlufthausaugung mit Aktivkohlefilter
Abgaskonzept, EU6 AP	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Ablagekasten	Frontantrieb
Ablagenpaket 1	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Akustik-Paket Standard	Fußhebelwerk "Standard"
AM Tour DE	Gepäckraumabdeckung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Gepäckraumbeleuchtung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Gepäckspinne
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Gurtanlagesignalisation für die vorderenund hinteren Sitze
Batterie 320A (59Ah)	Halbleiter
Bauteilesatz,-Deutschland	Handbremshebelgriff in Leder
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Handschuhfach Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Brillen-Ablage/Halter	Hero Cars
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dämpfung hinten	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
E-Call+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE	Ohne Lichtassistent
Komfortausstattung	Ohne Mittelarmlehne vorn
Komfortsitze vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffbehälter	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Sprachsteuerung
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Spurwechselassistent
Kurzheck	Ohne Steckdose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trennwand
Lane Assist	Ohne Überführungsausrüstung
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, abgedunkelt	ohne USB im Innenspiegel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallr{der "PROXIMA" grau met. lackiert 6J x 16" - 4 Stk.	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Dichtungen außen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Linkslenker	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Regenschirm	Paket Business
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannen-Set
Mittelkonsole	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radstand
Multifunktionslenkrad	Radvollblenden
Navi Amundsen + Web radio	Rechtsverkehr
Navi Amundsen 9,2"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne "drive select"	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne 2. Batterie	SBBR-Leuchte
Ohne Adapter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne ECO-Funktion	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Halter	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Servolenkung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt
Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Untere Dekor-Einlagen
Variabler Ladeboden im Kofferraum (für KH)
Variante
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Version Standard
Vorbereitung Dachlastträger
Vorbereitung für Anhängerkupplung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winter Paket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Maxxis	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Maxxis	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Maxxis	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Tür hinten links	Delle(n)	Spotrepair
3	Antenne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEP6PJ1N4029445

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

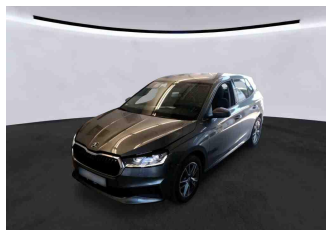


Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

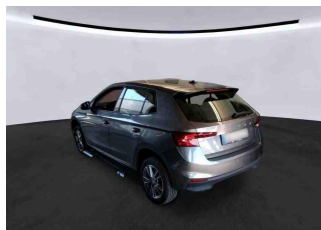

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

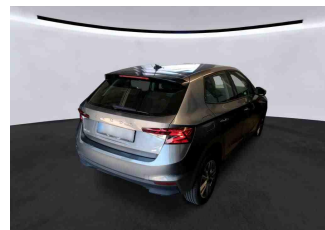


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

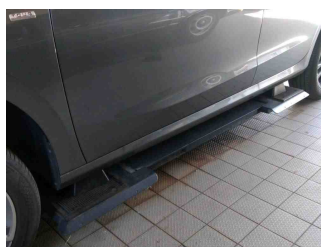


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

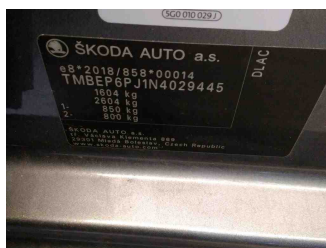


Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

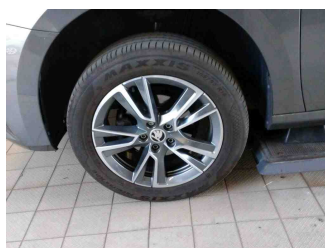


Räder - Rad montiert vorne links

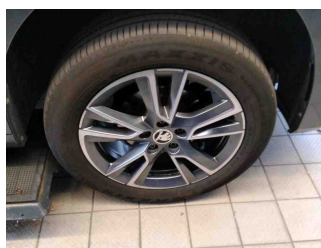

Räder - Rad montiert vorne rechts

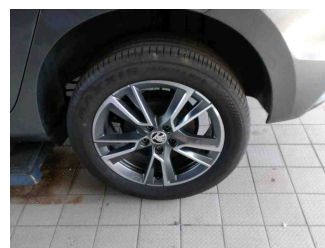


Räder - Rad montiert hinten links

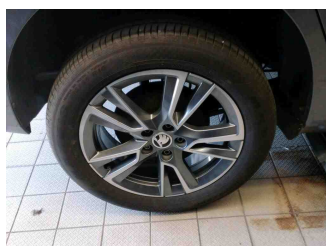


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

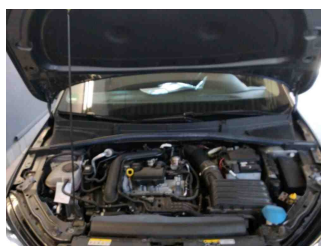

Fahrzeug - Motorraum offen

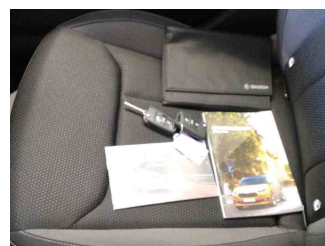


Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026

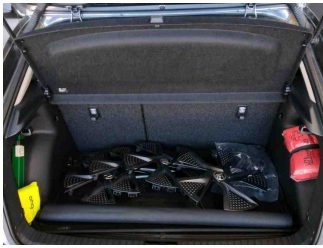


Innenraum - Kofferraum

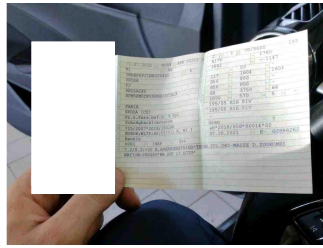


Fahrzeug - abgegebene ZB1

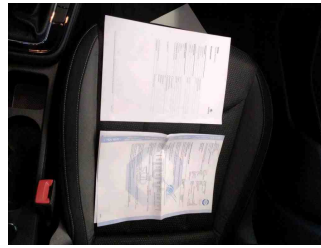

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

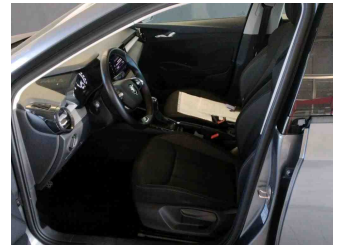


Innenraum - vorne

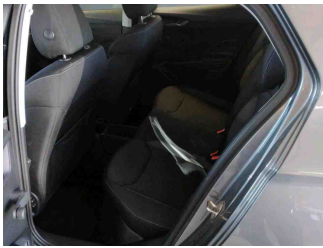

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

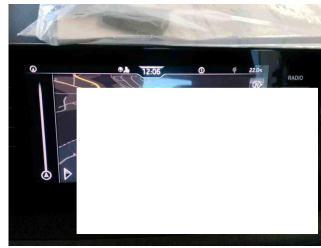

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11074428
vom: 27.07.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

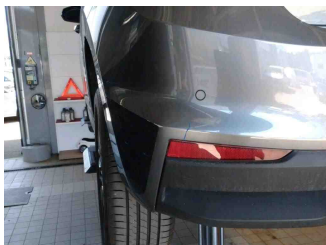

2 - Tür hinten links - Delle(n) - Spotrepair

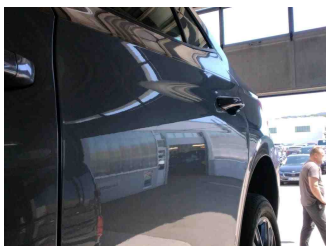

3 - Antenne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

