

» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am:

20.08.2026 13:27


Berichts-Nr:

FIN:


TMBJB7NY1PF062004

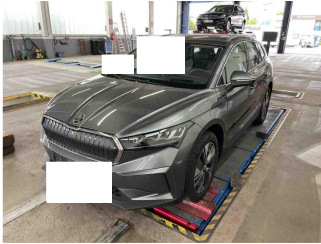

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

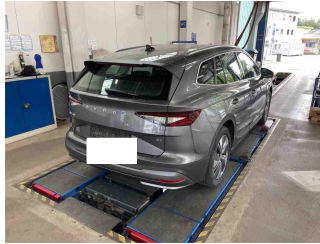

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

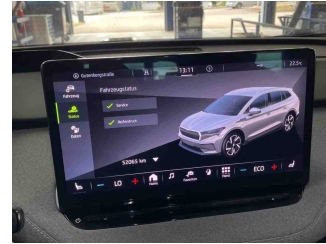

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 20.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWR
Erstzulassungsdatum:	25.07.2023
Laufleistung:	52.065 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	132 kW (180 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	29.07.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	33.466 km
Restlauf bis Service:	343 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

+ Infotainment Online 3Y

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

5 Sitze

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Ablagekästen im Kofferraum

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Ambientelicht Ausführung 1

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Antriebssystem BEV

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrome Optic

Chrom-Paket

Climate Basic

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Cockpit Infotainment (Ausführung 2)

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, blank

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 2)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

Drive Basic

Drive Basic

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel mit automatischer Abblendung (Fahrerseite)

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 132KW Grundmotor ist: N06/N10

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter. FOD: ACC möglich

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Head-Up Display

Heckantrieb

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment Plus

Infotainment Plus

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

iV Universal Charger 11 kW

KABELBAUM Ukraine

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Kurzheck

Ladedose Combo 2 (EU)

Ladekabel HH Typ E/F (DT/FR)

Ladekabel mit Industriestecker CEE 16A / 400V / 6h lang + gerade

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder 8J x 19

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mirror Link

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit Regenschirm

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelkonsole

Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket

Nichtraucherausführung

Notrufsystem eCall+

o.b.Abgas

Ohne Ablagekasten

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Armlehnen f.Vordersitze

ohne Assisted Drive

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

ohne Convenience

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Family

Ohne festes Paket

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Halter

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladeboden

Ohne Lichtassistent

ohne Light and view

Ohne Müdigkeitserkennung

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Plattformgruppenklasse 2

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/55 R19 101T EU

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 20.08.2026

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Softwareverbund Ausführung 11
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
Funktion
Telefonvorbereitung für Handy
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Wärmepumpe
Wärmepumpe
Wegfahrsperre elektronisch
Zellmodul A
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten in Chrom
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 20.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 20.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 20.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 20.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJB7NY1PF062004

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 20.08.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

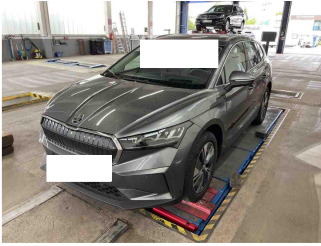


Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

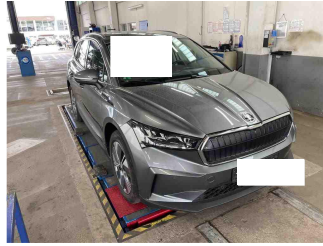


Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

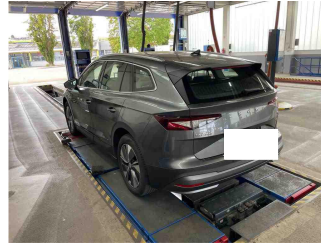


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

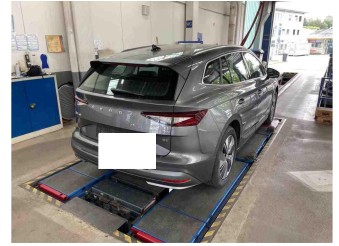

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

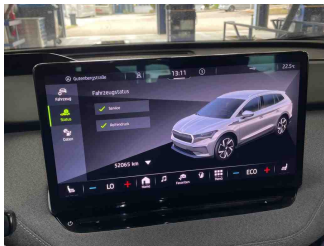

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

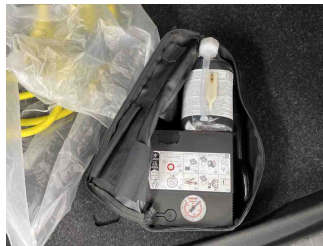

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

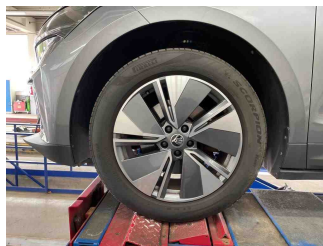


Räder - Rad montiert vorne links

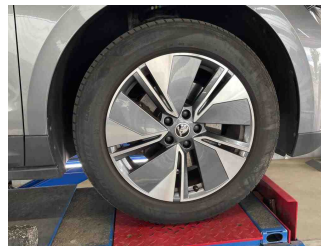

Räder - Rad montiert vorne rechts

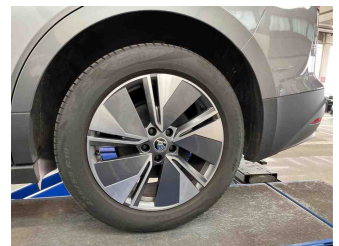


Räder - Rad montiert hinten links

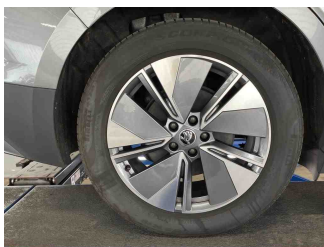


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

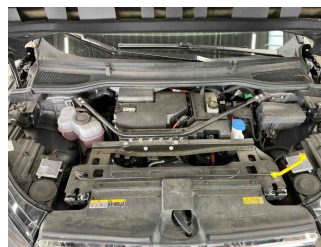


Fahrzeug - Motorraum offen

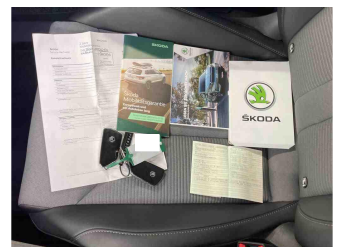


Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

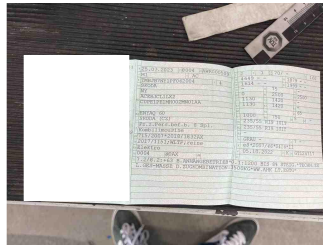


Fahrzeug - abgegebene ZB1

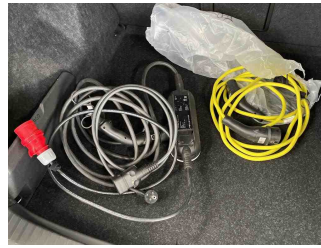


Equipment - Ladeequipment

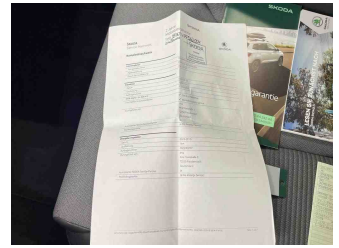

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

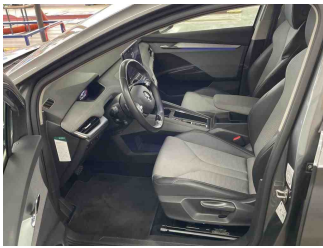


Innenraum - vorne

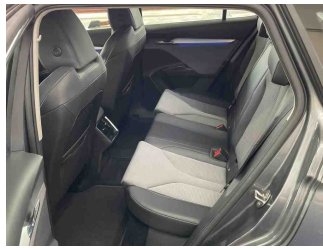


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

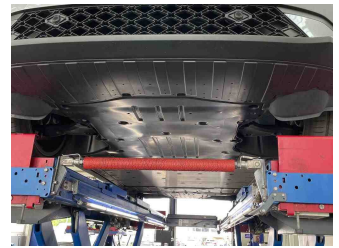

Unterbodenscan

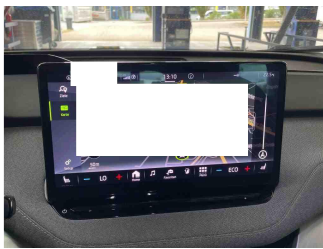

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio