



WF0JXXWPCJGK61663

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	100.568 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	S-MAX	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	WF0JXXWPCJGK61663	Leistung / Hubraum	132 kW / 1.997 ccm
Erstzulassung	12.08.2016	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Grau
Letzte Wartung	07/2024, 83.215 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik (Automatik)

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	
2	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - Wertminderung	
3	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren	
4	Tür hinten links	Türdichtung - beschädigt - erneuern	
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Zubehörfelge) - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
6	Tür vorn links	Türkante (Bis auf Metall) - Kratzer - Smart Repair	
7	Rad/Reifen	Drucksensor - leuchtet - Diagnose durchführen	
8	Seitenwand links	Kniestück - Lackmangel - lackieren	
9	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	
11	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern	
12	Tür hinten rechts	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren	
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	
14	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren	
15	2.Radsatz	3 Reifen - beschädigt - erneuern	
16	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	
17	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern	
18	Motor	Motor (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	K
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug	
2	Verkleidungen/Abdeckungen	C-Säule rechts Verkleidung innen - Kratzer - kein Abzug	



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
3	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
4	Karosserie	Türdichtung vorn links - Abrieb - kein Abzug	0,00 €
5	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - Abrieb - kein Abzug	0,00 €
6	Blinkleuchte	Spiegel rechts - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
7	Stossfänger vorn	Spoiler (Unterhalb) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
8	Tür vorn rechts	Tür - Lackmangel - kein Abzug	0,00 €
9	Stossfänger vorn	Grill - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102Y	Continental	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R19 102Y	Continental	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 103V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R17 103V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	155/70 R17 110M	Maxxis	Sommerreifen	3	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: 3 Einzelsitze Mitte, ABS elektronisch mit EBD, Aktive Tempolimitübernahme, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne(n) vorne, Automatik 6 Stufen, Automatisches Abblendlicht, Automatisches Fernlicht, Außenspiegel verstellb. u. beh.(2), Außenthermometer, Beifahrerairbag, Beifahrersitz höhenverstellbar, Beifahrersitz neigungsverstellbar, Beleuchtung im Innenraum, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Bordcomputer mit 25,4 cm Farbdisplay, Bremsassistent (EBA), Bremskraftverteilung elektronisch, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Dekor, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dreipunktgurt hinten, Mitte, Elektronisches-Stabilitäts-Pr. inkl. ASR, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fahrerairbag, Fahrersitz höhenverstellbar, Fahrersitz neigungsverstellbar, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Feststellbremse, elektronisch (EPB), Flexibles Sitzsy. 'FoldFlatSystem (FFS)', Frontscheibe beheizbar, Frontscheibe/Scheibenwaschdüsen beheizt, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzung, Geschwindigkeitsregelanl. mit Begrenzer, Getriebe sequentiell schaltbar, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Gurtstraffer vorne, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschalt., Innenspiegel automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System, Isofix-Halterung, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrer, Kopfairbags hinten, Kopfairbags vorne, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorne, Lendenwirbelstütze Beifahrer, Lendenwirbelstütze Fahrer, Lenkrad in Leder, Lenkrad: Multifunktions-

Lederlenkrad, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, in Höhe und Reichweite einst., Leselampen vorn und hinten, Mittelkonsole vorn, Multifunktionslenkrad, MyKey-Schlüsselsystem, Müdigkeits Überwachung, Nebelscheinwerfer, Notbremslicht, Paket: Sicht, Paket: Winter I, Regensensor, Regensensor, Scheinwerferassistent, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruckkontrollsystem TPMS, Rücksitzlehne geteilt und umklappbar, Schalt-/Wählhebel in Leder, Scheibenwaschdüsen beheizt, Scheinwerfer-Abblendlicht, Schlüsselloser Motorstart, Seitenairbag Fahrer und Beifahrer, Servolenkung elektro-mechanisch, Sicherheitsgurte vorne höheneinstellbar, Sitz: Fahrer-/Beifr. m. Lendenwirbelst., Sitz: Sportsitze vorn, Sitzeinstellung hinten, Sitzheizung Beifahrer, Sitzheizung Fahrer, Spurhalte Assistent, Start-Stopp-System, Startf. Ford Pow. m. FordKeyFree- S., Startfunktion Ford Power, Staufach unter Fahrer- und Beifahrersitz, Steckdose 12 Volt, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Tempomat, Teppichfußmatten 'Premium', Traktionskontrolle, Verkehrszeichenerkennung, Warnsys. für nicht ang.Sichertsgurt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung fernbedienbar, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: Ablagen allgemein, Adaptive LED-Scheinwerfer, Adaptives Licht, Android Auto, Apple CarPlay, Audiosys.Sony m.Ford SYNC 3,DAB+Navig., Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Automatischer Notruf, Außenspiegel automatisch abblendend, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel mit Memory, Außenspiegel verstellb. u. beh., TWA, Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Bluetooth Schnittstelle, Bodenbeleuchtung, Bordmonitor, CD-Spieler, DAB Radio, Dach: Panoramadach mit Sonnenblenden, Fahrersitz elektrisch verstellbar, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Freisprecheinrichtung, Frontkamera mit Split View-Technologie, Frontparkkamera, Frontscheibe Solar Reflect, Gepäckraumnetz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv, Glasdach fest, Heckdeckelfernentriegelung, Heckklappe elektrisch, Heckklappe sensorgesteuert öffnen, Kollisionswarnung, Kurvenlicht Dynamisch, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lackierung: Frost-Weiß, LED Abblendlicht, Lendenwirbelstütze Fahrer elektrisch, Lenkrad beheizt, Lenkrad mit Radiobedienung, Lenkrad, beheizbar, Lenksäule elektrisch verstellbar, Lenksäule, el. in Höhe u. Reichw. einst., Leuchtweitenregulierung automatisch, Mobiltelefonvorbereitung, mp3 Player, Notbremsassistent, Paket: Design II, Polster Leder/Stoff, Paket: Ford Key Free, Paket: Technologie I, Park Distance Control hinten, Park Distance Control vorne, Park-Assistent (Active Park Assist), Park-Pilot-System vorn und hinten, Polster Stoff, Polster Teilleder, Pre-Collision-Assist, Querverkehrsüberwachung ausparken, Radio, Reserverad anstelle Reifen-Reparatur-Set, Räder: LM 8J x 19 im 5x2-Sp.Design, Rückfahrkamera, Rückfahrkamera mit Anzeige im Display, Seitenblinker, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Sicherheitstrennnetz, hinter 2.Reihe, Sitz: Fahrer 10-fach elektr. einstellbar, Sitzmemory vorne, Sonnenschutzrollos hinten, Soundsystem, Sprachsteuerung für Audiosystem, Sprachsteuerung für Telefon, Steckdose, Steckdose: 230-Volt-Anschluss (150 Watt), Tablets an den Vordersitzrückenlehnen, Tempomat mit Abstandsregelung, Toter Winkel Warnung, USB, Wärmedämmende Verglasung, Zentralverriegelung und Motorstart (schlüssellos), Zigarettenanzünder

Bemerkungen

Fahrzeug steht auf Zubehörfelgen mit Winterreifen.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	S-MAX	Laufleistung (abgelesen)	100.568 km
Fahrgestellnummer	WF0JXXWPCJGK61663	Erstzulassung	12.08.2016

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	125 µm
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	124 µm
4	Heckklappe/-tür	110 µm
5	Kotflügel links	123 µm
6	Kotflügel rechts	116 µm
7	Motorhaube	137 µm
8	Seitenwand links	128 µm
9	Seitenwand rechts	113 µm
10	Tür hinten links	113 µm
11	Tür hinten rechts	129 µm
12	Tür vorne links	127 µm
13	Tür vorne rechts	120 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Michael Widmaier', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Michael Widmaier)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum

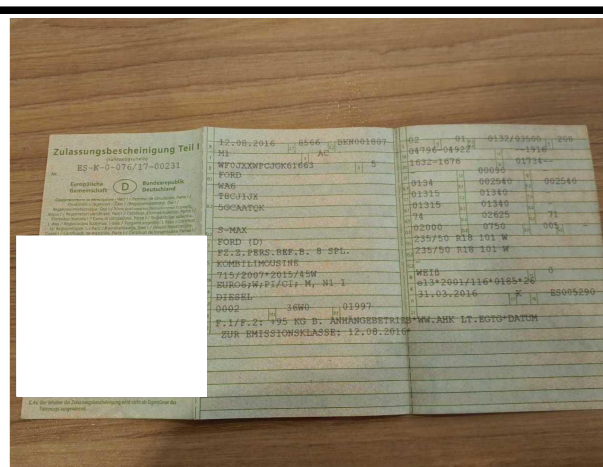


Abbildung 14: Sonstiges

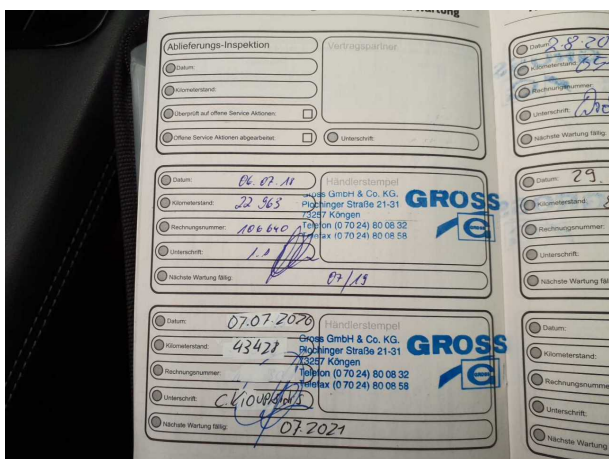


Abbildung 15: Sonstiges

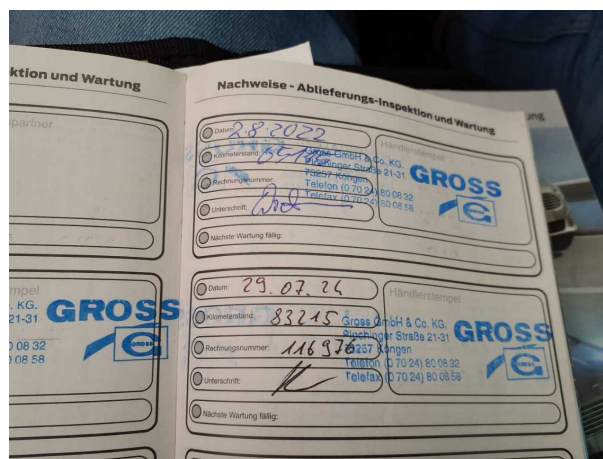


Abbildung 16: Sonstiges

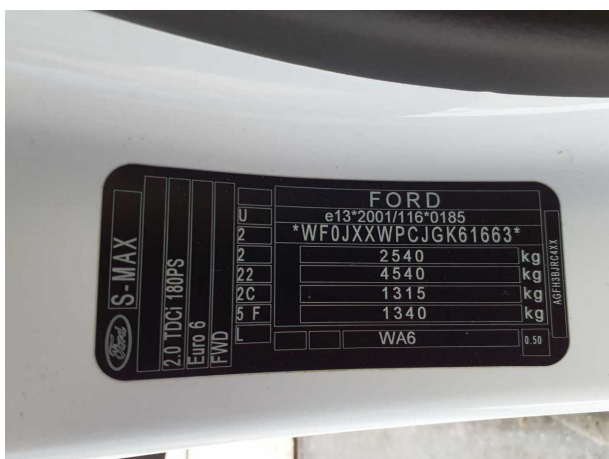


Abbildung 17: Sonstiges

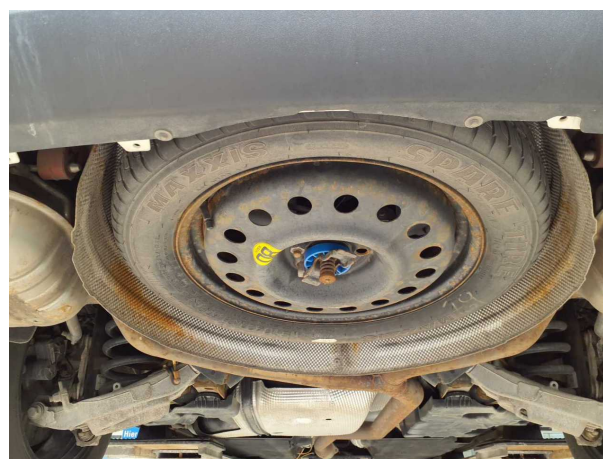


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

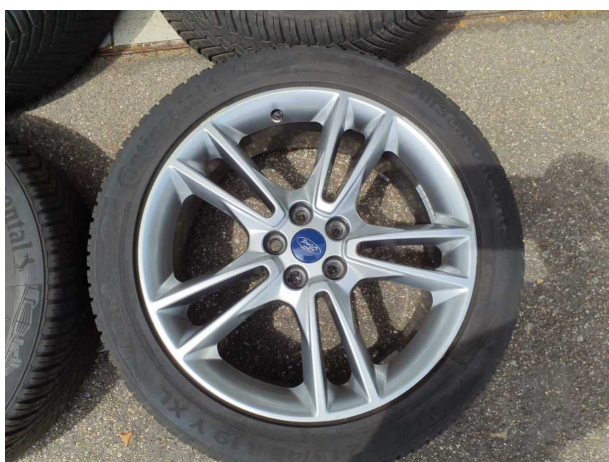


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

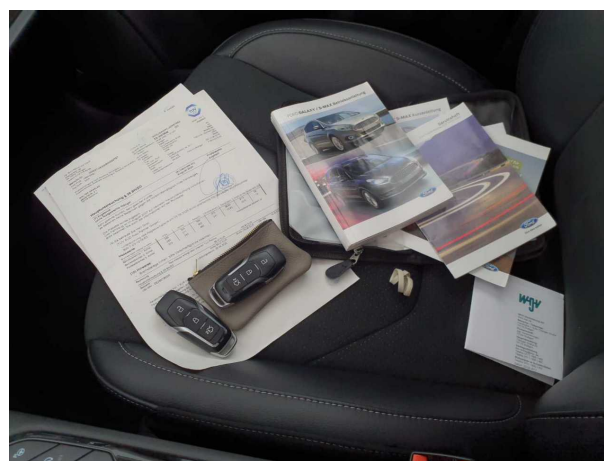


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

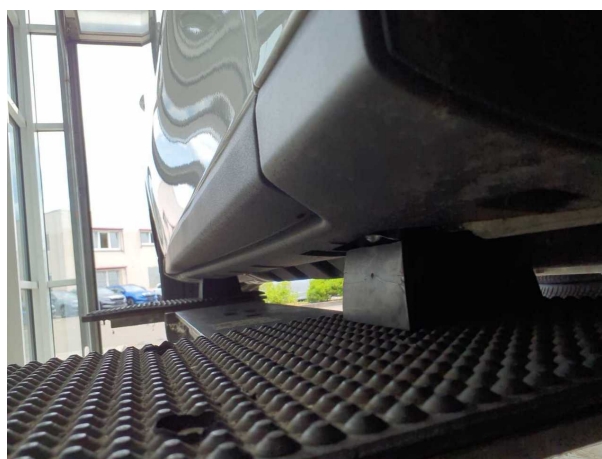


Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung

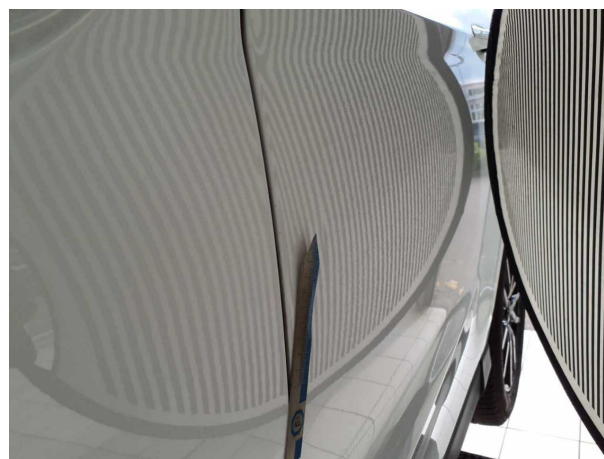

Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten links: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten links: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten links: Türdichtung - beschädigt - erneuern

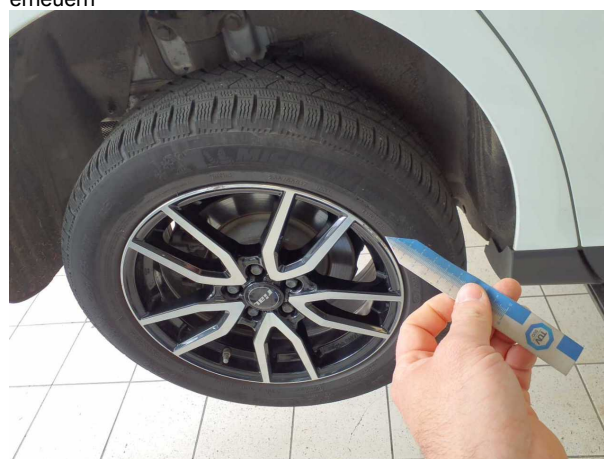

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Zubehörfelge) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Zubehörfelge) - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Zubehörfelge) - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Zubehörfelge) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Tür vorn links: Türkante (Bis auf Metall) - Kratzer - Smart Repair

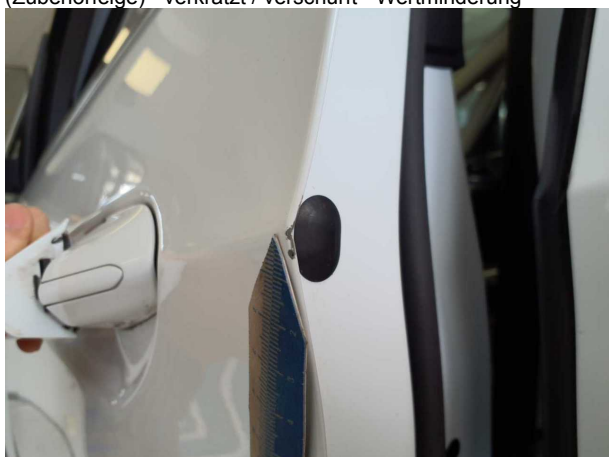


Beschädigung #6: Tür vorn links: Türkante (Bis auf Metall) - Kratzer - Smart Repair

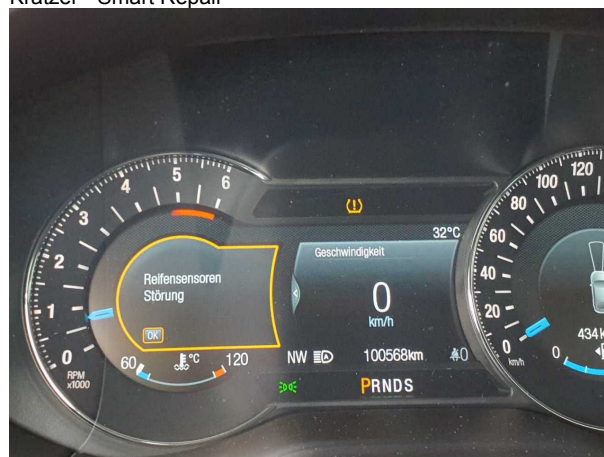


Beschädigung #7: Rad/Reifen: Drucksensor - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Drucksensor - leuchtet - Diagnose durchführen

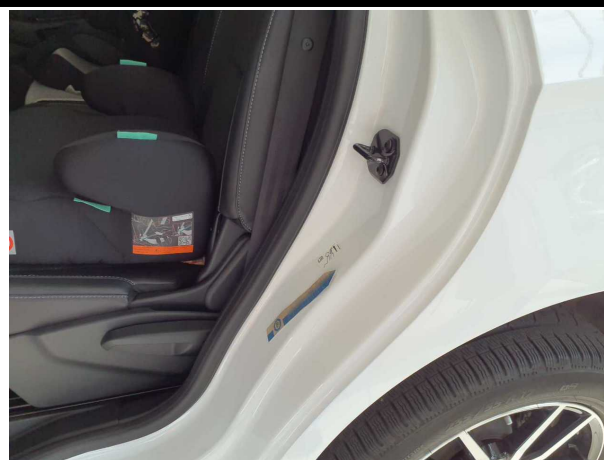

Beschädigung #8: Seitenwand links: Kniestück - Lackmange... lackieren

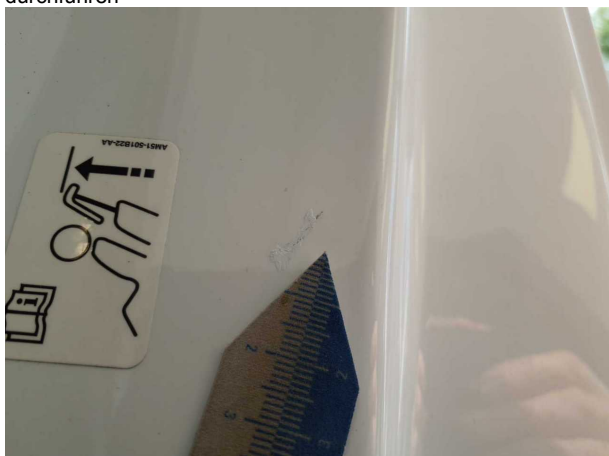


Beschädigung #8: Seitenwand links: Kniestück - Lackmangel - lackieren




Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung

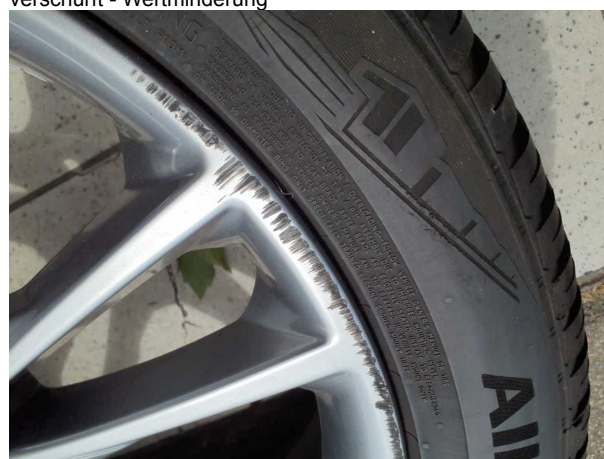

Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung

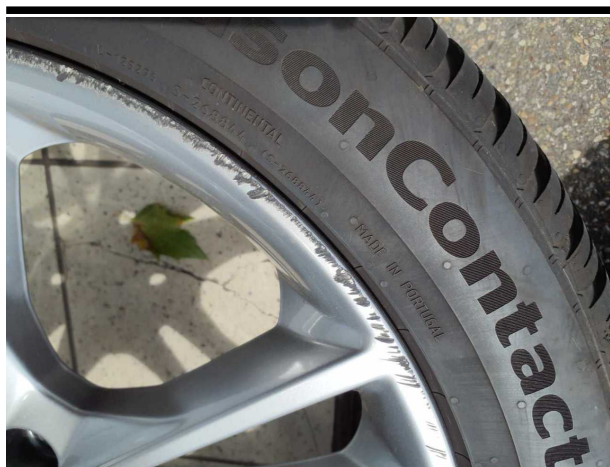

Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Wertminderung



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern




Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

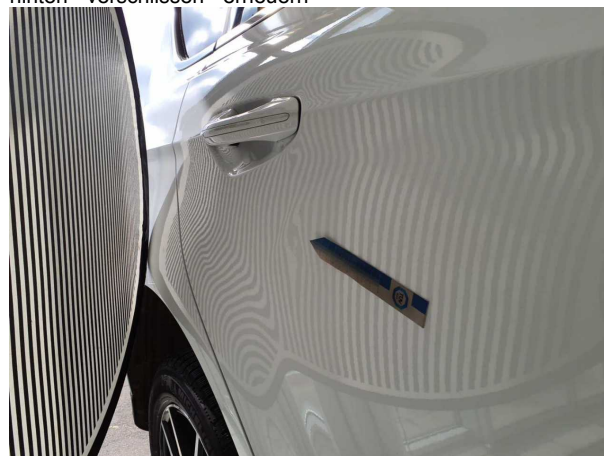

Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

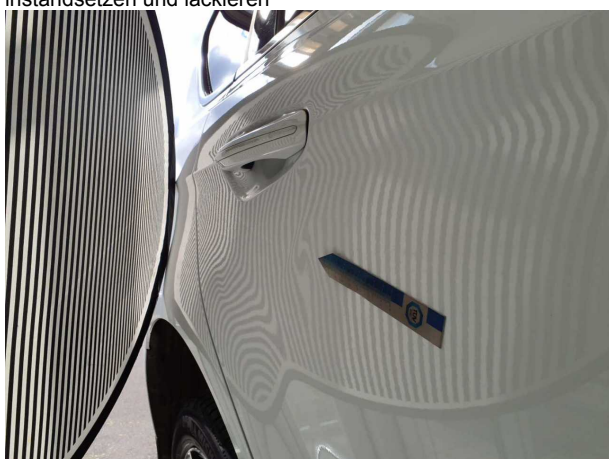

Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

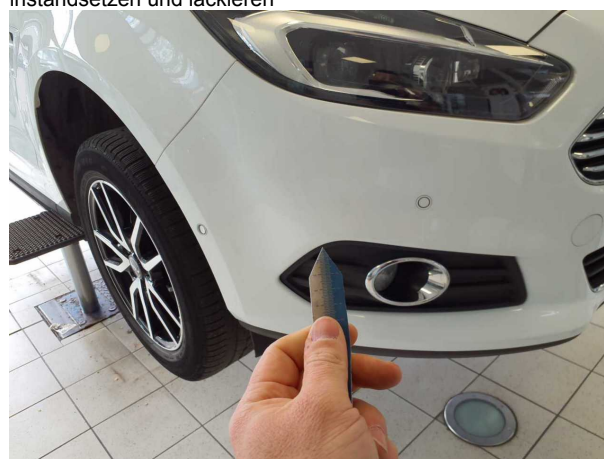

Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

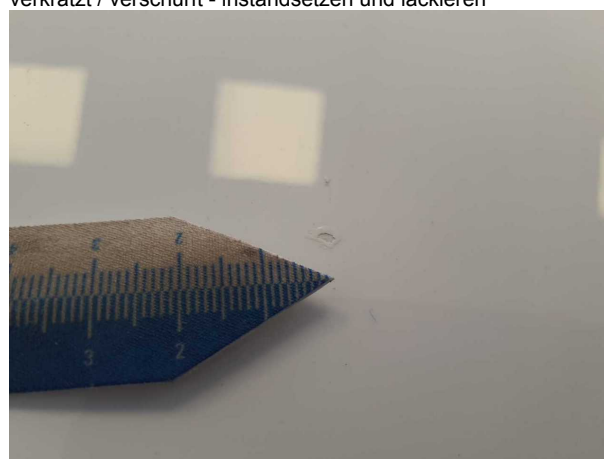

Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

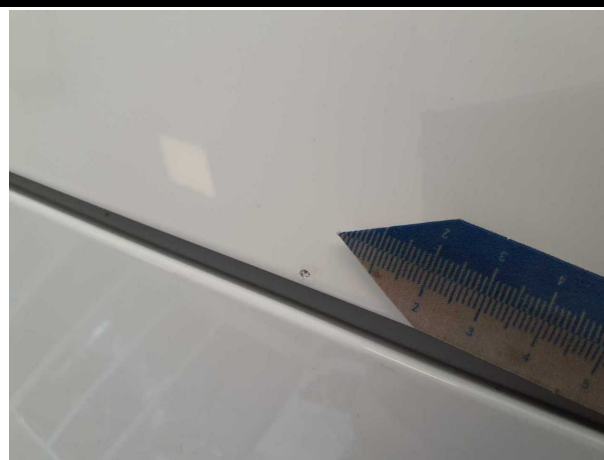

Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

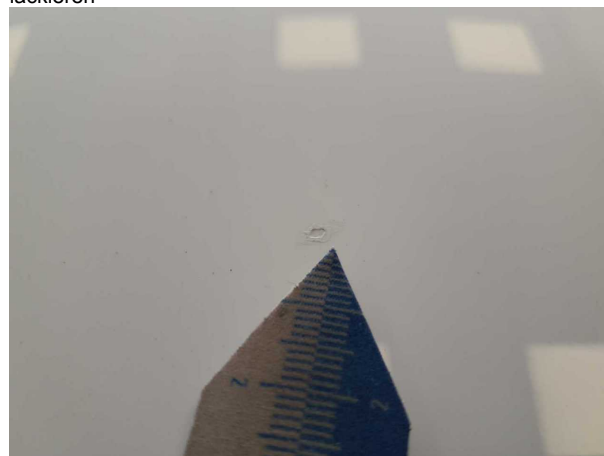

Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

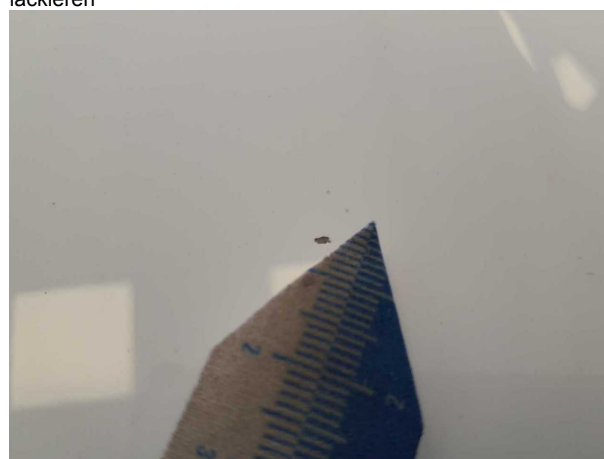

Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern

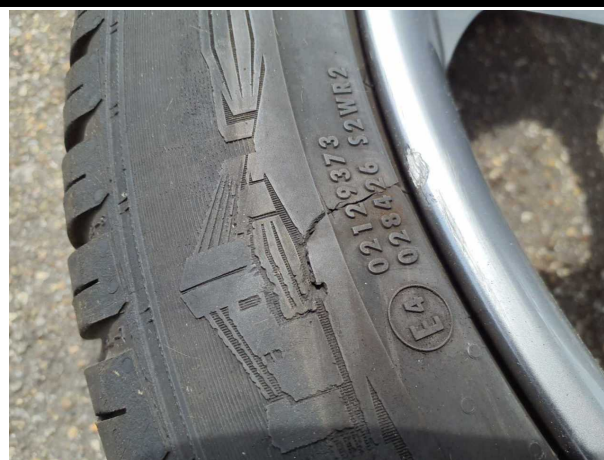


Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern

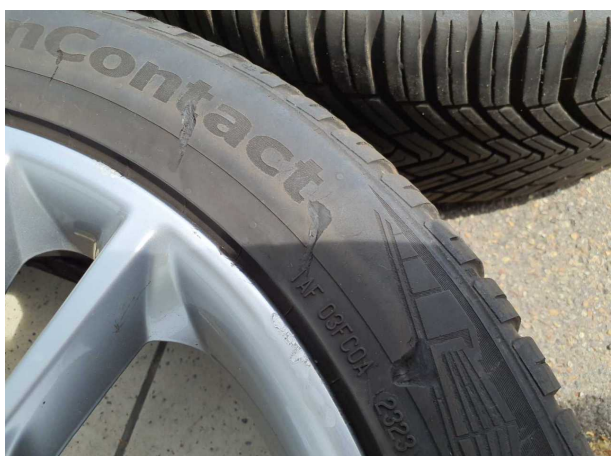


Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern

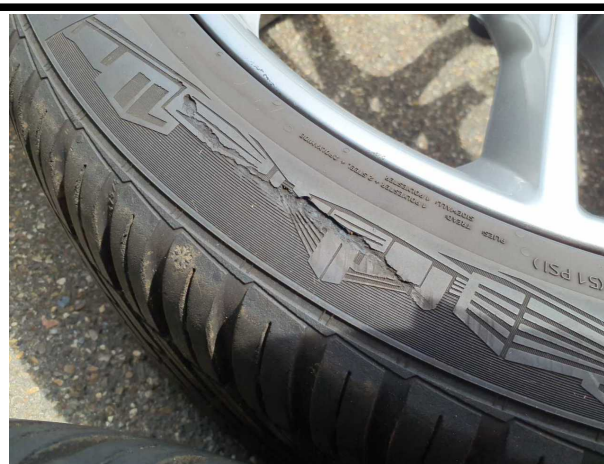


Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: 2.Radsatz: 3 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

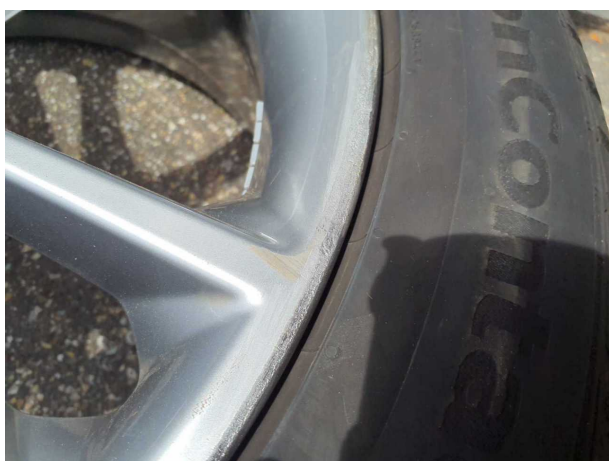

Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern




Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

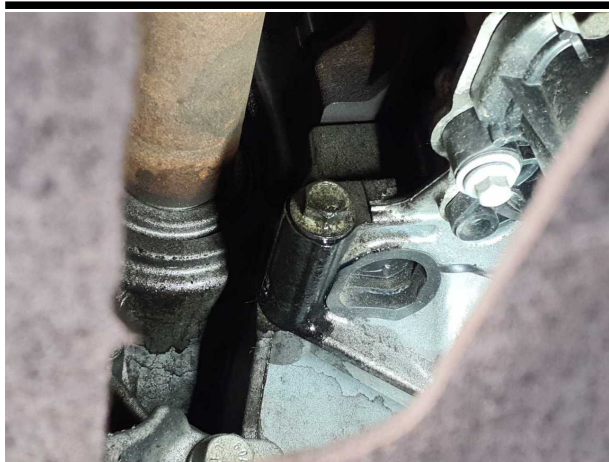

Beschädigung #18: Motor: Motor (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #18: Motor: Motor (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #18: Motor: Motor (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - undicht - befunden ggf. instandsetzen