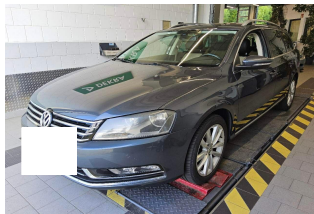


Zustandsbericht ohne Ausstattung

**Kennzeichen****FIN****WVWZZZ3CZEE002844**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 611 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten links
- Tür hinten links
- Tür vorne links
- Kotflügel vorne links
- Kotflügel vorne rechts
- Tür vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2013	Letzte Zulassung	05.04.2016
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant (365)(10.2010->2014) / Passat Variant 2.0 TDI Highline BMT	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZEE002844	HSN / TSN	0603 / BJV
DAT Europa-Code®	019050940220016	DAT Marktindex	DE007 5219
Km-Stand abgelesen	185180	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	130	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Islandgrau / Metallic /	Polster / Farbe	Teilleder / Beige

Wasserbasis / 2-Schicht /
C9, LK7X

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 17 97 Y	Firestone / Roadhawk 2 FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 45 R 17 97 Y	Firestone / Roadhawk 2 FSL	S /O	5 mm
2 links	235 / 45 R 17 97 Y	Firestone / Roadhawk 2 FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 45 R 17 97 Y	Firestone / Roadhawk 2 FSL	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02.05.2017			

S/ Sommer; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 31.05.2022 bei Kilometerstand 155.047
bis Wartung verbleiben: 14.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum, (Bild 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
2. Hauptscheinwerfer links und rechts, Streuscheibe matt, (Bild 22, 23)
3. ungeklärter Flüssigkeitsverlust, prüfen und nach Befund instandsetzen. Kostenerweiterung möglich!, (Bild 24, 25)
4. Sitz hinten links, Brandloch im Sitzpolster, smart repair (Bild 6, 7)
5. Füllflasche Tirefit MHD abgelaufen, erneuern (Bild 8)
6. HU fällig, erneuern

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe, Klebeverbindung löst sich im Randbereich, (Bild 9, 10, 11)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

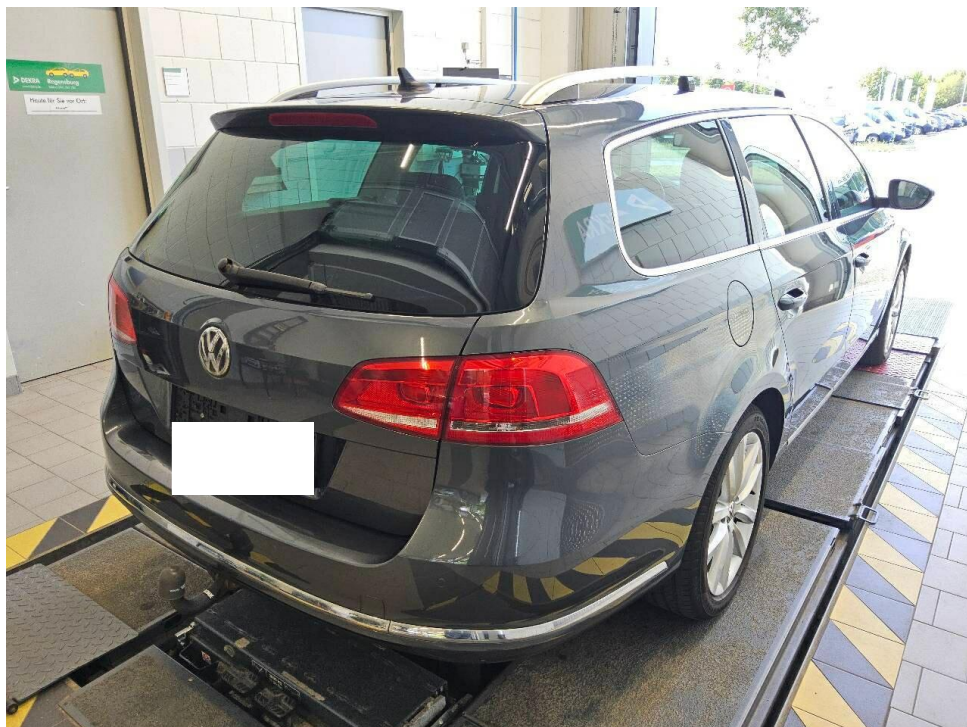


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

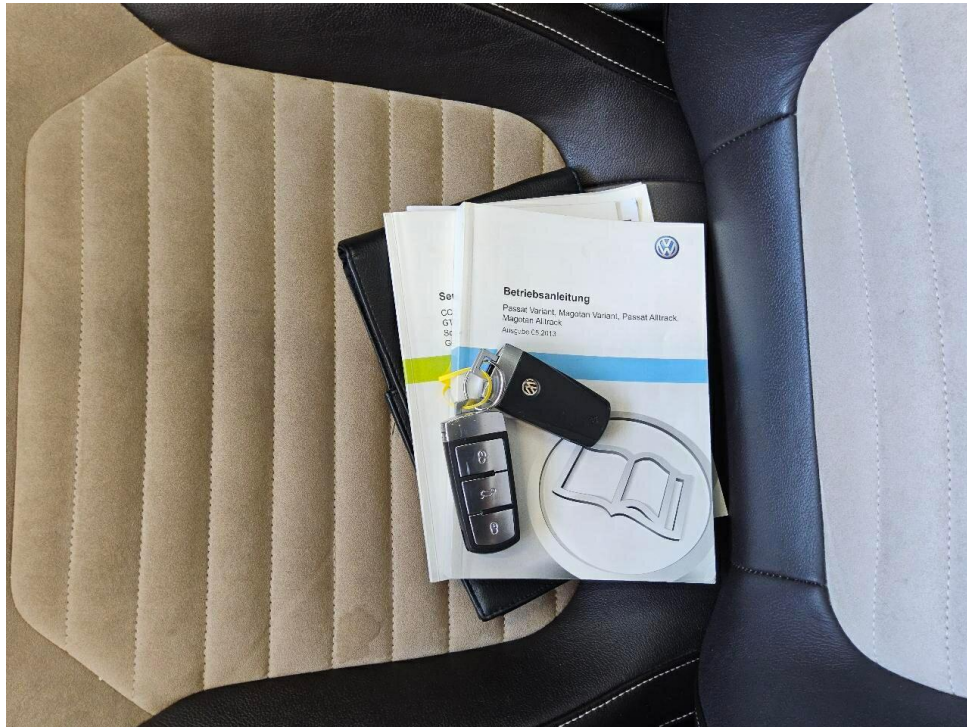


Bild 5 : Bordmappe, Serviceheft, 2x Fahrzeugschlüssel

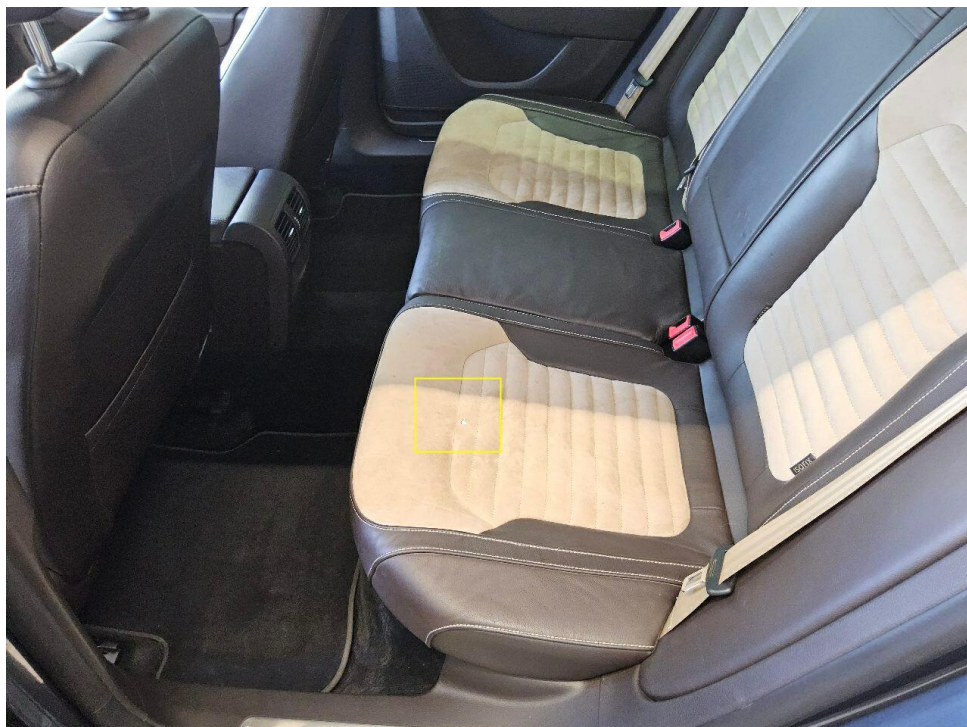


Bild 6 : Sitz hinten links, Brandloch im Sitzpolster



Bild 7 : Sitz hinten links, Brandloch im Sitzpolster



Bild 8 : Füllflasche Tirefit MHD abgelaufen

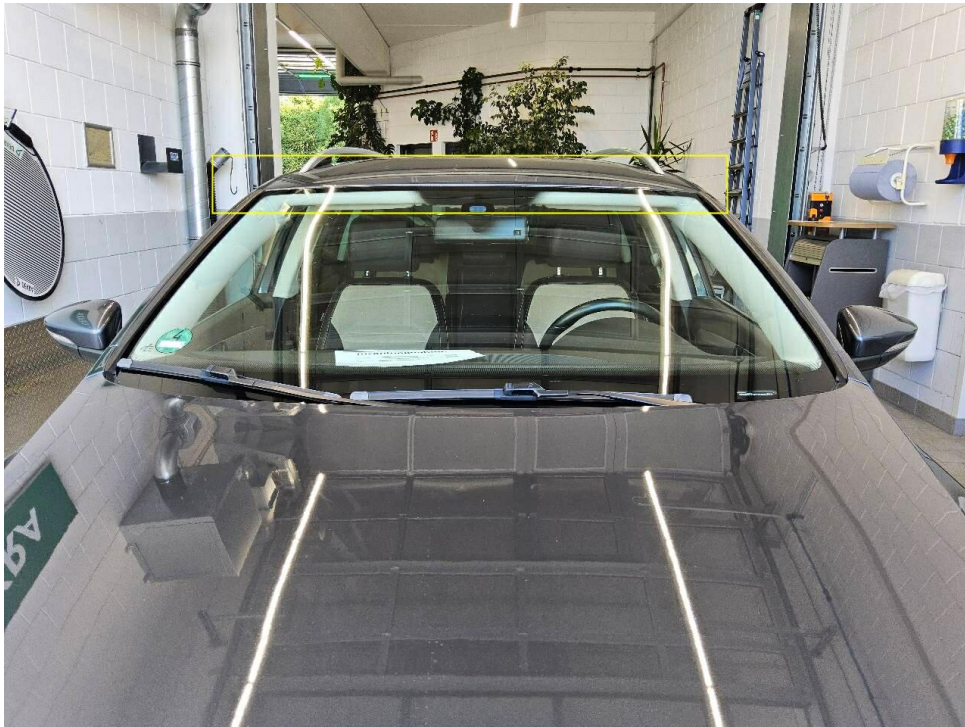


Bild 9 : Windschutzscheibe, Klebeverbindung löst sich im Randbereich

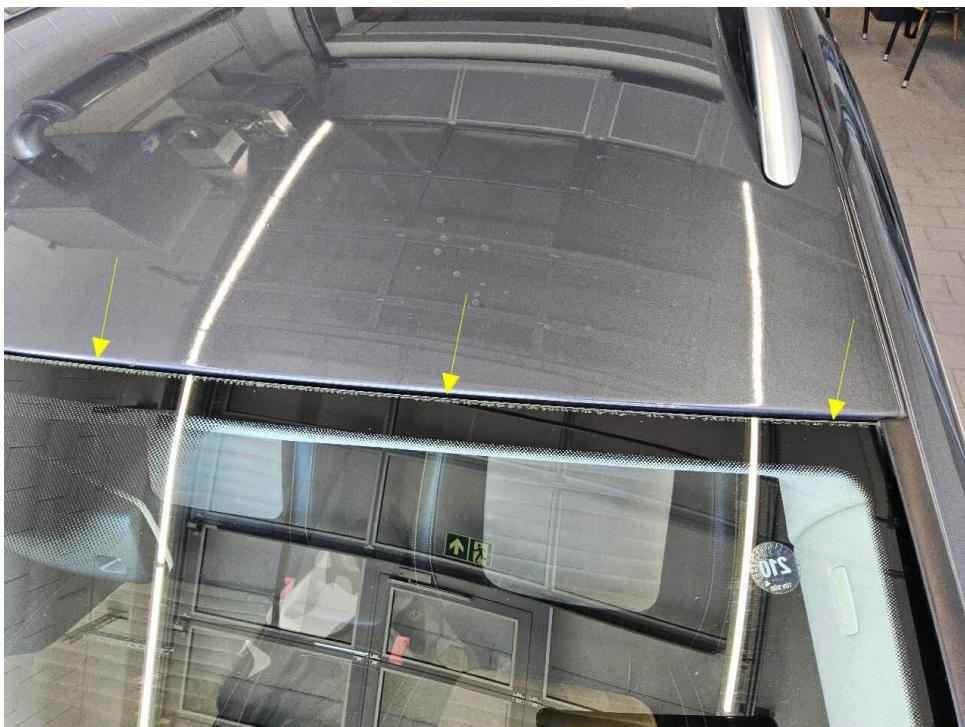


Bild 10 : Windschutzscheibe, Klebeverbindung löst sich im Randbereich



Bild 11 : Windschutzscheibe, Klebeverbindung löst sich im Randbereich



Bild 12 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Stoßfänger vorne, Spaltmaß vorhanden

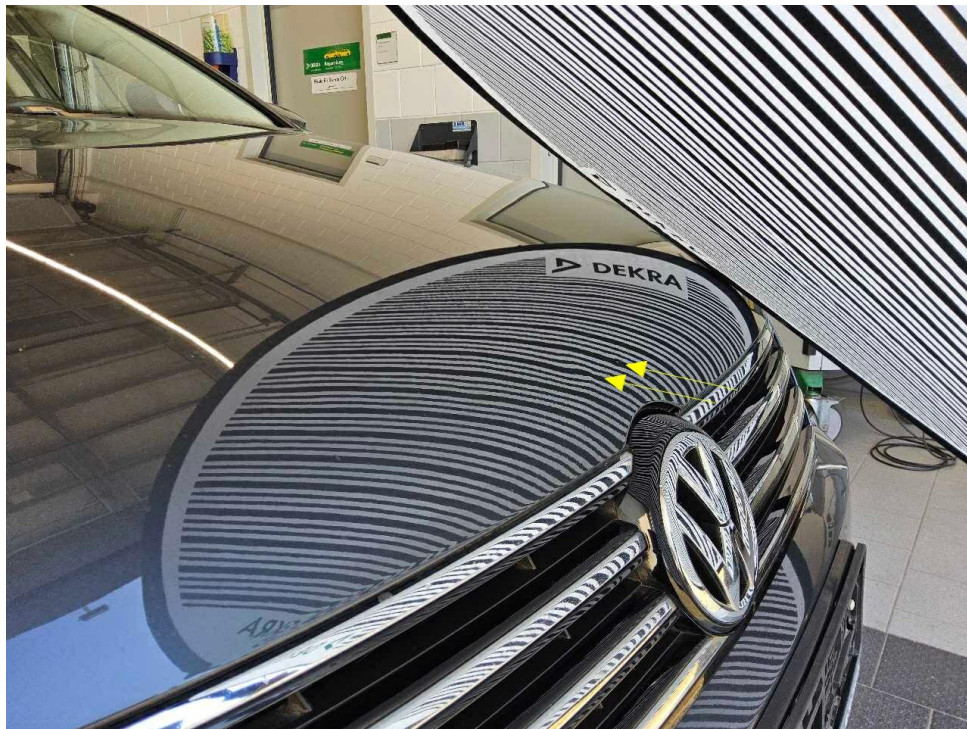


Bild 13 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Motorhaube mehrmals eingedellt



Bild 14 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 15 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 16 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Tür vorne rechts leicht eingedellt



Bild 17 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum



Bild 18 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum
Tür vorne rechts, Innenbereich eingedellt

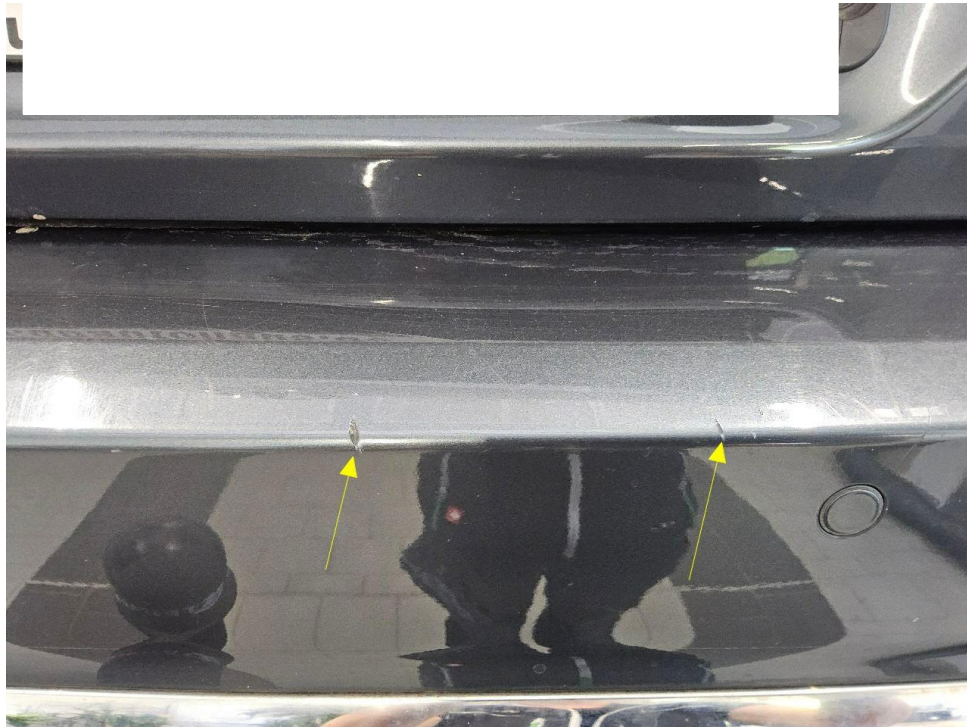


Bild 19 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 20 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 21 : Diverse Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen und Umweltbeaufschlagung rundum Felge hinten links verschrammt

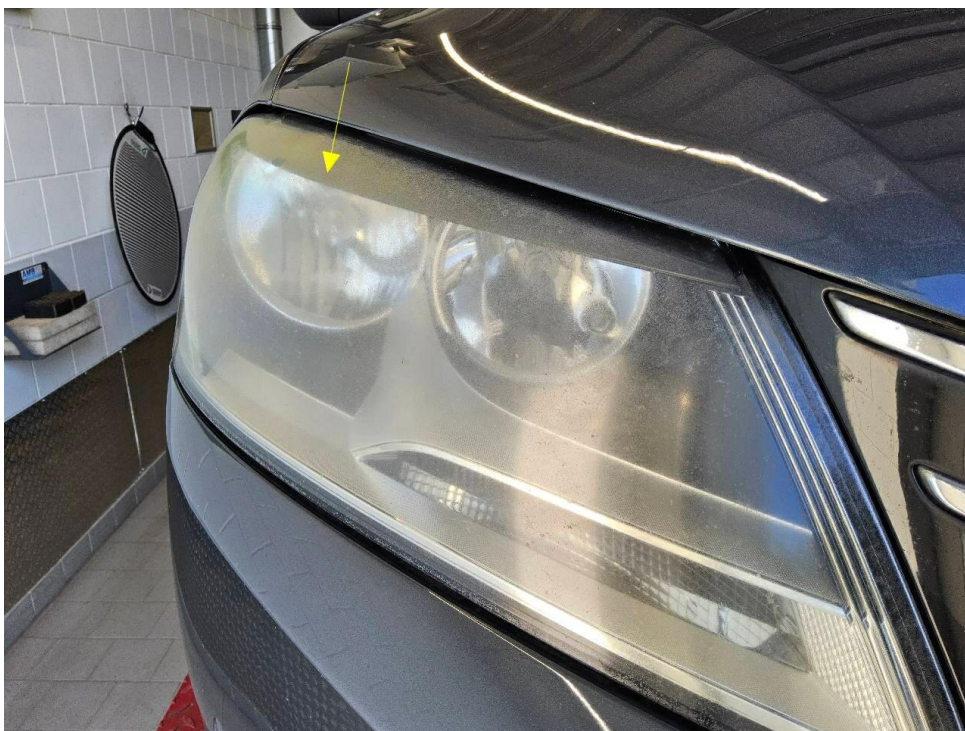


Bild 22 : Hauptscheinwerfer links und rechts, Streuscheibe matt



Bild 23 : Hauptscheinwerfer links und rechts, Streuscheibe matt

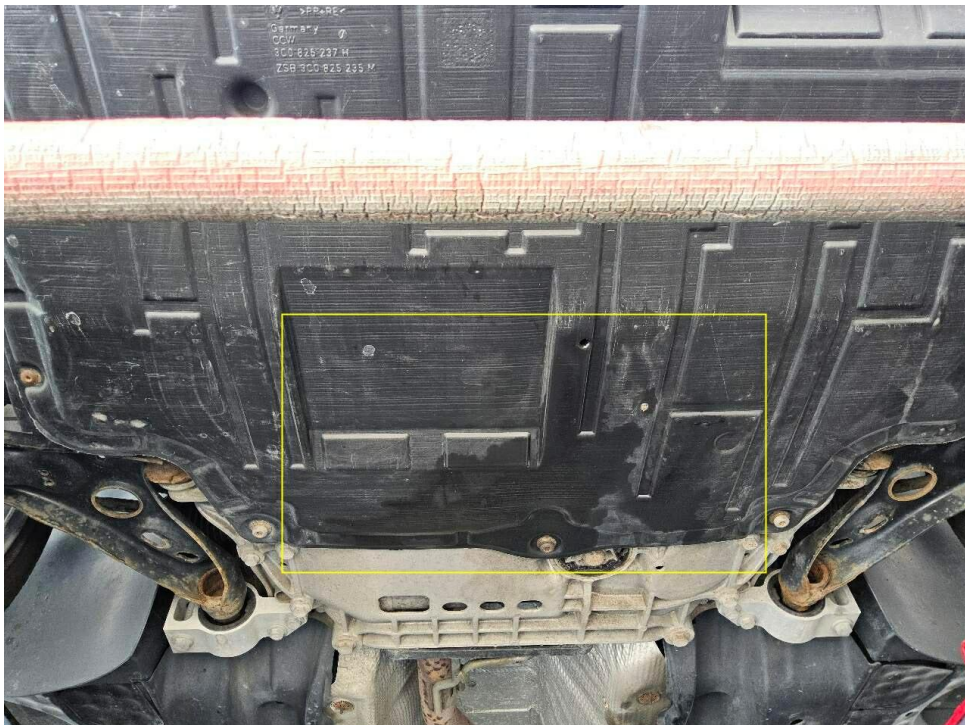


Bild 24 : ungeklärter Flüssigkeitsverlust, prüfen und nach Befund instandsetzen.
Kostenerweiterung möglich!



Bild 25 : ungeklärter Flüssigkeitsverlust, prüfen und nach Befund instandsetzen.
Kostenerweiterung möglich!