



Hyundai ix35 5 Star Edition 2WD

EZ 10/2013 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 151.130km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 51***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix35 5 Star Edition 2WD [DE - SUV5 1.6 EU5, 5 Star Edition 2WD, 2013 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJT81AADJ477764	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.130km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.266km	Letzter Service am 12/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer		Kratzer, Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Airbag-System | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Motor 1,6 Ltr. - 99 kW KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Radstand 2640 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stoßfänger lackiert |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Original Fahrzeug Farbe: HAZEL BROWN |




Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Edition-Paket Silver | • Metallic-Lackierung |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Einparkhilfe hinten | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung hinten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

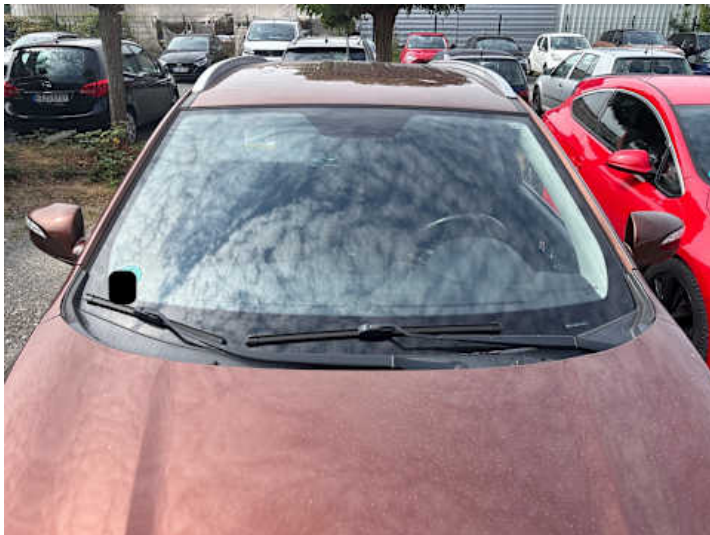



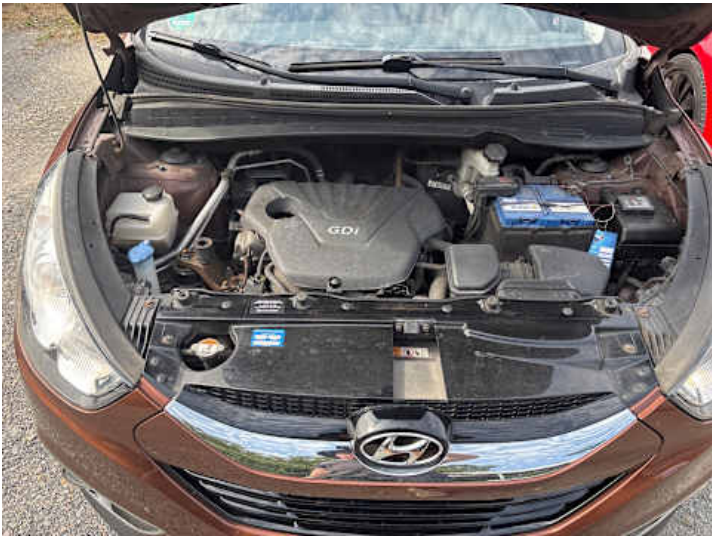



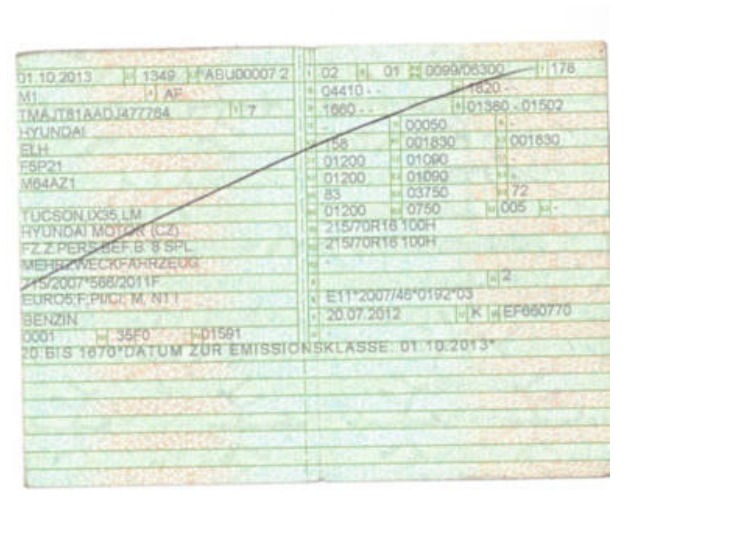

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)

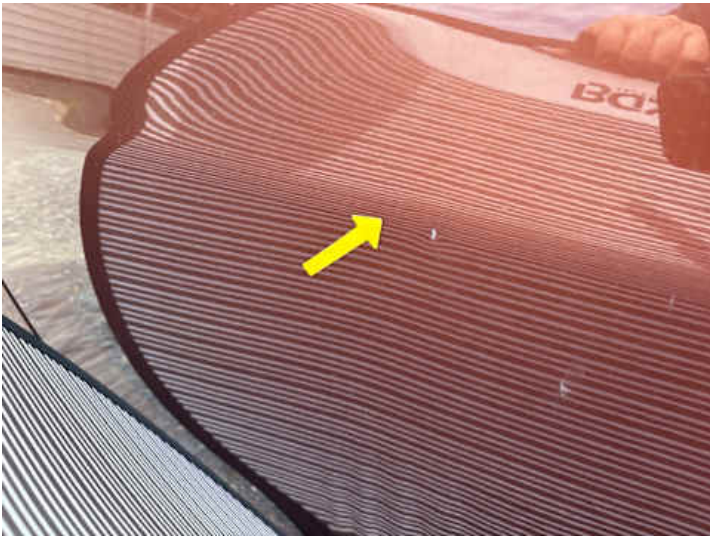

Fahrtür (Delle)

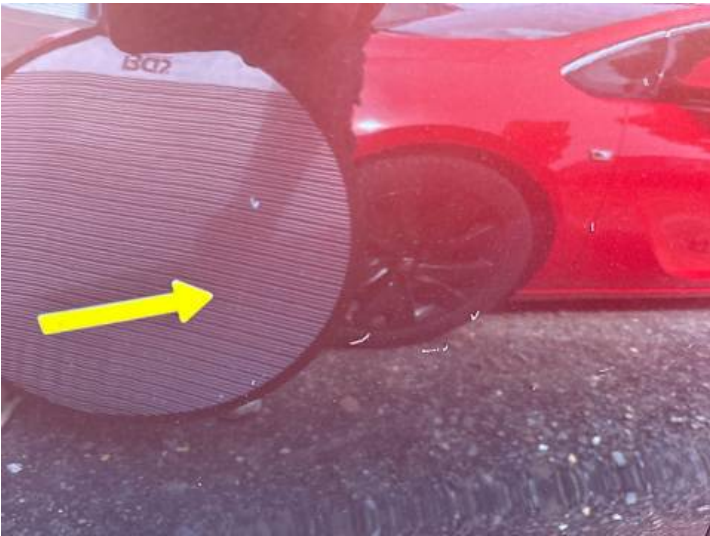

Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Riss/Bruch)




Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)

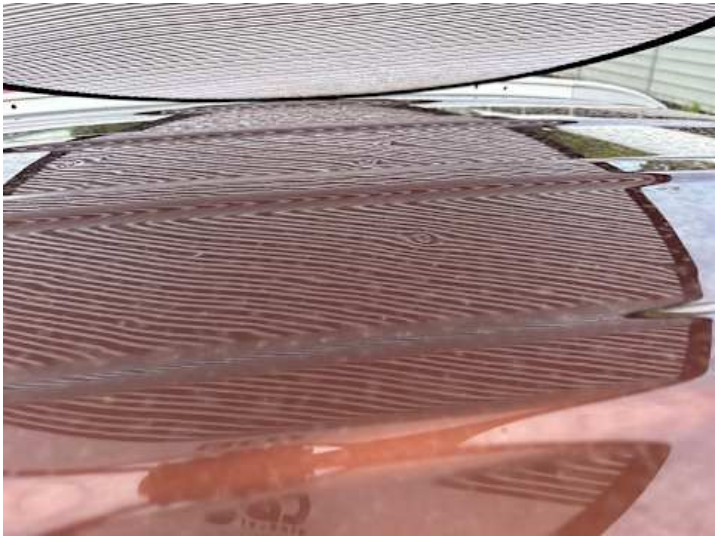

Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)

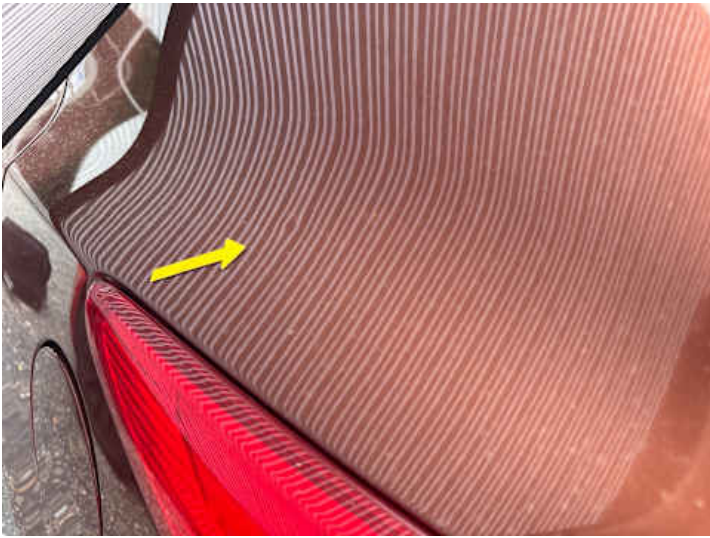

Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

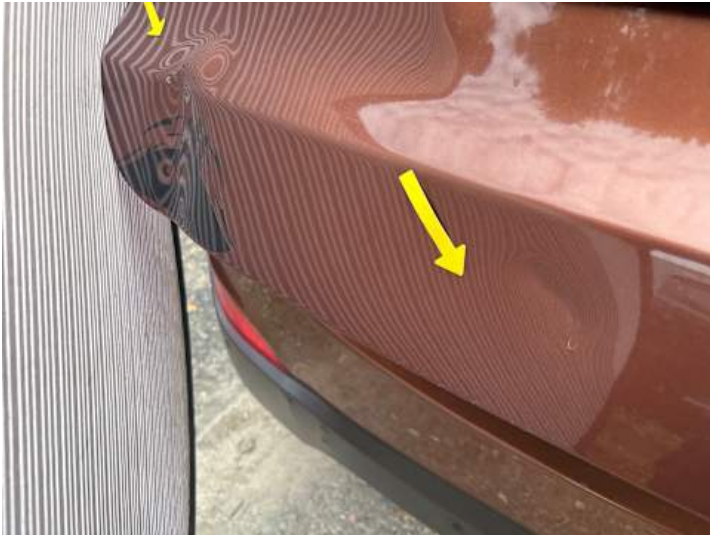

Heckklappe (Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)