

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

24.07.2026 12:15

Berichts-Nr:

FIN:

TMBGR7NW2N3081969



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	02.08.2022
Laufleistung:	64.529 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

17" BRAGA fjr AM

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

AM TOUR DE

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmeverrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (59Ah)

Bauteilesatz, -Deutschland

entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Care connect 1 Jahr

Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Ebener Ladeboden hinten

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniefachkammer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Halbleiter

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kofferraumnetz	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Müdigkeitserkennung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Navigationsgerät
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Seitenschutzleiste
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sprachsteuerung
Leichtmetallräder 6,5x17" ET 40 "Braga"	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überföhrungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mirror Link	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Adapter	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Blende	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mit Regenschirm	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Pannen-Set
Mittelkonsole	Radio Bolero 8"
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben Standard
Multifunktionsanzeige Maxidot	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Abfalleimer	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Halter	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
	Servolenkung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 24.07.2026

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalte assist
Stabilisator vorn
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Sunset
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 24.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Außenschweller rechts	Kratzer	Lackieren
3	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	230,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	247,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	214,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	472,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 24.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGR7NW2N3081969

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 24.07.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

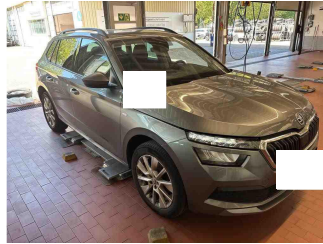


Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

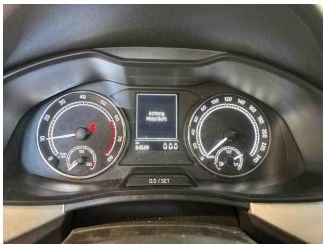


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

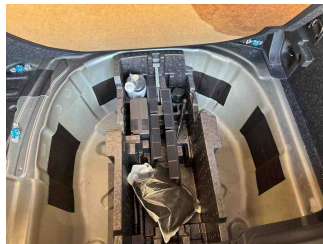


Equipment - Bordwerkzeug

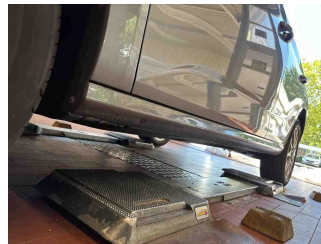

Seitenansicht - Schweller links

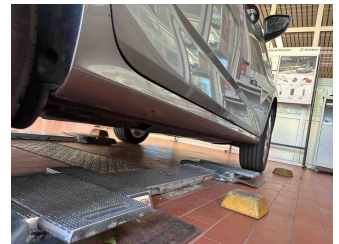

Seitenansicht - Schweller rechts

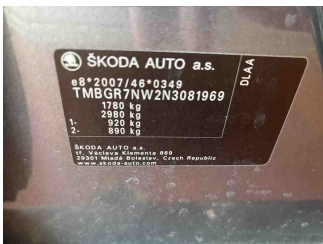

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

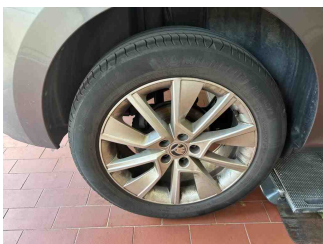


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

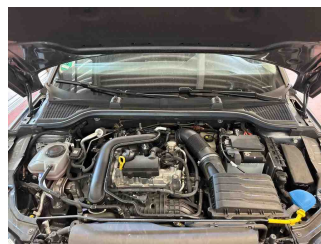


Fahrzeug - Motorraum offen

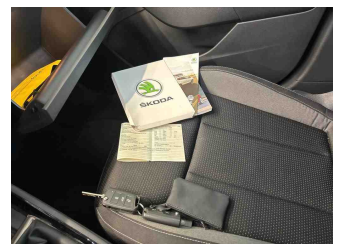

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

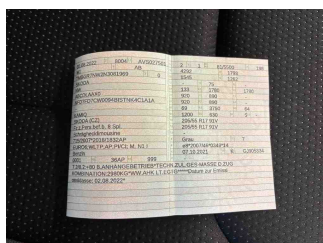


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung

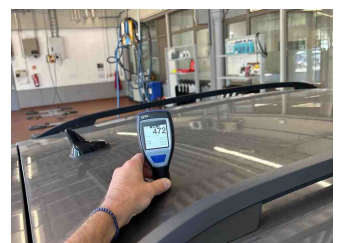


Lackstärke Dach

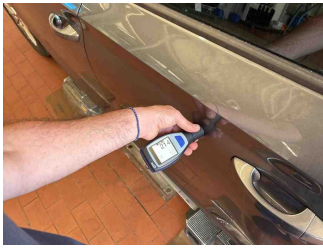


Lackstärke Tür hinten rechts

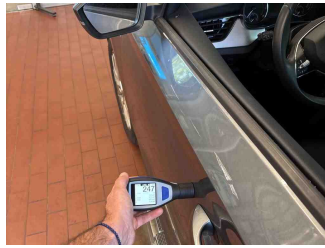

Lackstärke Tür vorne rechts

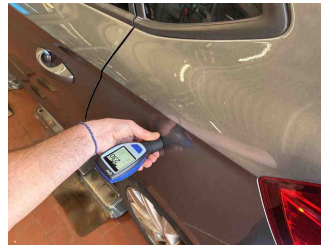


Lackstärke Seitenwand hinten links

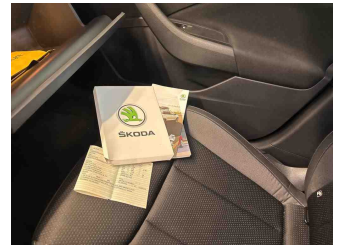

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

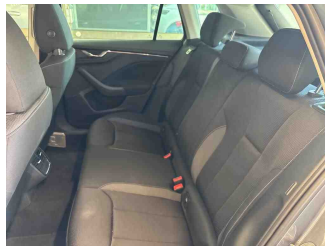

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

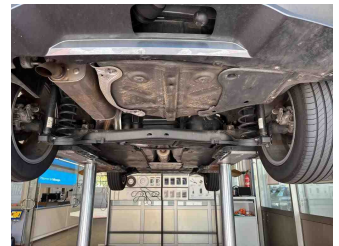

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Außenschweller rechts - Kratzer - Lackieren

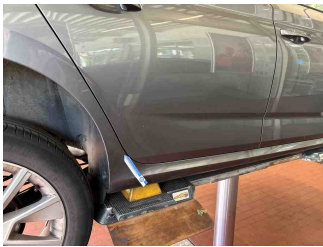



3 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair

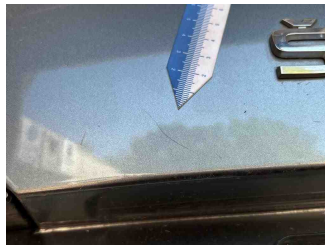

4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

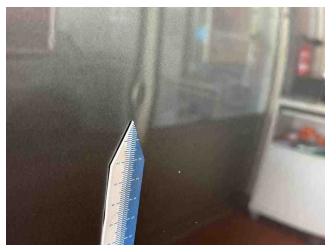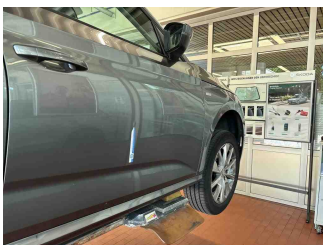

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

