



## BMW 528 i

EZ 12/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 195.037km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 38\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 26.05.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                    |                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>528 i [DE - Kb5 528 i EU5, 2010 - 2011] |                                             |                                        |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>WBAMY51020C315531                                           | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>195.037km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                   | Leistung<br>258 PS (190 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja (digital)                                        | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                        |
| Hubraum<br>2.996 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                             | Letzter Service<br>186.307km                | Letzter Service am<br>10/2025          |
| Emissionsklasse<br>Euro 5a                                 | Sitze<br>5                                                         | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>12/2010                                              | Farbe<br>Schwarz                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                    | CO2-Emissionen<br>188g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | 125                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 125                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;              |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;              |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;              |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;              |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;              |
| Klimaanlage                 | Geräusche bei der Lüftung: Brummen; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Diverse Beleuchtungen und Funktionen für Beleuchtung defekt, Fehlermeldung Schwenkbare Anhängerkupplung rastet nicht ein

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schaltpunktanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Aktive Motorhaube
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe

- |                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion           |
| • Mittelarmlehne vorn                                           | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar              |
| • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)                                     | • Bordcomputer                                |
| • Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)                    | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar           |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                 | • Anti-Blockier-System (ABS)                  |
| • Automatische Fahrlichtschaltung                               | • Bremsassistent                              |
| • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)                          | • Fahrassistentz-System: Fahrerlebnisschalter |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion                | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Kopf-Airbag-System hinten                                     | • Kopf-Airbag-System vorn                     |
| • Reifenpannen-Anzeige                                          | • Seitenairbag vorn                           |
| • Start-Stop-Knopf                                              | • Wegfahrsperre                               |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                         | • Nebelscheinwerfer                           |
| • Getriebe 6-Gang                                               | • Luftfederung Hinterachse                    |
| • Niveauregulierung                                             | • Servolenkung Servotronic                    |



## Sonderausstattung

- |                                                                        |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • Blinkleuchten LED                                                    | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                     |
| • Raucher-Paket                                                        | • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik    |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts                          | • Panoramadach (Glas)                                                   |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                  | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten                               |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)                    | • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)        | • Sprachbediensystem                                                    |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle   | • Fahrassistentz-System: Speed-Limit-Anzeige                            |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten                           |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer                                                | • Tagfahrlicht LED                                                      |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic)                                           |                                                                         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos














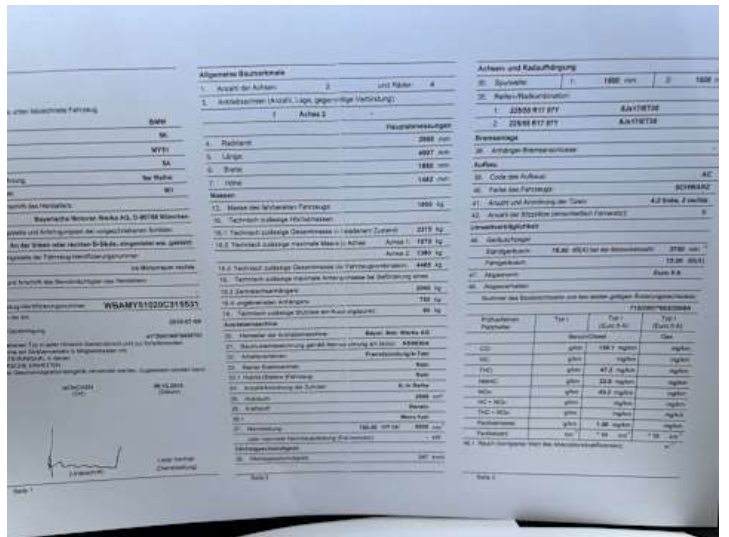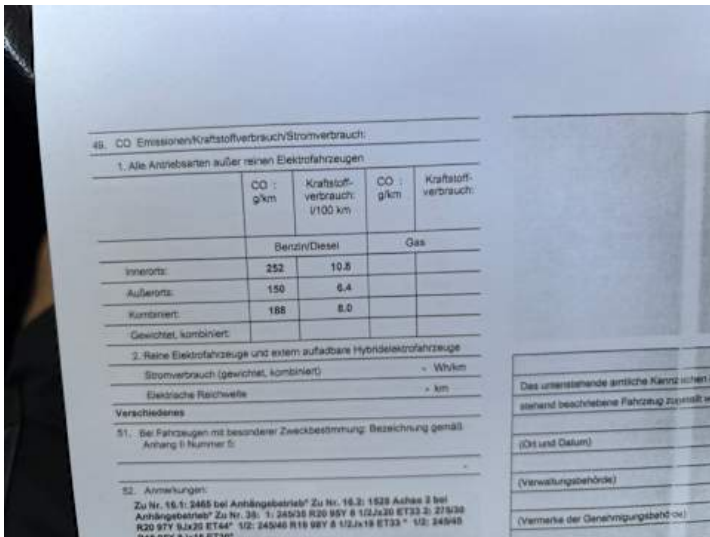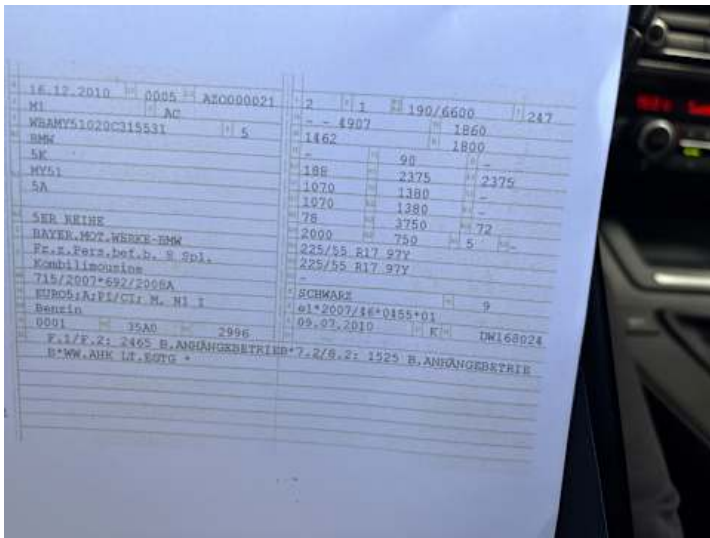



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)

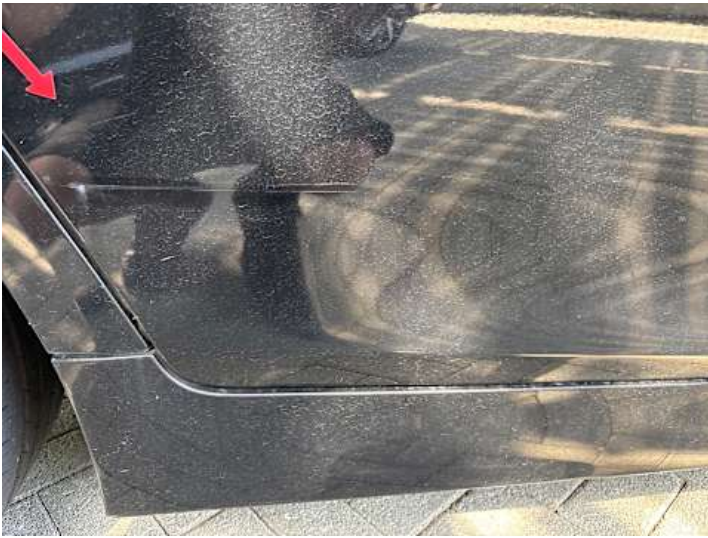

Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)