



WVGZZZC1ZKY052357

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	57.040 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	20 Tag(e)
Typ/Modell	T-CROSS	HU (Bericht lag vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	WVGZZZC1ZKY052357	Leistung / Hubraum	85 kW / 999 ccm
Erstzulassung	26.07.2019	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Grau-Schwarz
Letzte Wartung	07/2025, 44.659 km	Lackierung	Grün
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (In 20 Tagen) - fällig - durchführen
4	Tür hinten links	Tür (Lackläufer unter Klarlack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür vorn links	Tür - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R17 91V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R16 89H	Hankook	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	195/60 R16 89H	Hankook	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Ohne Navigationsgerät
Radio mit SD-Slot

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Getriebe bedingt prüfbar

Klimaanlage bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Winterräder im Fzg

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	T-CROSS	Laufleistung (abgelesen)	57.040 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZC1ZKY052357	Erstzulassung	26.07.2019

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos

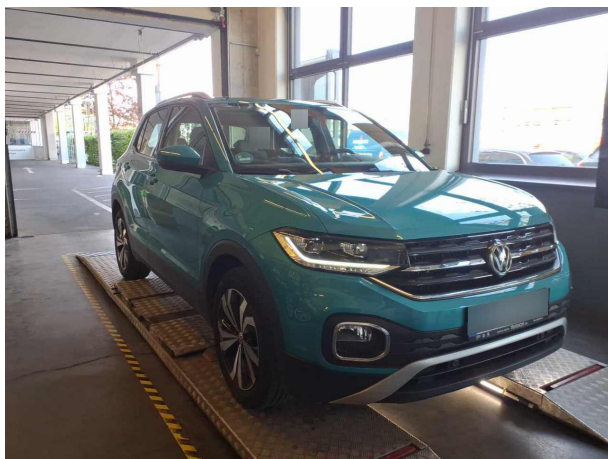


Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

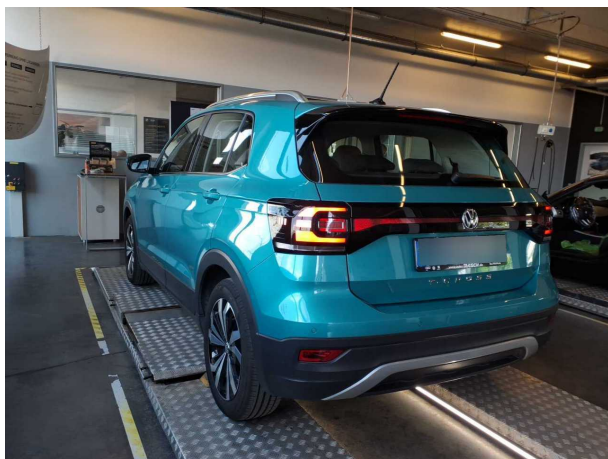


Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

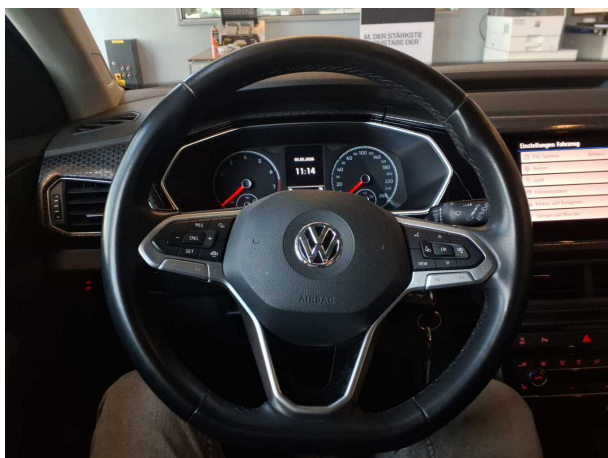


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

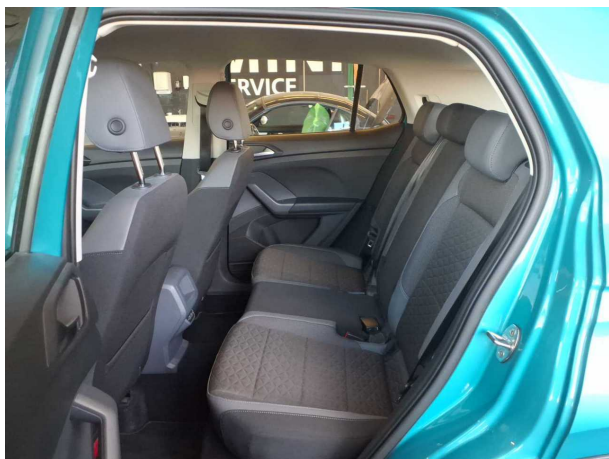


Abbildung 9: Innenraum

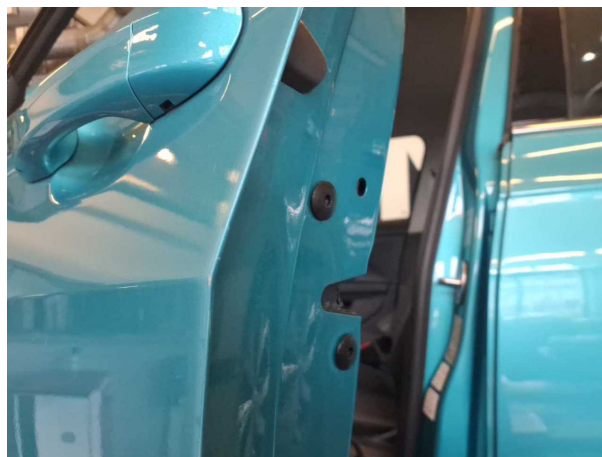


Abbildung 10: Innenraum


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair

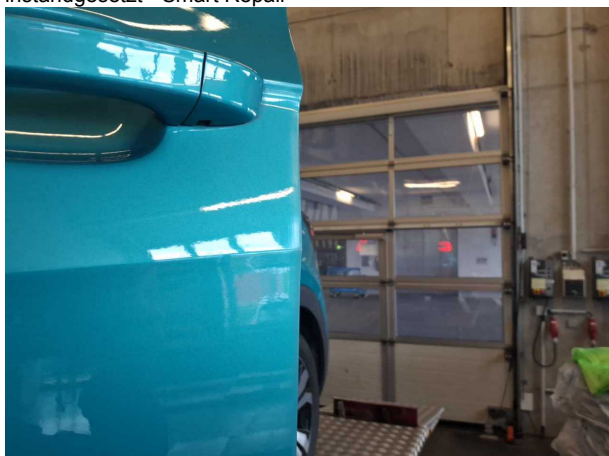


Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - nicht fachgerecht instandgesetzt - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

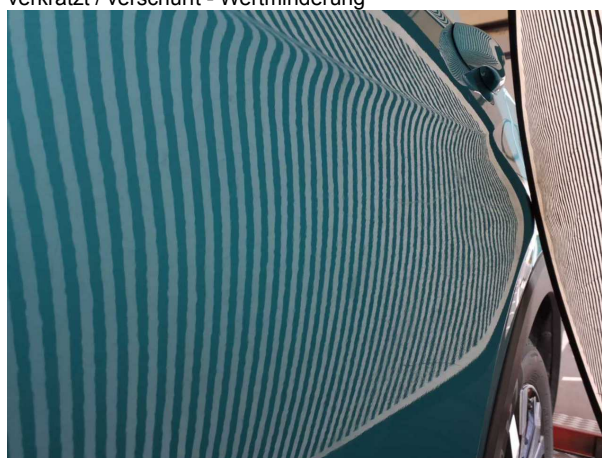

Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (Lackläufer unter Klarlack) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (Lackläufer unter Klarlack)
- nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

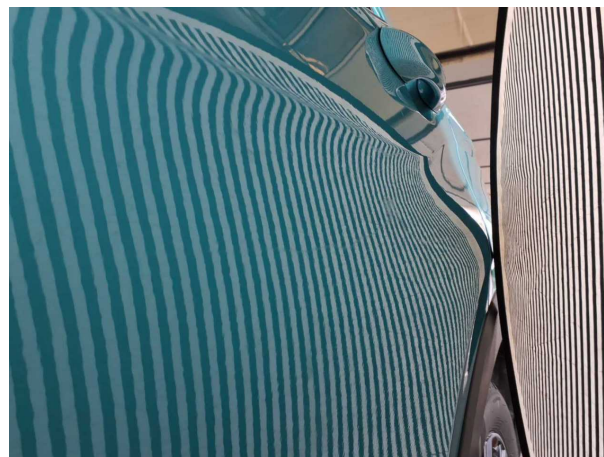

Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür (Lackläufer unter Klarlack)
- nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren