



Toyota Proace L1 Kasten ProWork

EZ 07/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 103.202km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Kasten ProWork [AT - Ka4 1.5 D EU6d, L1 ProWork S/S, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN YARVBYHVMGZ227498	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.202km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	560 
Motorhaube	70	Heckklappe	180 
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Airbag leuchtet

Zusatzinformationen

Fahrzeug wird noch komplett ausgeräumt und ohne Dachträger verkauft, Fahrzeug teilweise fahrbereit da Servolenkung ausgefallen ist

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Beifahrerdoppelsitz
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW D-4D
- Radstand 3275 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Seitenschutzleisten schwarz

- Servolenkung elektrisch
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Stop&Go-System (TSGS)
- Tagfahrlicht
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





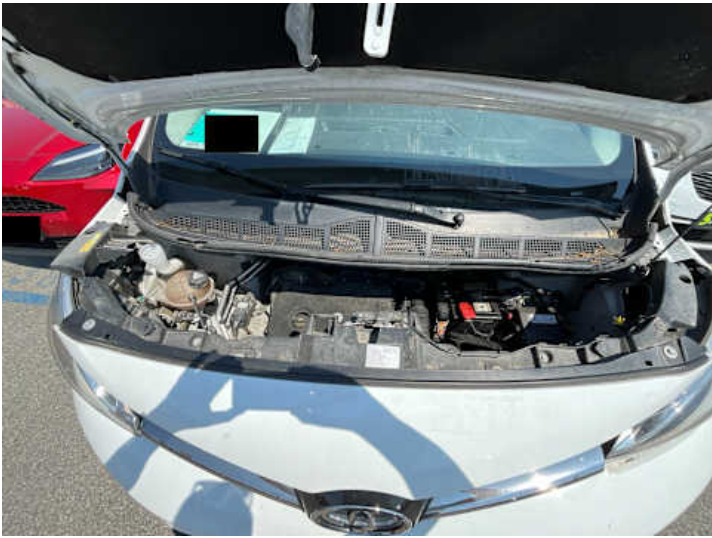

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Locker



Motorhaube (Verformung, Anderer Schaden): heht nicht zum Schließen



Motorhaube (Verformung, Anderer Schaden): heht nicht zum Schließen



Fahrtür (Delle, Kratzer, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Geht nicht komplett zum Öffnen



Fahrertür (Delle, Kratzer, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden):
Geht nicht komplett zum Öffnen



Beifahrertür (Verformung, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden):
Geht nicht komplett zum Öffnen



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Airbag offen)