



Jeep Renegade Longitude FWD

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 176.905km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Renegade Longitude FWD [DE - SUV5 1.6 E-torQ EU6, Longitude FWD, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4BU0000JPH18650	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.905km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.901km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	160	Heckklappe	150
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;Stoßstange vorne ersetzt. Unfall laut Einlieferer

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Armlehne vorn	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Befestigungssystem im Kofferraum
• Beifahrerairbag abschaltbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dachreling schwarz	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenten-System: Überschlager-Schutzsystem (ERM)	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 5-Gang	• Heckleuchten Einfassung schwarz
• Info-Center (EVIC)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Kunstleder)

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 81 kW KAT | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Original Fahrzeug Farbe: Alpine White (Vr-296) | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Parkpilotsystem hinten | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Radstand 2570 mm | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Rücksitzlehnen geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Satin / Chrom-Optik |
| • Seitenairbag | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn links verstellbar (6-fach) |
| • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V-Anschluß | • Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum |
| • Türgriff außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4") | • Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle) |
| • Fußmatten | • Klimaanlage 2-Zonen |
| • Mobile Online Dienste Live Service | • USB-Anschluss |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)

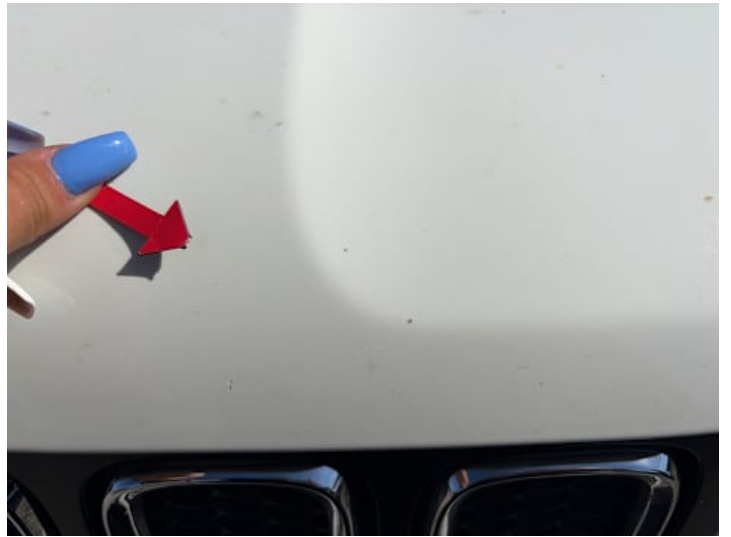

Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)