



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer VXKUKZKXZPW116692

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Opel	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Mokka e Elegance
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	20.12.2023
FIN	VXKUKZKXZPW116692	Laufleistung	23.097 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Elektro
Motorart / Zylinder	Elektromotor / 0	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSEN-VERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG / Metallic / 2-Schicht
Hubraum	0 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Grau
Leistung	100 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Stufenlos
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	12/2026
KBA-Nummer	1889 / ADD		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/60 R 17 96 H	Nexen Nblue 4Season	A / O	5 mm	4423
Vorne rechts	215/60 R 17 96 H	Nexen Nblue 4Season	A / O	5 mm	4423
Hinten links	215/60 R 17 96 H	Nexen Nblue 4Season	A / O	6 mm	4423
Hinten rechts	215/60 R 17 96 H	Nexen Nblue 4Season	A / O	6 mm	4423
Tirefit	Haltbar bis: 08/2029				

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: fehlt


Ausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Multimedia, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar, Bluetooth Audio-Streaming, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Grau, Dachspoiler, Elektrofahrzeug, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth,

Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckleuchten LED, Karosserie: 5-türig, Keyless Start, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Chrom, LM-Felgen, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Opel Connect, Parkpilotsystem hinten, Radstand 2561 mm, Reifen-Reparaturkit, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Tagfahrlicht LED, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung

Sonder/Zusatzausstattung: Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Optischer Zustand

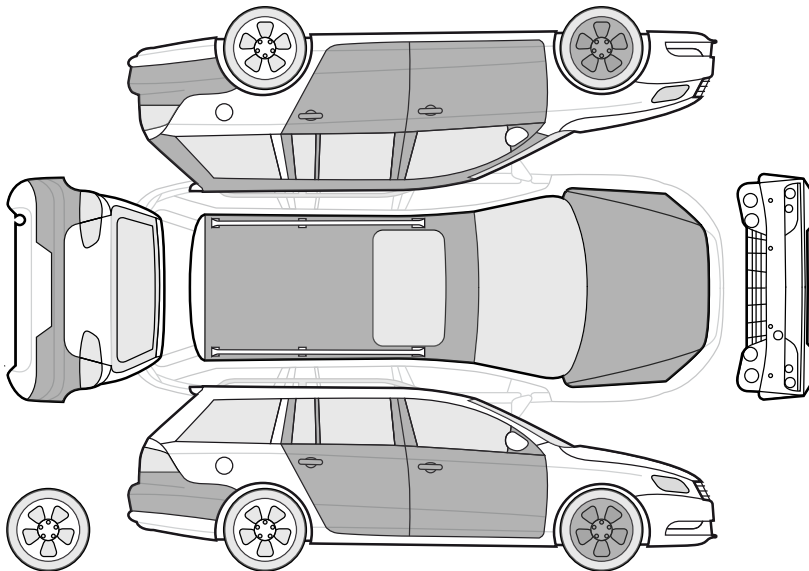

1. Lackvorbereitung
2. Tür vorne rechts - Einstieg Lackierung verschrammt, lackieren (Bild 24, 25)
3. Dachrahmen links - Chromzierblende eingedellt, erneuern (Bild 13, 14)
4. Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 19, 20)
5. Stoßfänger hinten - Lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 3, 4, 5)
6. Tür vorne links - Einstieg zerschrammt und eingedellt, drücken und lackieren (Bild 8, 9)
7. Tür hinten links - Einstieg Lackierung verschrammt, lackieren (Bild 10, 11)
8. Felge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 30, 31)
9. Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 26, 27, 28)
10. Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21, 22, 23)
11. Dach mehrfach eingedellt, drücken (Bild 15, 16, 17, 18)
12. Pauschale Für , Abmeldung
13. Pauschale Für , Gutachten

Zwischensumme

Innenraum

1. Gepäckraumabdeckung - Hutablage verschlissen, erneuern
(Bild 1, 2)
2. Bodenbelag vorne nicht Fachgerecht montiert , neu montieren
(Bild 12)

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Service/Inspektion - Wartung überfällig, durchführen (Bild 7)
2. Service/Inspektion - Wartungsnachweis/ Historie unvollständig ,
Wertminderung

Zwischensumme

Fehlteile

1. Bordbuch Bedienungsanleitung Fahrzeug fehlt, erneuern

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Innenraum

Technischer Zustand

Fehlteile

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Kombiinstrument



KM-Stand




Vorgelegte Unterlagen

20.12.2023	1889	ADD000455	2	1	57/---	150
M1	AF		4150-4150		1790-1790	
VXKUKZKXZPW116692	9		1535-1535		1598-1651	
OPEL						
U				2015	2015	
K			990	1070		
ZKXZ-40L000			990	1070		
					67	
					5	
MOKKA			215/60 R17 96H			
PSA Automobiles (F)			215/60 R17 96H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Mehrzweckfahrzeug			Schwarz		9	
715/2007*2018/1832AX			e2*2007/46*0639*26			
2017/1151;WLTP:reine Elektro			29.06.2023	K	HB403232	
Elektro						
0004	30AX	-				

RA Automobil GmbH
Zustellstelle P...

Zulassungsbescheinigung Teil 1

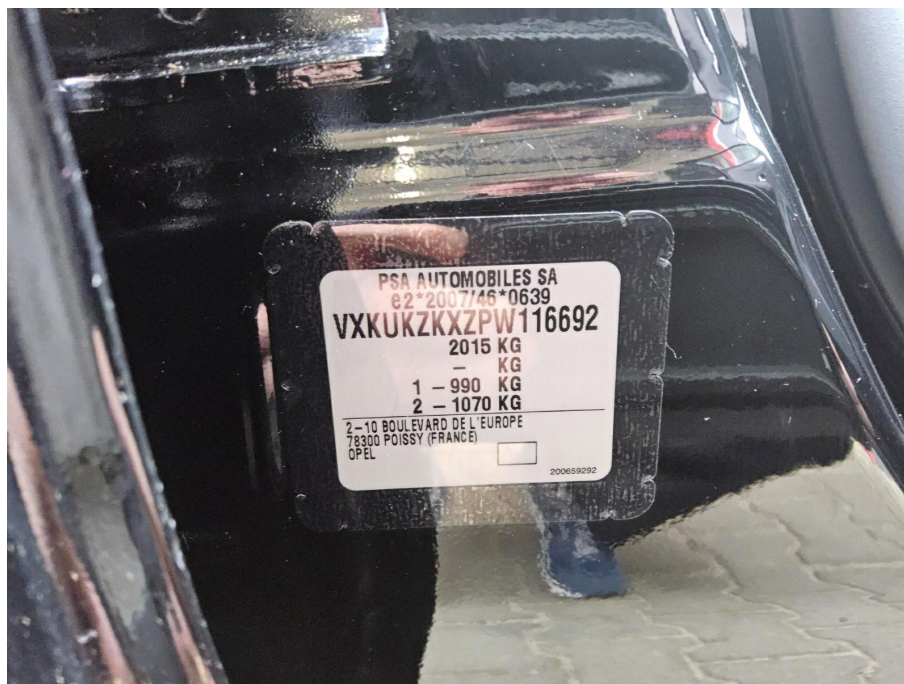

Typenschild



Mittelkonsole



Fahrbereifung



Ladekabel



Bild 1:
Innen, Gepäckraumabdeckung - Hutablage, verschlissen, erneuern



Bild 2:
Innen, Gepäckraumabdeckung - Hutablage, verschlissen, erneuern



Bild 3:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 4:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 5:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrämmt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 6:



Bild 7:
Technik, Service/Inspektion - Wartung, überfällig, durchführen



Bild 8:
Außen, Tür vorne links - Einstieg, zerschrammt und eingedellt, drücken und lackieren



Bild 9:
Außen, Tür vorne links - Einstieg, zerschrammt und eingedellt ,
drücken und lackieren



Bild 10:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, verschrammt,
lackieren



Bild 11:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, verschrammt,
lackieren

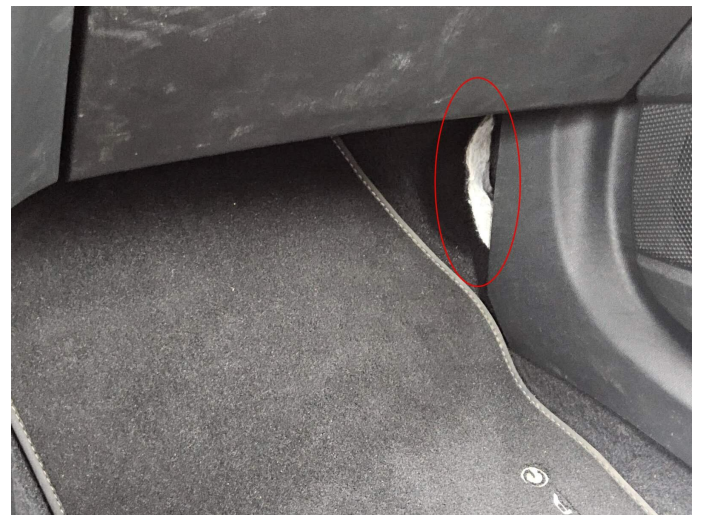


Bild 12:
Innen, Bodenbelag vorne, nicht Fachgerecht montiert , neu
montieren



Bild 13:
Außen, Dachrahmen links - Chromzierblende , eingedellt, erneuern

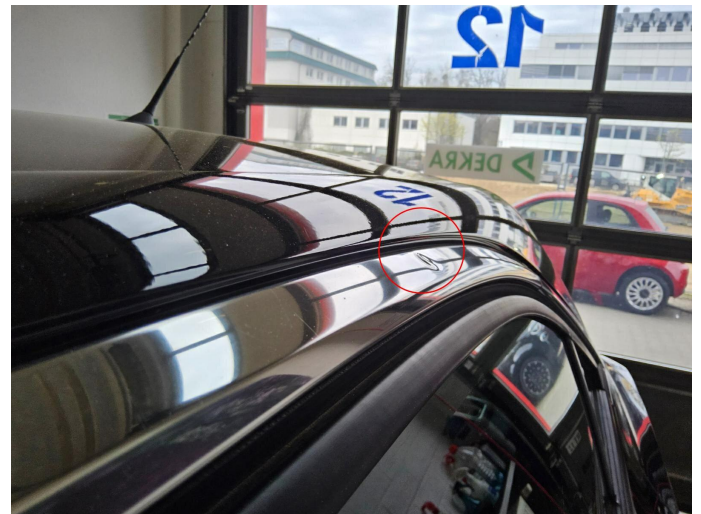


Bild 14:
Außen, Dachrahmen links - Chromzierblende , eingedellt, erneuern



Bild 15:
Außen, Dach, mehrfach eingedellt, drücken

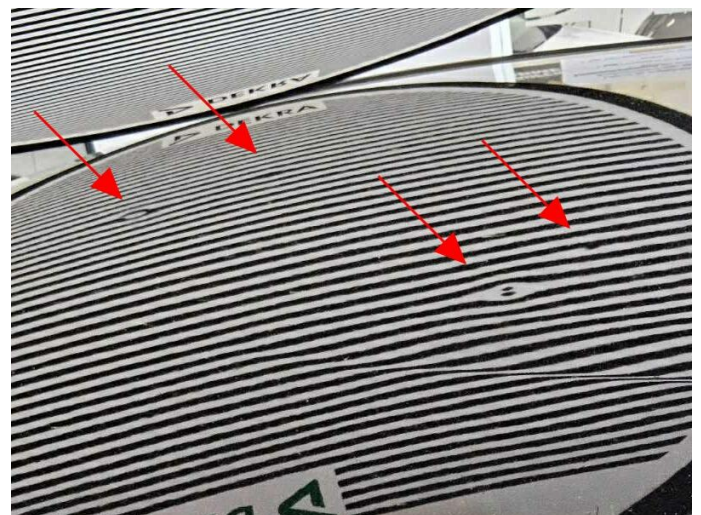


Bild 16:
Außen, Dach, mehrfach eingedellt, drücken

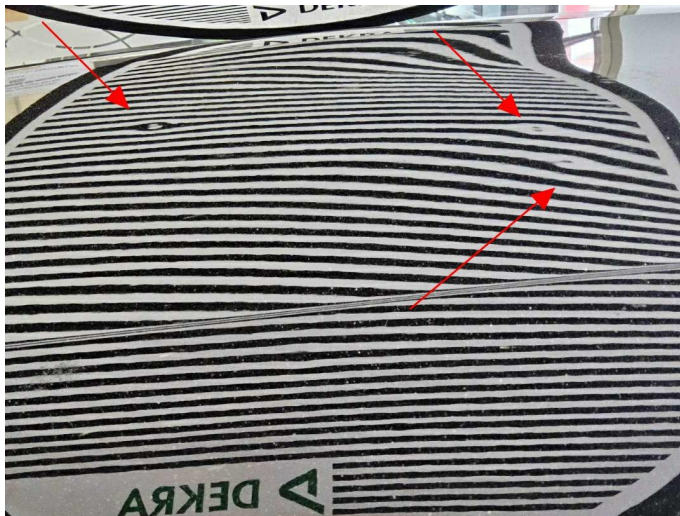


Bild 17:
Außen, Dach, mehrfach eingedellt, drücken

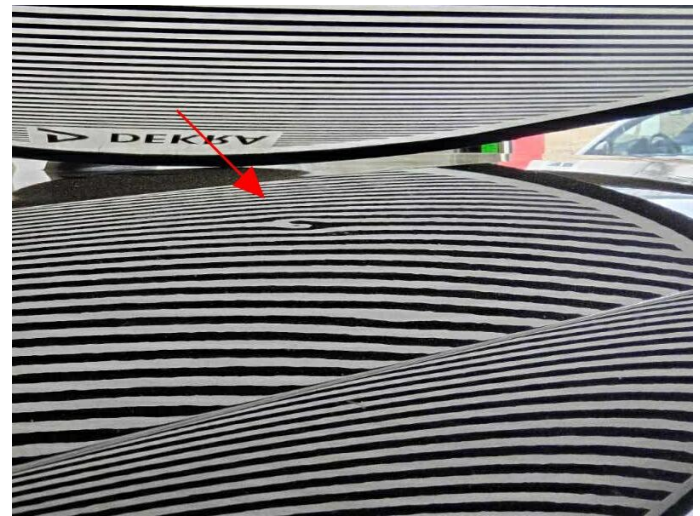


Bild 18:
Außen, Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 19:
Außen, Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 20:
Außen, Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 21:
Außen, Motorhaube, mehrfach eingedellt, drücken

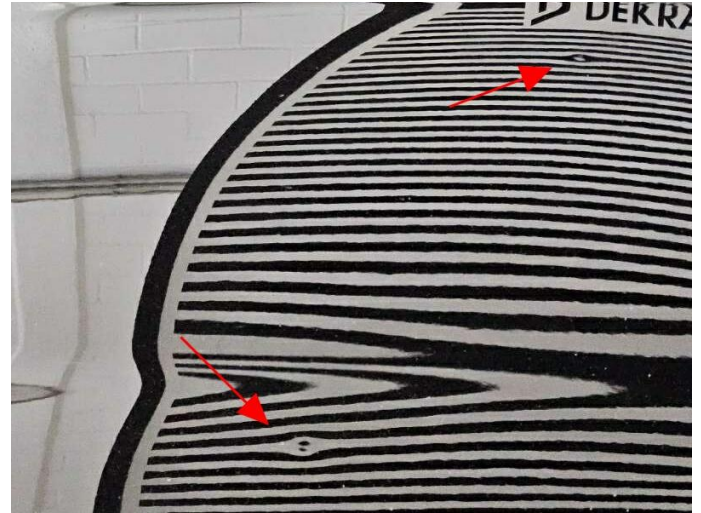


Bild 22:
Außen, Motorhaube, mehrfach eingedellt, drücken

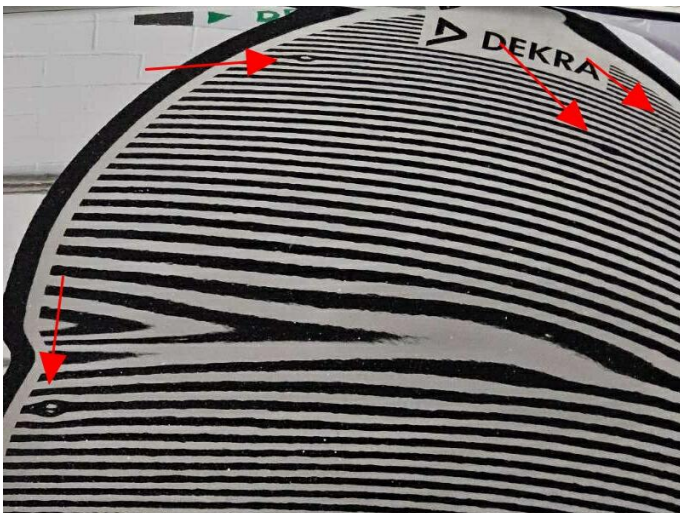


Bild 23:
Außen, Motorhaube, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 24:
Außen, Tür vorne rechts - Einstieg Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 25:
Außen, Tür vorne rechts - Einstieg Lackierung, verschrammt,
lackieren



Bild 26:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern

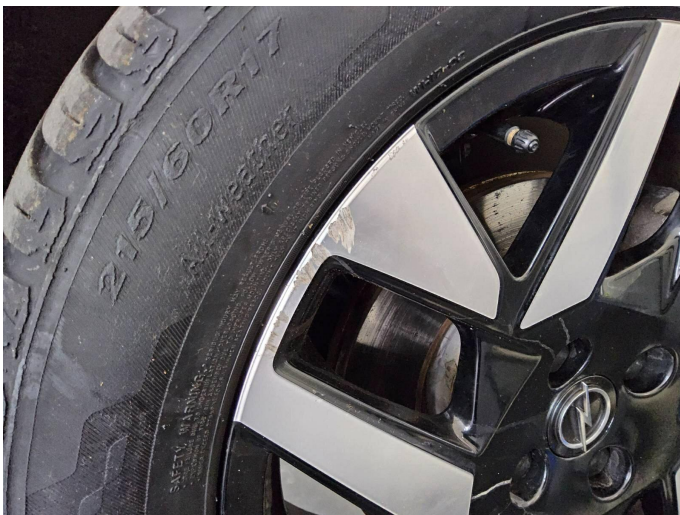


Bild 27:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern



Bild 28:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern



Bild 29:



Bild 30:

Außen, Felge vorne links, verschrammt, erneuern



Bild 31:

Außen, Felge vorne links, verschrammt, erneuern

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.