

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell				
	Volkswagen		Golf Plus V Tour		1.4 EU4, Tour, 2006 - 2007				
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel		
	WVWZZZ1KZ7W617535		Lim. Schrägheck		5	Superbenzin	0603/AKA		
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		01.06.2007	3	3	59 kW	4	1390	10/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe	156 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	160.000 km		160.700 km		160.264 km		k. A.	01/26	151.582 k..
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am		nächster KD (km)	
Black Magic Perleffekt			Metallic		k. A.	k. A.		1 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
Nicht vollständig									
Polster		Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.		
Sitzbezüge für Aktions..		Anthrazit			Getriebe 5-Gang		Euro 4		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		k. A.							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein			


Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
	Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 La..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
	Außenspiegel lackiert	Bremsassistent	Doppeltonhorn
	Einparkhilfe hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
	Fernbedienung für Zentralverriegelung	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 5-Gang
	Karosserie: 4-türig	Klimaanlage	Lenkrad (Leder)
	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchte	Mittelarmlehne
	Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V	Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	Nebelscheinwerfer integriert
	Nichtraucher-Paket	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Sonderausstattung:			
Perleffekt-Lackierung		Winter-Paket	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..
Sondermodellpaket:			
Sondermodell Tour			
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt:		
	- Gültig bis 20.08.2026 - Gültig bis 160264 km Zahlungsbedingungen: Verrechnung Neuwagen.		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Kotflügel vorne rechts (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Kotflügel vorne links (0,00 €)					
(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten rechts (0,00 €)					

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 3 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)

Optischer Zustand

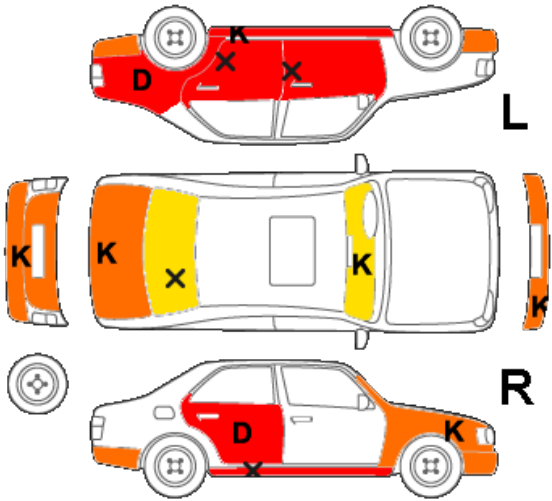	Dachantenne Beschädigt (1) Fondseite links - Instands. und lackieren (2) Heckklappe - Lackieren Heckscheibe - Erneuern (3) Kotflügel vorne rechts - Lackieren Lackzustand - Lackiervorbereitung Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich (4) Schwellerverkleidung links - Instands. und lackieren (5) Schwellerverkleidung rechts - Instands. und lackieren (6) Stoßfänger hinten - Lackieren Stoßfänger vorne - Lackieren Tür hinten links - Instands. und lackieren (7) Tür hinten rechts - Instands. und lackieren (8) Tür vorne links - Instands. und lackieren (9) Windschutzscheibe - Erneuern Winterreifen überaltet (10) Zwischensumme
--	--

Bemerkung zum optischen Zustand: zu (1): Erneuern; zu (2): Lackschaden; zu (3): Unterlaufen; zu (4): Fahrzeug stark verschmutzt, KE möglich; zu (5): Deformiert; zu (6): Deformiert; zu (7): Deformiert; zu (8): Lackschaden; zu (9): Deformiert; zu (10): Erneuern;
--

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. 1300 µ	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts 1500 µ	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. 300 µ
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Technischer Zustand

Bremsanlage - Bremsscheiben hinten erneuern (Korrosion)	
Inspektion - Fahrzeugabmeldung	
Komplettradsatz (Sommer-Radsatz) - Erneuern (fehlt)	
Zwischensumme	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	195/65 R15 91T	3,00 mm (Bridgestone)	3,00 mm (Bridgestone)
	Reifen hinten	HL	HR
	195/65 R15 91T	6,00 mm (Bridgestone)	6,00 mm (Bridgestone)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Kotflügel vorne rechts (0,00 €) (U) Nachlackierung -> Kotflügel vorne links (0,00 €) (U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten rechts (0,00 €)			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 160.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf Plus V Tour

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ1KZ7W617535
Kilometerstand: 160.700 km
Erstzulassung: 01.06.2007
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3



Stoßfänger vorne - Lackieren




Kotflügel vorne rechts - Lackieren



Windschutzscheibe - Erneuern



Tür hinten rechts - Instands. und lackieren

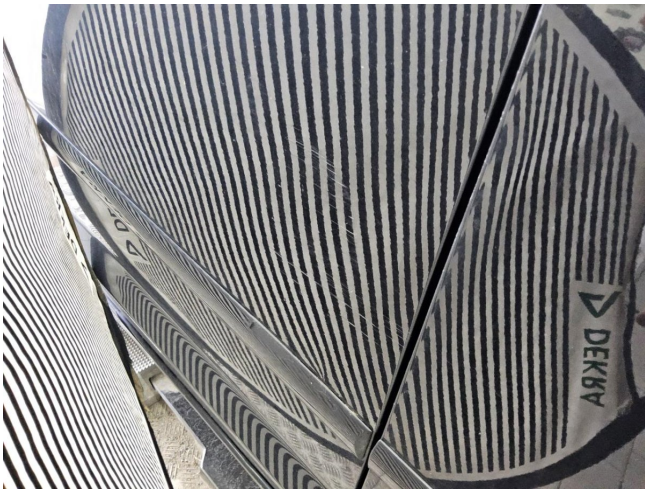

Tür hinten rechts - Instands. und lackieren



Heckscheibe - Erneuern



Heckklappe - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Fondseite links - Instands. und lackieren



Fondseite links - Instands. und lackieren




Tür hinten links - Instands. und lackieren



Tür hinten links - Instands. und lackieren



Tür vorne links - Instands. und lackieren

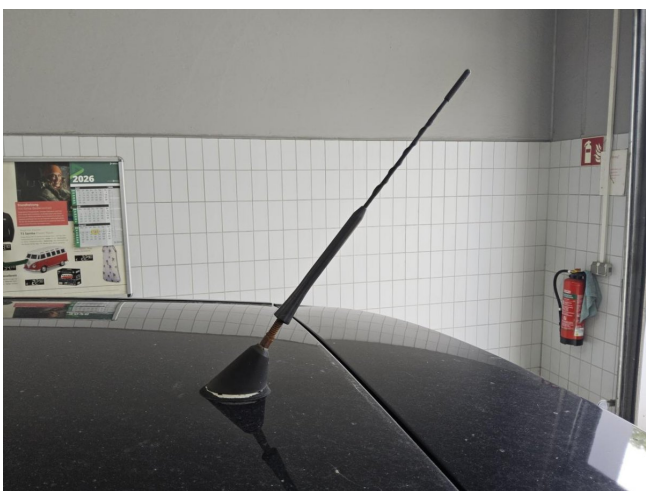

Dachantenne Beschädigt



Winterreifen überaltet



Schwellerverkleidung rechts - Instands. und lackieren



Bremsanlage - Bremsscheiben hinten erneuern



Schwellerverkleidung links - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich



Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf Plus V Tour

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVGZZZ1KZ7W617535

Kilometerstand: 160.700 km

Erstzulassung: 01.06.2007

Anzahl Halter lt. Kunde: 3

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3



