



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Fahrgestellnummer VF12RD11A57293572

Bemerkungen

"Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechend mehr oder weniger starke Gebrauchsspuren (kleine Parkdellen, Steinschläge, Waschkratzer, Schrammen und im Innenraum Gebrauchsspuren, etc.), die in der Bewertung berücksichtigt wurden."

"Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass."

Die Besichtigung war dadurch stark eingeschränkt,
mögliche Reparaturkostenerweiterungen sind nicht ausgeschlossen.

"

Reifenalter beachten

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Servicescheckheft

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nass	Besichtigung von unten	Nein, Nicht möglich
----------------	------------	------------------------	---------------------

Probelauf durchgeführt	Ja, Standard
------------------------	--------------

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Captur 0.9 TCe 90 eco ² Intens ENERGY
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	27.03.2017
FIN	VF12RD11A57293572	Laufleistung	45.632 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	BLUE RPE + BLACK GNE / Metallic / 2-Schicht
Hubraum	898 / cm ³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Creme
Leistung	66 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6 / grün
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	05/2026
KBA-Nummer	3333 / BAD		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	205/55 R 17 95 V	Vredestein Quartrac 5	A	4 mm	4917
Vorne rechts	205/55 R 17 95 V	vrede Quartrac 5	A	4 mm	4917
Hinten links	205/55 R 17 95 V	vrede Quartrac 5	A	5 mm	4917
Hinten rechts	205/55 R 17 95 V	vrede Quartrac 5	A	5 mm	4917

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 23.05.2025 bei 42.857 km

Nächste Wartung: am 23.05.2026

Wartungsnachweis: vollständig

Zustand Lackierung:

Gesamtzustand Lack: gut

Zustand / Erhaltung


Zustand Innenraum:	gepflegt
Zustand Koffer-/Laderaum:	gepflegt
Zustand allgemein:	verkehrssicher, fahrbereit

Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Submarining-Airbag im Fond, Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Ziernähte farbig, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopfstützen verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Licht- und Regensensor, Look-Paket Chrom (außen), Look-Paket Chrom (innen), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy, Nebelscheinwerfer, Radstand 2606 mm, Reifen 205/55 R17 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten mit Chromeinlage, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Untersteuerungskontrolle (USC), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

Sonder/Zusatzausstattung: City-Paket, LM-Felgen 6,5x17 (Captur, schwarz), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Optischer Zustand

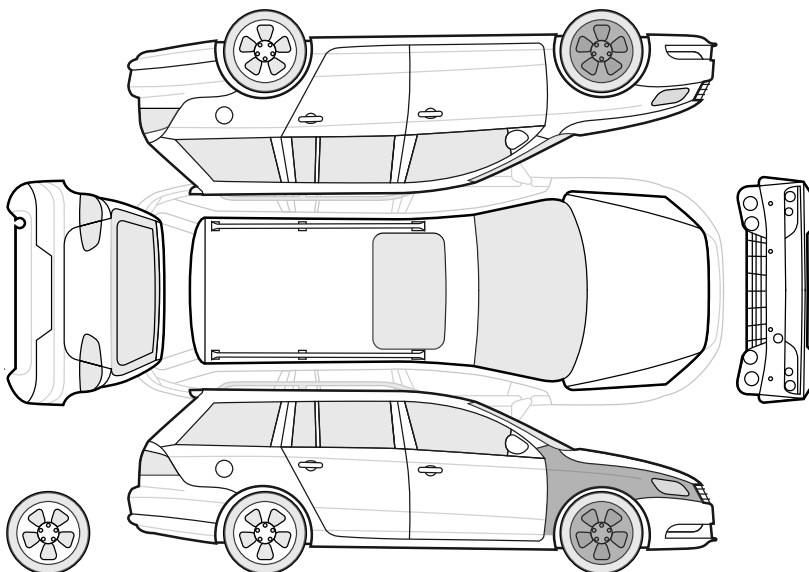


1. Fahrzeug - Lackierung Lack Umweltreste, polieren (Bild 3)
2. Felge vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 4, 5, 6)
3. Felge vorne links - Lackierung verschrammt, Gebrauchsspur
4. Kotflügel vorne rechts Einpassung ungenau, einpassen, Kostenenerweiterung möglich (Bild 1, 2)
5. Pauschalbetrag für Gutachten, Abmeldung

Zwischensumme


REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Gesamtkosten

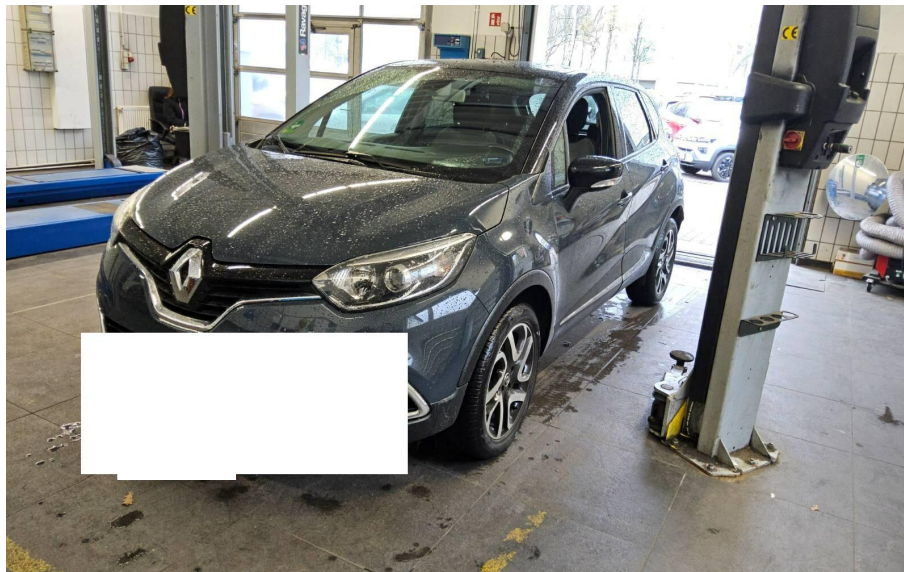

Übersichtsbild vorne links

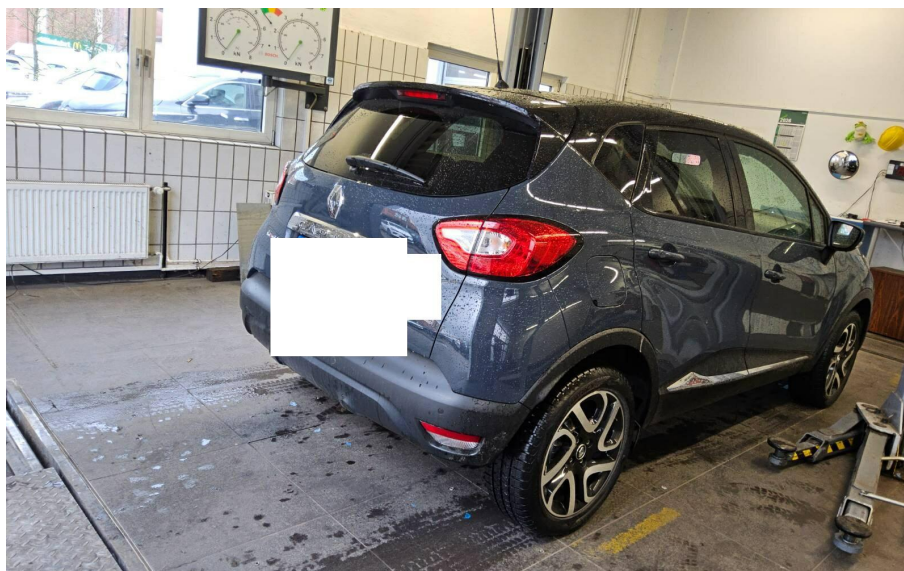

Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



Innenraum



Innenraum



Kofferraum



Motorraum



Funktionscheck Rückfahrkamera



Bild 1:
Außen, Kotflügel vorne rechts, Einpassung ungenau, einpassen, Kostenerweiterung möglich



Bild 2:
Außen, Kotflügel vorne rechts, Einpassung ungenau, einpassen, Kostenerweiterung möglich



Bild 3:
Außen, Fahrzeug - Lackierung, Lack Umweltreste, polieren



Bild 4:
Außen, Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern

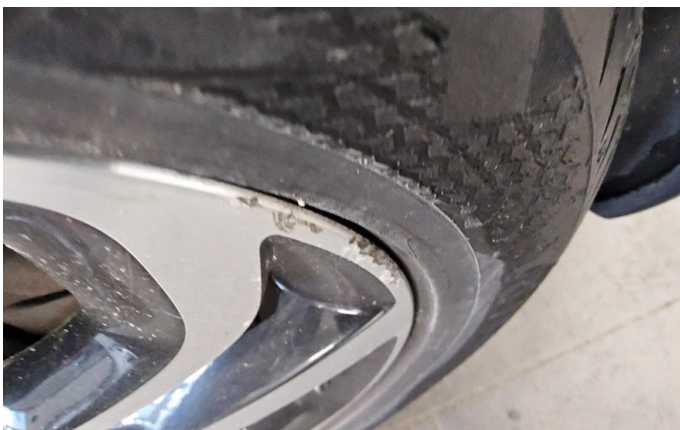
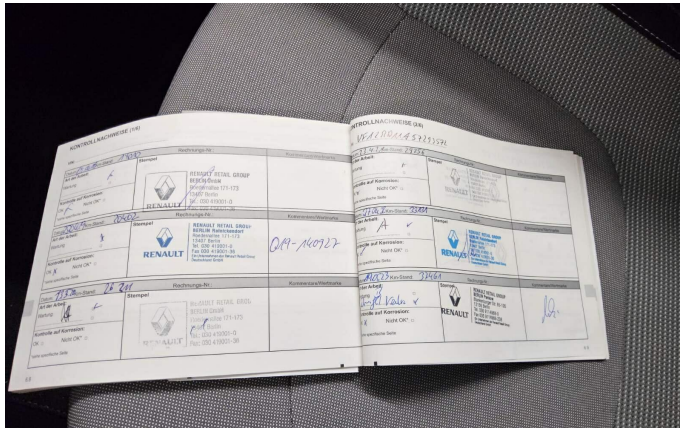


Bild 5:
Außen, Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern

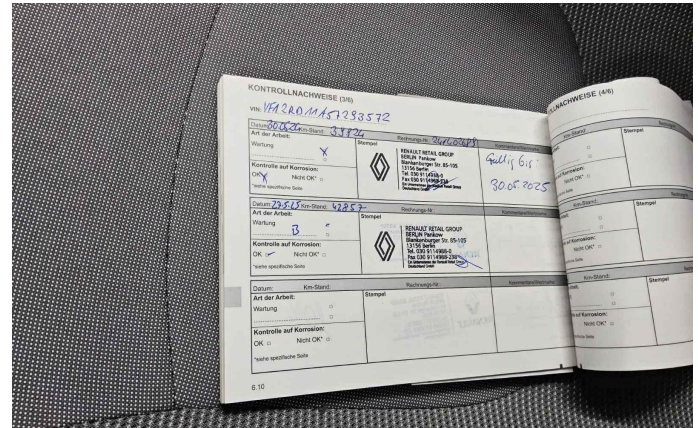


Bild 6:
Außen, Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern

Sonstige Bilder



1
Serviceheft



2
Serviceheft

Für den Fachbereich
Thomas Schulze

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.