



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

1 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein nicht vorhanden.

Serviceheft vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Wagenheber vorhanden.

Bemerkungen

Warndreieck vorhanden.

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Servicescheckheft

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt Nein, Nicht gereinigt Besichtigung von unten Ja, Hebebühne

Probelauf durchgeführt Ja, Standard

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Dacia	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Spring Electric 45 Essential
Aufbau	AB	Erstzulassung	27.06.2023
FIN	UU1DBG003NU094975	Laufleistung	22.140 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Elektro
Motorart / Zylinder	Elektromotor	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	DIAMANT-SILBER-GRAU
Leistung	33 / kW	Anzahl Türen	5
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	06/2026
KBA-Nummer	8212 / AFG / 00013		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	165/70 R 14 81 T	Linglong Green-Max HP050	S / O	6 mm	
Vorne rechts	165/70 R 14 81 T	Linglong Green-Max HP050	S / O	6 mm	
Hinten links	165/70 R 14 81 T	Linglong Green-Max HP050	S / O	7 mm	
Hinten rechts	165/70 R 14 81 T	Linglong Green-Max HP050	S / O	7 mm	
Ersatzrad	165/70 R 14 81 T	Linglong Green-Max HP050	S / O	8 mm	

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 31.07.2024 bei 13.088 km

Bis Wartung verbleiben: 16 Tage oder 21.000 km

Wartungsnachweis: vollständig


Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel elektr. verstellbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektromotor 33 kW (cont. 19 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, Innenausstattung: Dekoreinlagen Hellgrau / Weiß, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, Kühlergrill mit Emblem, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Modellpflege, Radzierkappen, Reifendruck-

Kontrollsystem, Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Essential, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Essential, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen schwarz, Türverriegelung automatisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder/Zusatzausstattung: Ausstattungs-Paket: Expression, Look-Paket Orange, Metallic-Lackierung, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)

Optischer Zustand

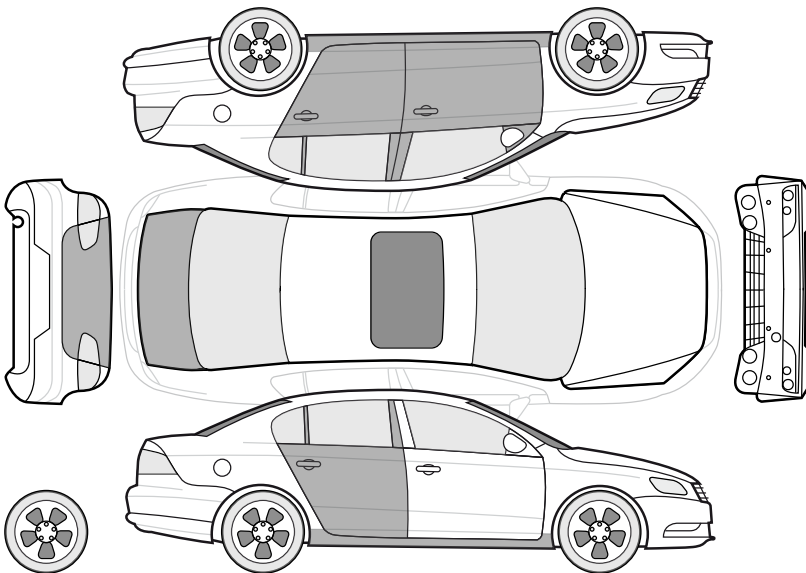

	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Seitenschweller rechts - Aufnahme leicht verformt, smart repair (Bild 6)	130	null	- 0	- 0,00
2. Seitenschweller links - Aufnahme leicht verformt, smart repair (Bild 5)	130	null	- 0	- 0,00
3. Tür hinten rechts eingedellt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
4. Tür vorne links eingedellt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
5. Heckdeckel eingedellt, drücken (Bild 4)	130	voll	- 130	- 109,24
6. gesamtes Fahrzeug oberflächige Kratzer , Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
7. Tür hinten links - Einstieg eingedellt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
8. Tür hinten links - Türkante Lackabplatzer, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
9. Tür hinten links - Lackierung Steinschlag, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
10. Beklebung entfernen, prüfen und Befund festlegen, Schaden-erweiterung möglich (Bild 1, 2, 3)	200	voll	- 200	- 168,07
11. Pauschale für Bewertung und Abmeldung -, -	118	voll	- 118	- 99,16
Zwischensumme	708		- 448	- 376,47

Innenraum

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Verkleidung Heckklappe zerkratzt, Gebrauchsspur	0		null	- 0	- 0,00
2. Verkleidung Tür vorne - links zerkratzt, Gebrauchsspur	0		null	- 0	- 0,00
Zwischensumme	0			- 0	- 0,00

Fehlteile


	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage fehlt, erneuern	380		voll	- 380	- 319,33
Zwischensumme	380			- 380	- 319,33

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>
Optischer Zustand	708	594,95	- 448	- 376,47
Fehlteile	380	319,33	- 380	- 319,33
Gesamtkosten	1.088	914,28	- 828	- 695,80



Übersichtsbild vorne links

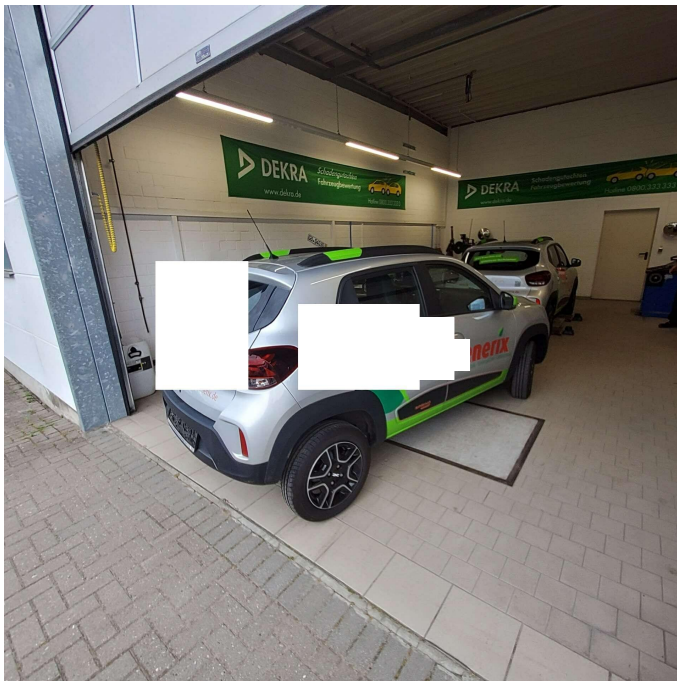

Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



Schlüssel
Unterlagen



Bild 1:
Außen, Beklebung, entfernen, prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich

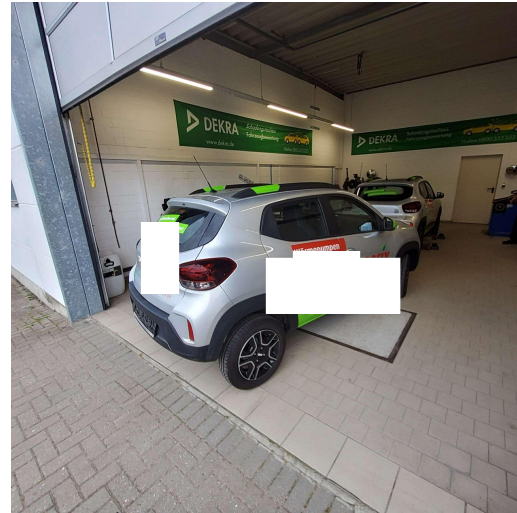


Bild 2:
Außen, Beklebung, entfernen, prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich

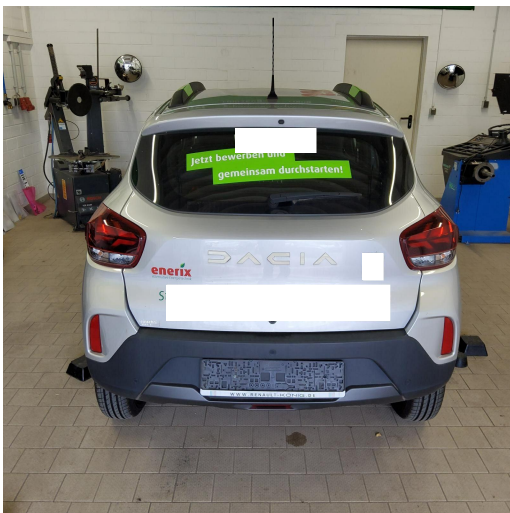


Bild 3:
Außen, Beklebung, entfernen, prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich



Bild 4:
Außen, Heckdeckel, eingedellt, drücken



Bild 5:
Außen, Seitenschweller links - Aufnahme, leicht verformt, smart repair



Bild 6:
Außen, Seitenschweller rechts - Aufnahme, leicht verformt, smart repair

Für den Fachbereich
Andreas Hofmann

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.