



PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Gutachten

Betreff

Minderwertgutachten

Fahrzeug-Identnummer

WVWZZZ3HZPK002718

ZUSAMMENFASSUNG





PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Gutachten

Betreff

Minderwertgutachten

Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	ARTEON
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 CMV 00192
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZ3HZPK002718
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	11.01.2023 / 11.01.2023
Nächste HU	01/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	56.980 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Silber Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 147 kW





PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.290
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	4.000 km
Durchgeführte Wartungen	08.01.2025 bei 30.904 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R19 94W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 245/40 R19 94W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Motorhaube	Motorhaube (Auslegen/Polieren) - Steinschlag - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Motor	Motor (Druckschlauch Turboladrr) - Marderschaden - instandsetzen lt. Kalkulation Pos. 7 behoben
8	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Karosserie	C-Säule links - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug
3	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug
6	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug

Summe (netto):

Lackschichtdicke



Nr.	Ort	Messung
1	Dach	108 µm
2	Dachholm links	91 µm
3	Dachholm rechts	111 µm
4	Heckklappe/-tür	123 µm
5	Kotflügel links	105 µm
6	Kotflügel rechts	100 µm
7	Motorhaube	117 µm
8	Seitenwand links	105 µm
9	Seitenwand rechts	101 µm
10	Tür hinten links	106 µm
11	Tür hinten rechts	104 µm
12	Tür vorne links	100 µm
13	Tür vorne rechts	97 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht



PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Bemerkung: Leerlauf

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.





PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter/Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf, elektrische Verbraucher bedingt geprüft. Getriebe nur bedingt prüfbar. Vorbehaltlich Folgekosten. Keine Ausstattungsliste vorhanden. Keine Reparatur-Historie vorhanden. Ggf. Folgekosten möglich. Fahrzeug ungewaschen besichtigt. Vorbehaltlich Folgekosten.

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 32 Übersichtsfotos, 36 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

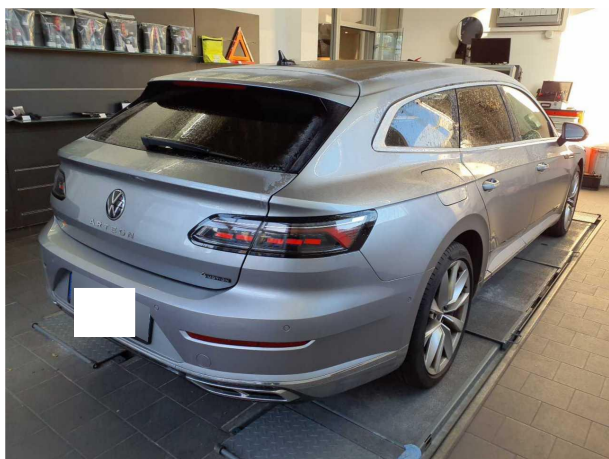


Abbildung 3: Schräg hinten

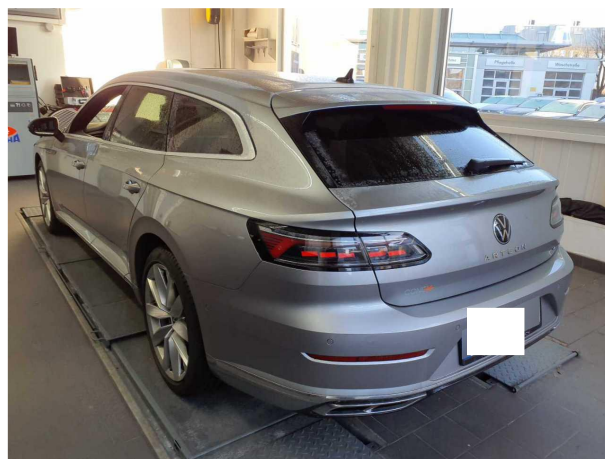


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

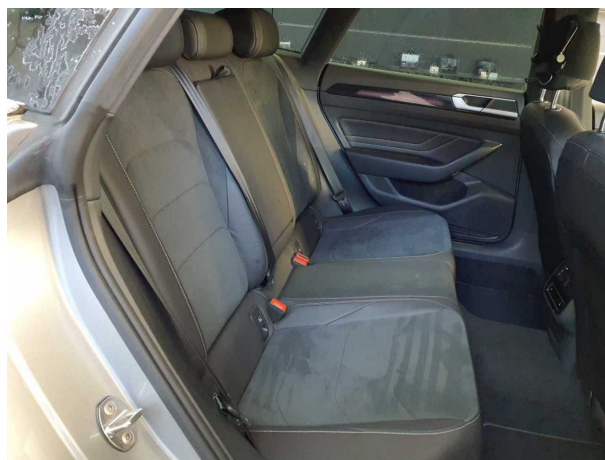


Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

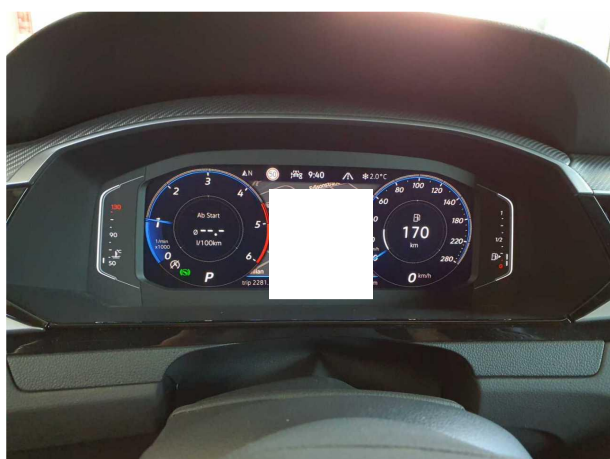


Abbildung 9: Kombiinstrument

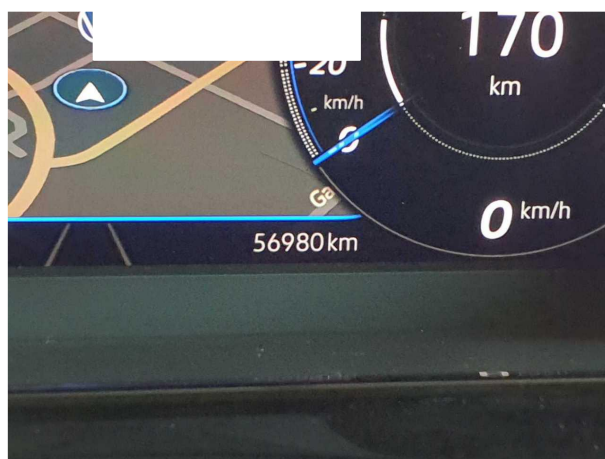


Abbildung 10: Kombiinstrument

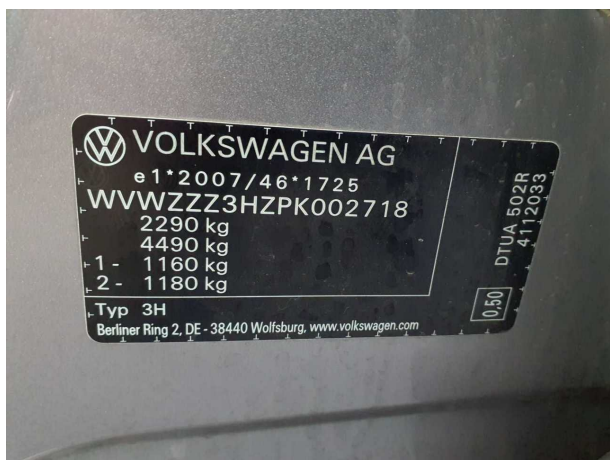


Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum

PROTOKOLLNUMMER: 43431391



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Volkswagen
Service-Nachweis

Übergabe-Inspektion

Datum	2023-01-09
Leistung	6 km
Auftragsnummer	2022020611
Durchgeführt von	Auto Kühl GmbH Michael Kühl Str. 1-3 85716 Unterschleißheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (als Anzeige Service)

Abbildung 13: Dokumente

Komplettnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrzeugkennnummer	WVGZZZHUF0002718
Typbezeichnung	Amion S 8.1 01847/1007A
Datum der Auslieferung	2023-01-18
Eintragung der Widmung	
Datum	2025-01-08
Leistungsfähigkeit	20904 km
Motor S/M/D durchgef. /	
Durchgef. von	Aus welchen Gründen und Angaben zum durchführenden Servicetechnikik zur Verfügung, wenn die Servicemaßnahme durch die Einreise dieses Nachweises des Digitalen Serviceneutris ist.
Autorisierter Vollqualifizierter Service Partner	Ja
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2025-01-08
Leistungsfähigkeit	20904 km
Auftragsgemäß	601280-00
Durchgef. mit Zusatzarbeiten	☒ Benzinölwechsel Service ☒ 100% Ölwechsel ☒ Wasserpumpenwechsel ☒ Öl 100% Ölwechsel
Durchgef. von	Aus welchen Gründen und Angaben zum durchführenden Servicetechnikik zur Verfügung, wenn die Servicemaßnahme durch die Einreise dieses Nachweises des Digitalen Serviceneutris ist.
Autorisierter Vollqualifizierter Service Partner	Ja
Mitbringende	Ja (in Anz. Service)

Abbildung 14: Dokumente

[illegible]

Abbildung 15: Dokumente

[illegible]

Abbildung 16: Dokumente

[illegible]

Abbildung 17: Dokumente

Abbildung 18: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

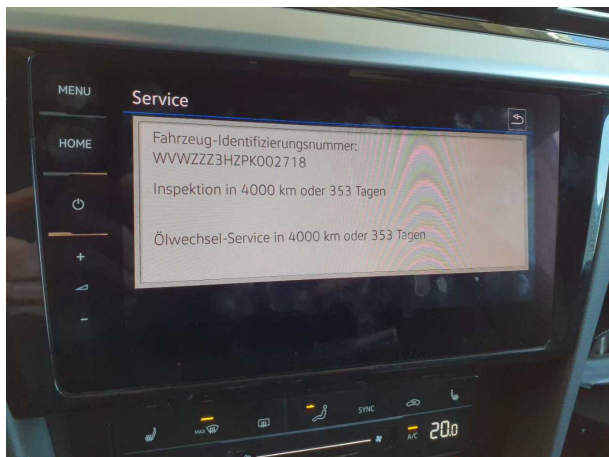


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

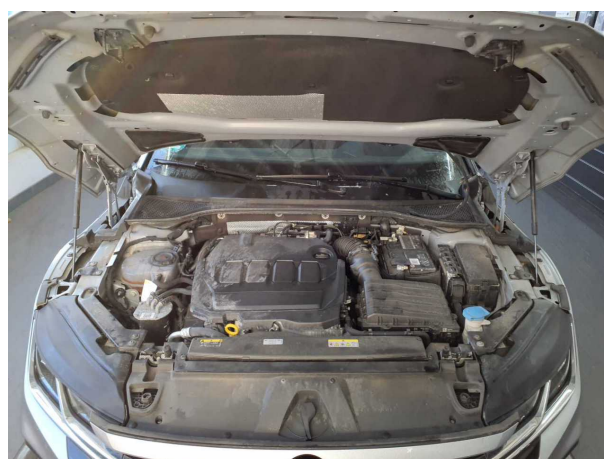


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

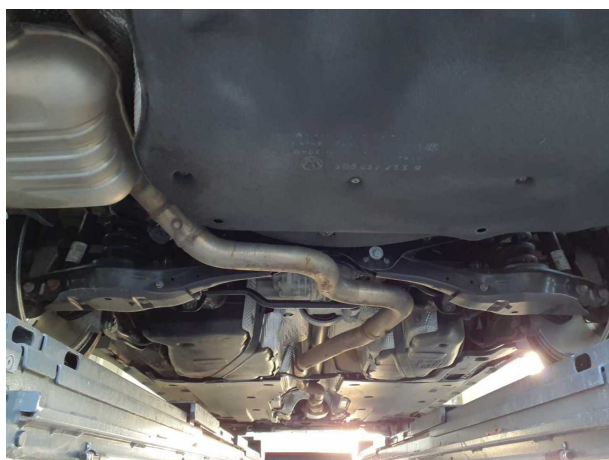


Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Abbildung 31: Sonstiges

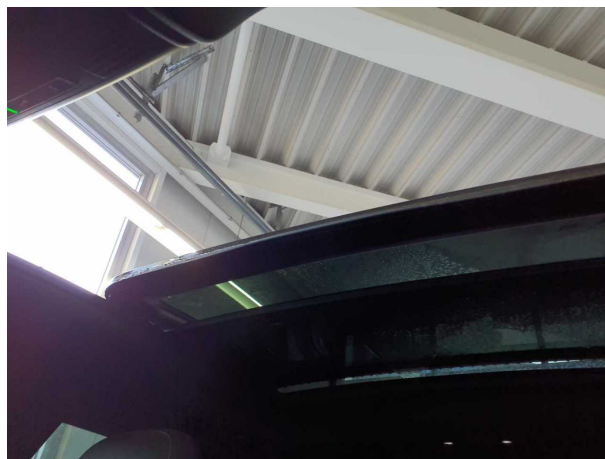



Abbildung 32: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43431391


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Beschädigungsfotos

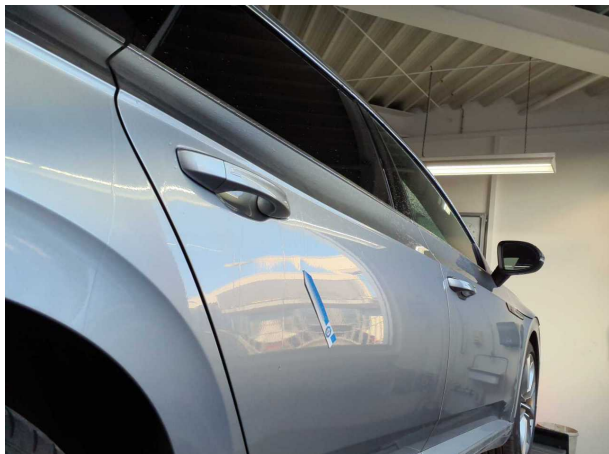

Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

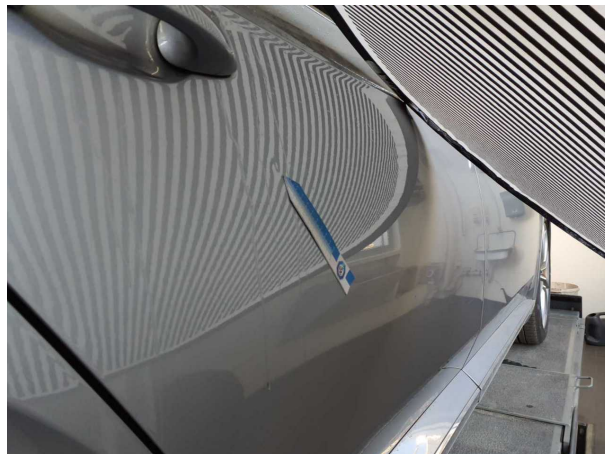

Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

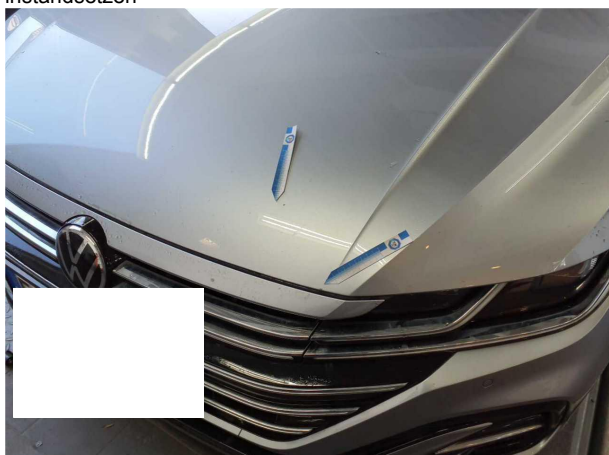

Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Auslegen/Polieren) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Auslegen/Polieren) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Auslegen/Polieren) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Beschädigung 3: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

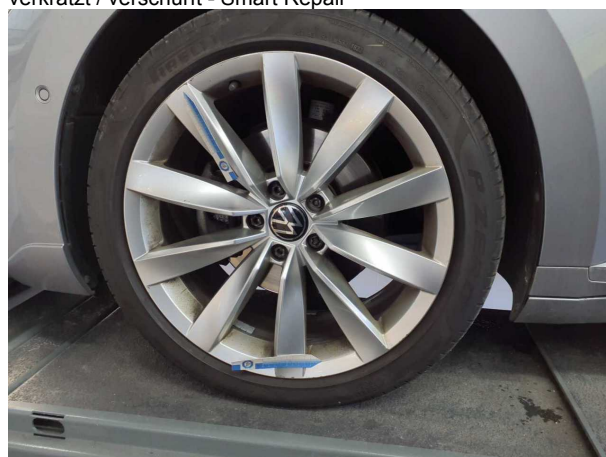

Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

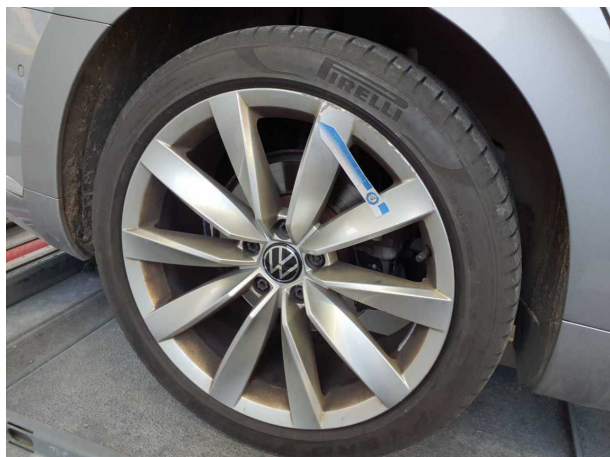

Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech... verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 10: Karosserie: C-Säule links - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 43431391

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Beschädigung 10: Karosserie: C-Säule links - verkratzt / verschürft - lackieren

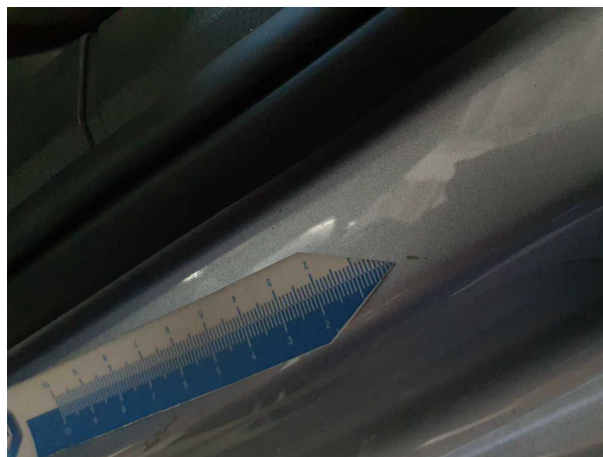

Beschädigung 10: Karosserie: C-Säule links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren

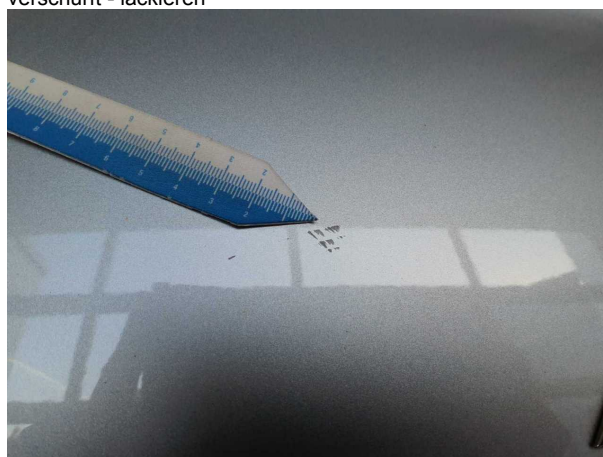

Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Gebrauchsspur 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 43431391


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Gebrauchsspur 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug

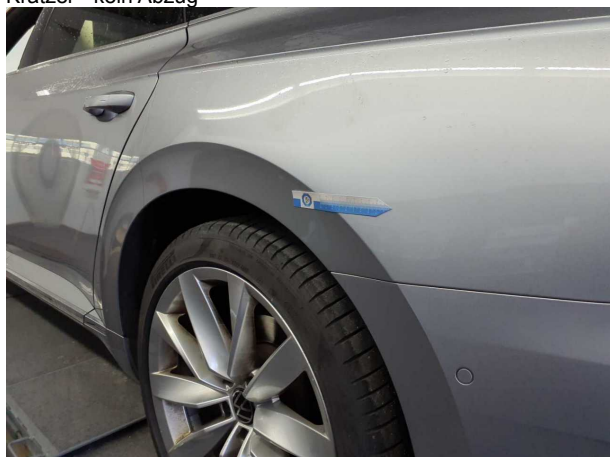

Gebrauchsspur 3: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - kein Abzug

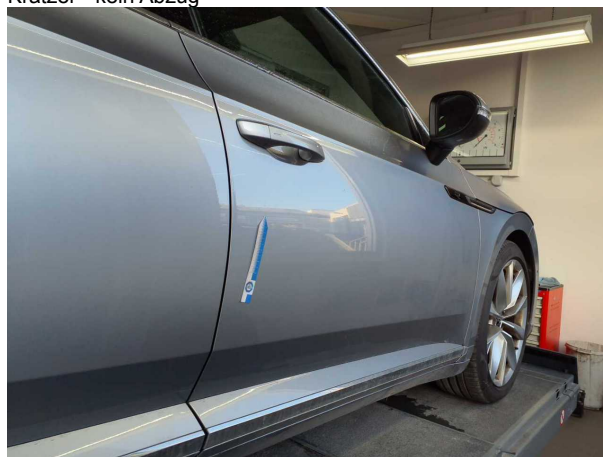

Gebrauchsspur 4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Verglasung: Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - kein Abzug