

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

16.04.2025 12:00


Berichts-Nr:

FIN:


TMBJW7NP0N7028655



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

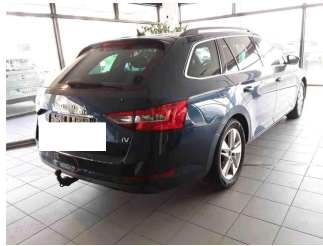

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

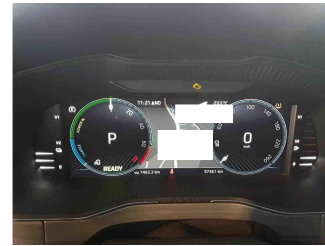

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	18.02.2022
Laufleistung:	97.461 km
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Beheizbare Vordersitze
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Berganfahrassistent
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"FRONT ASSIST" - Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive Geschwindigkeitsanlage	Bordliteratur in Deutsch
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Bordwerkzeug
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Business Columbus
"Virtual Cockpit"	Chrom-Paket
12 Volt-Steckdose(n)	Chromrahmen um die Seitefenster
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	DAB - Digitaler Radioempfang
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dachreling, schwarz
3 Schlüssel	Dachspoiler
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dämpfung hinten
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dämpfung vorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dekorleiste Brushed
8 Lautsprecher (passiv)	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Anhängerkupplung, schwenkbar	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Anhängerkupplung, schwenkbar	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrerkniefairbag
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstellbar separat beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausstattungsstufe - Ambition	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
	Halbleiter



Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,
(mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)

Heckscheibenwischer "AERO"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchte im Fußraum vorn

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Komfortsitze vorn

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)

Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED Rückleuchte

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite
glanzgedreht

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leseleuchte vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Halter

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Motorenstart Standard

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netzprogramm

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne Adapter

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kindersitz

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/
Verkehrszeichenerkennung

Ohne Ladeboden

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Multifunktionskamera

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurhalteassistent

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannens-Set

PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren hinten mit
aut. Bremse Funktion

Preisstützung

Radschrauben Standard



Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundaufführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Umwelt bonus

Variant/Avant

Variante Hybrid

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen
2	Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP0N7028655

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- | | |
|--------------------|--|
| (16.04.2025 11:55) | Vorne Sommersatz und hinten Wintersatz montiert. |
| (16.04.2025 11:56) | Wintersatz beiliegende 1 Reifen kaputt. |

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

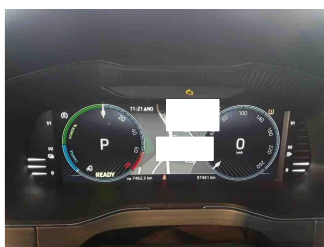

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

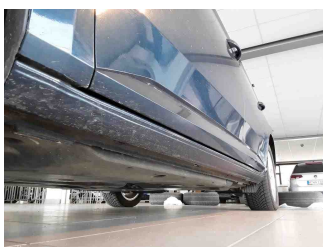


Seitenansicht - Schweller links

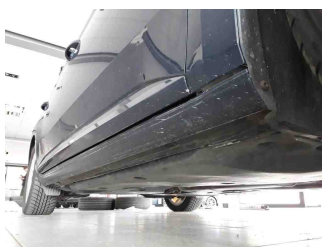

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

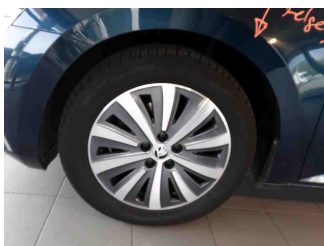


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

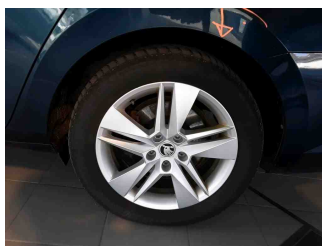

Räder - Rad montiert hinten
links

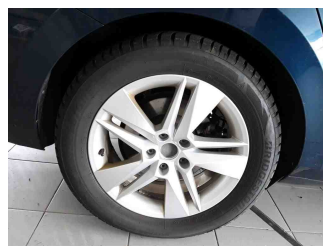

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

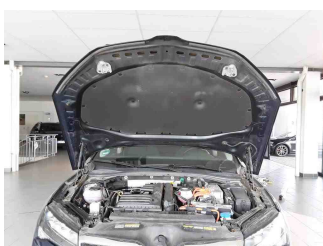


Fahrzeug - Motorraum offen

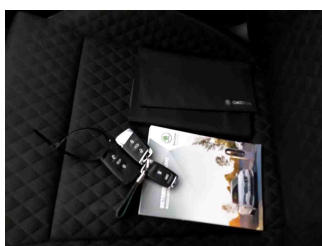

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

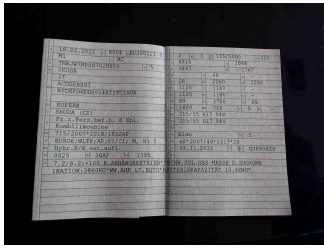

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

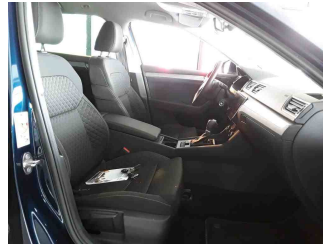

Innenraum - vorne

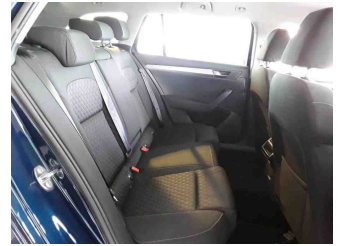

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen

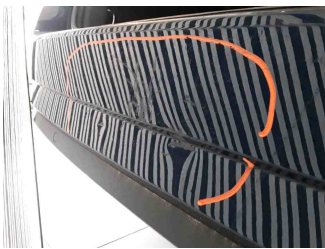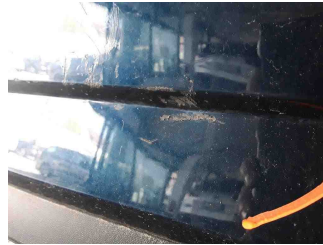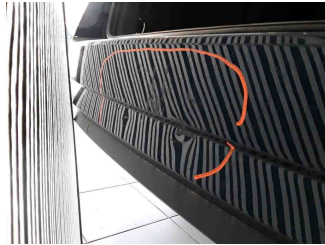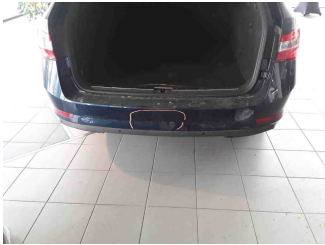


2 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar


Mehrkosten möglich

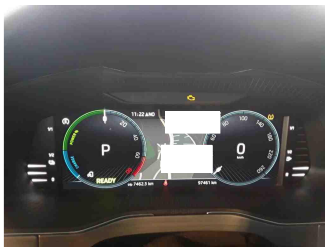

3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

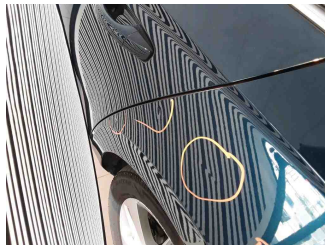

4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

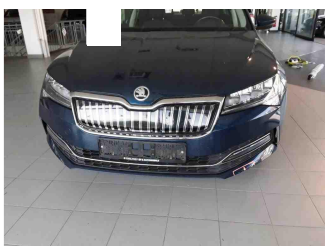

5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

