

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002574914
Besichtigt am: 04.08.2026 11:17
Berichts-Nr: 11130227
FIN: WVGZZZCSZNY022334



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

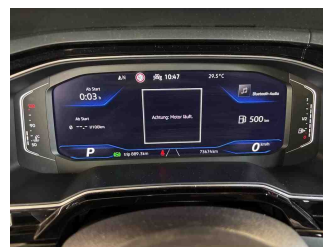

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	29.07.2022
Laufleistung:	73.674 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11130227
 vom: 04.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4 Leichtmetallräder "Misano" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
4 Türen	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6 Lautsprecher	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handbremshebelgriff in Leder
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel schwarz	Hinterachse "Standard"
Dachreling schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten	Instrumententafel geschäumt
Dämpfung vorn	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dekoreinlagen "Grey Anodized Matt" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kältemittel R1234yf
Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Komfort-Paket "Launch"
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Kulanz Optionen Modellpflege KW 48/2021
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Rückleuchten
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet
Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtweitenregulierung dynamisch
Licht-und-Sicht-Paket
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Misano 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 215/45 R 18
Mit Individualeinbau
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox
Modul Boden hinten Ausführung 3
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Differenzialsperre
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion

Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Pedale in Edelstahl gebürstet
Radio
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/45 R 18
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
R-Line Ausstattung
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortsitze vorn
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Staufach unter den Vordersitze(n)
Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, mittel

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Alufelge vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
7	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Ersetzen
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZNY022334

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

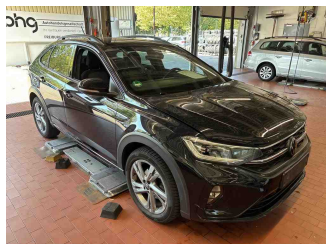
 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

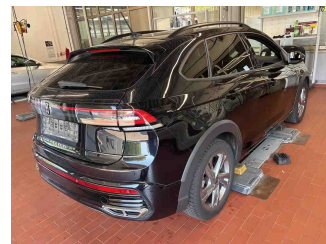 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



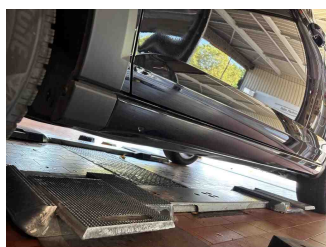
 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts


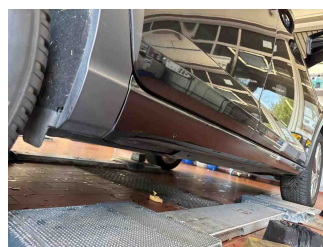
 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links

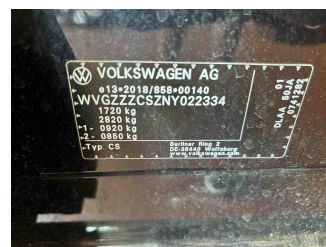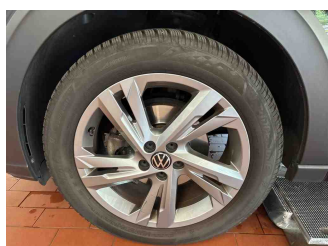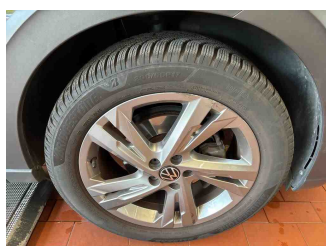


Seitenansicht - Schweller rechts



 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

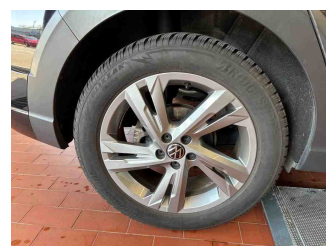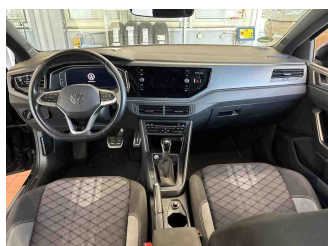 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

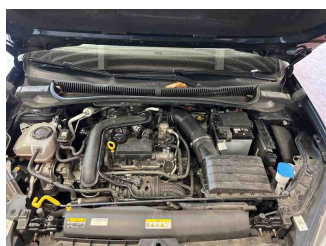 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts

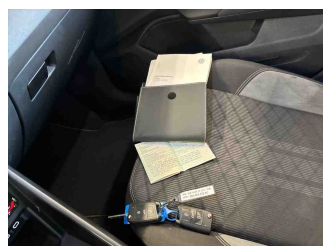
Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026

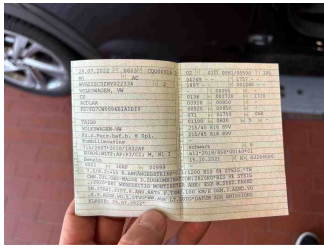


Fahrzeug - abgegebene ZB1

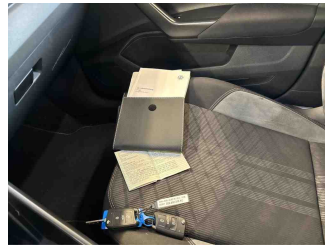

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

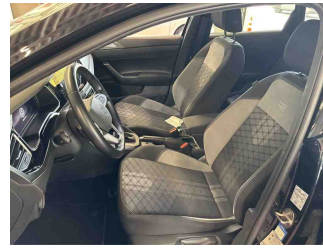


Innenraum - vorne

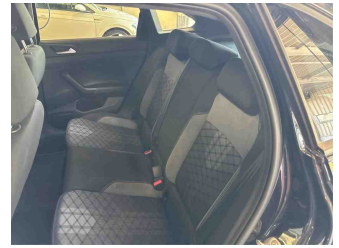

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

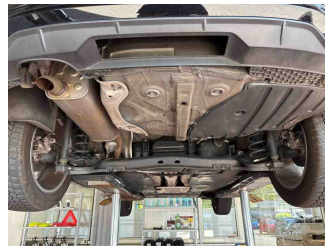

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren

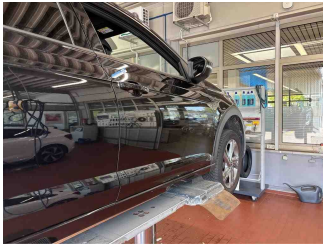

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

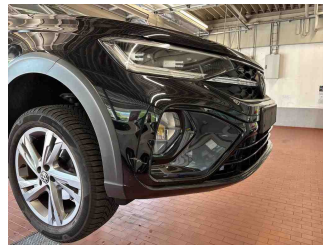
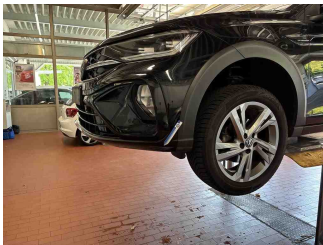


3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

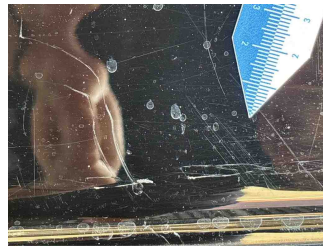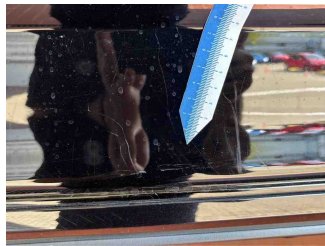

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

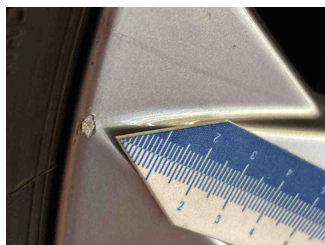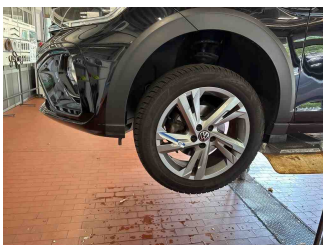



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130227
vom: 04.08.2026


6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



7 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Ersetzen

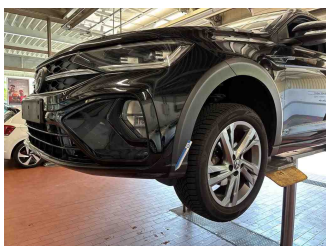

8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

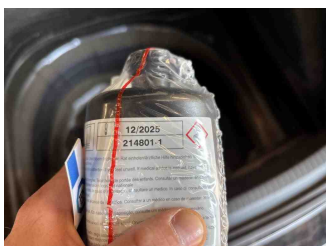

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

