



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

WV1ZZZ7HZPH048386

Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren Sommerreifen am Fahrzeug angebracht.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

gesehen

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Ja, Hebebühne

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	T6.1 2.0 TDI Kasten lang L2H1 (EURO 6d)
Aufbau	Tkasten	Erstzulassung	03.07.2023
FIN	WV1ZZZ7HZPH048386	Laufleistung	130.383 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Weiß / Candy-Weiß / Uni
Hubraum	1.968 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" / Titanschwarz
Leistung	110 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	4	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	06/2027
KBA-Nummer	0603 / BXU		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	205/65 R 16 107 T	Hankook Vantra LT	T / O	5 mm	0123
Vorne rechts	205/65 R 16 107 T	Hankook Vantra LT	T / O	5 mm	0123
Hinten links	205/65 R 16 107 T	Hankook Vantra LT	T / O	4 mm	0123
Hinten rechts	205/65 R 16 107 T	Hankook Vantra LT	T / O	4 mm	0123

Felgen: Stahl

Bereifung 2

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/65 R 16 106 T	Bridgestone Blizzak LM-18C	W / O	4 mm	4722
Vorne rechts	215/65 R 16 106 T	Bridgestone Blizzak LM-18C	W / O	4 mm	4722
Hinten links	215/65 R 16 106 T	Bridgestone Blizzak LM-18C	W / O	4 mm	4722
Hinten rechts	215/65 R 16 106 T	Bridgestone Blizzak LM-18C	W / O	4 mm	4722

Legende: W=Winter T=Transporter / O=Original

Felgen: Stahl

Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben: 720 Tage oder 40.000 km
Wartungsnachweis: digital

Ausstattung

Serienausstattung


- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Airbag Beifahrer abschaltbar | 4. Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | 7. Außenspiegel konvex, rechts |
| 2. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | 5. Antriebsart: Frontantrieb | 8. Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi |
| 3. Anti-Blockier-System (ABS) | 6. Außenspiegel konvex, links | 9. Bordwerkzeug |

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 10. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe 11. Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent 12. Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) 13. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) 14. Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent 15. Fensterheber elektrisch 16. Frontscheibe Verbundglas 17. Funkschlüssel (2) klappbar | <ul style="list-style-type: none"> 18. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG 19. Handschuhfach abschließbar 20. Heckklappe ohne Verglasung 21. Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED 22. Innenraumfilter: Pollenfilter 23. Karosserie/Aufbau: Kasten Standard 24. Karosserievariante: Normaldach 25. Kühlergrill mit Chromleisten 26. Lenksäule (Lenkrad) verstellbar 27. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI 28. Nebelschlussleuchte 29. Radioempfang digital (DAB+) | <ul style="list-style-type: none"> 30. Radkappen 31. Radstand 3400 mm 32. Rußpartikelfilter 33. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d 34. Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts 35. Servolenkung elektro-mechanisch 36. Stahlfelgen 6,5x16 37. Start/Stop-Anlage Motor 38. Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) 39. Wärmeschutzverglasung 40. Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
|---|---|--|

Sonderausstattung

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Abfallbehälter 2. Anzeige für Waschwasserstand 3. Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) 4. Ausstattungs-Paket Licht + Sicht 5. Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus 6. Automatische Fahrlichtschaltung 7. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar 8. Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz 9. Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent 10. Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten 11. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor 12. Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor) 13. Fahrwerk: Achslast Vorderachse erhöht 14. Fahrwerk: Achslast Vorderachse erhöht / Räder 16 Zoll 15. Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum 16. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 17. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 18. Haltegriffe A-Säulen 19. Handschuhfach beleuchtet | <ul style="list-style-type: none"> 20. Heckleuchten LED, rot 21. Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren 22. Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittschufenleuchten 23. Innenspiegel mit Abblendautomatik 24. Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 25. Kraftstofftank: 80 Ltr. 26. LKW-Zulassung 27. Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster 28. Lenkrad (Leder) mit Multifunktion 29. Leuchtweitenregelung automatisch 30. Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) 31. Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless 32. Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion 33. Multifunktionsanzeige Plus 34. Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn 35. Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht 36. Notrufsystem 37. Raucher-Paket 38. Regensensor 39. Reserverad in Fahrbereifung 40. Scheibenwaschdüsen beheizt 41. Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | <ul style="list-style-type: none"> 42. Scheinwerfer LED 43. Scheinwerfer und Heckleuchten LED 44. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks 45. Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz 46. Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten und Ablagefach (klappbar) Rückenlehne 47. Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar 48. Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar 49. Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz 50. Sonnenblenden mit Spiegel 51. Sprachsteuerungs-System 52. Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) 53. Tagfahrlicht LED 54. Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch 55. Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand 56. Verzurrösen verstärkt 57. Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) 58. Zul. Gesamtgewicht 3,00 t 59. Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung |
|--|---|---|

Optischer Zustand

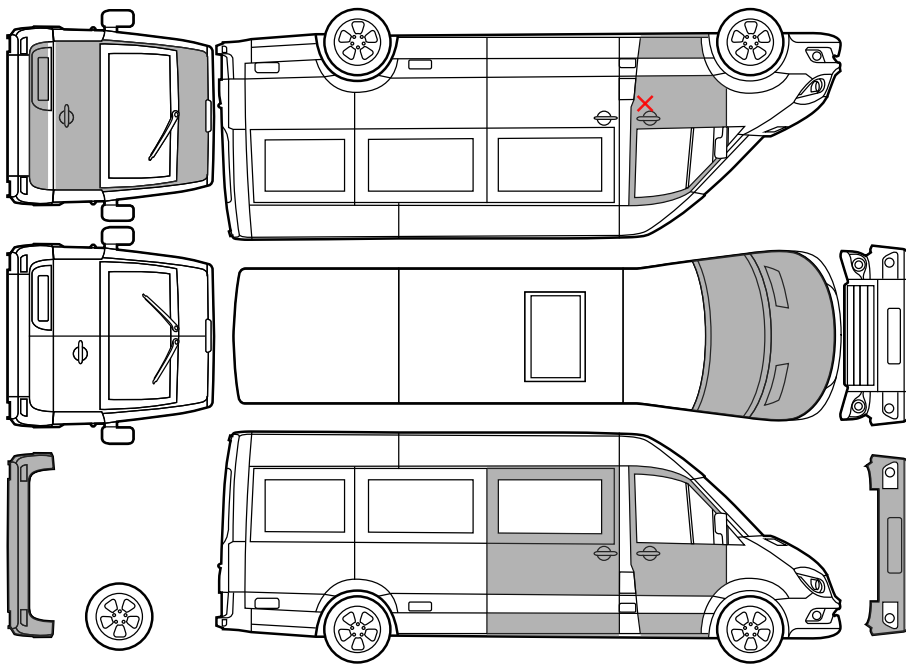

1. Motorhaube - Lackierung viele Steinschläge, Gebrauchsspur
2. Frontscheibe Oberflächensteinschläge, Gebrauchsspur
3. Stoßfänger vorne verschrammt, Gebrauchsspur
4. Seitenwand rechts eingedellt, Gebrauchsspur
5. Schiebetür rechts mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
6. Tür vorne rechts mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
7. Heckklappe deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)
8. Stoßfänger hinten gerissen, erneuern (Bild 13, 14)
9. Tür vorne links eingedellt/verschrammt, smart repair (Bild 15, 16)
10. Seitenschweller rechts deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)
11. Fahrzeug - Lackierung Werbefolien, entfernen

Zwischensumme

Innenraum

1. Laderaum allgemein verschrammt, Gebrauchsspur
2. Trennwand Laderaum deformiert, Gebrauchsspur
3. Verkleidung Schiebetür rechts zerbrochen, erneuern (Bild 3, 4)
4. Verkleidung Heckklappe gerissen, erneuern (Bild 1, 2)

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Bodengruppe und Achsteile beginnende Korrosion, Gebrauchsspur (Bild 5, 6, 7, 8)

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Innenraum

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand

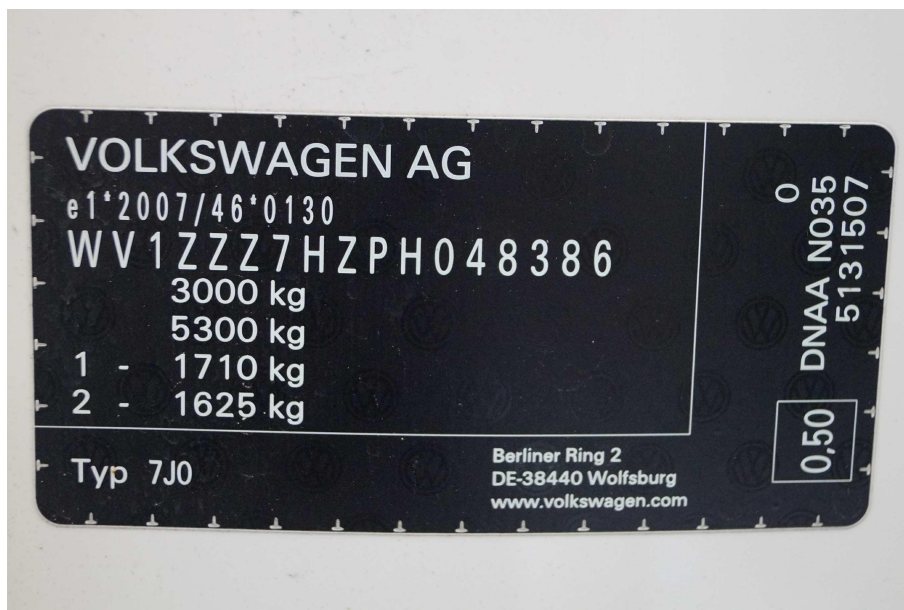

FIN



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Bild 1:
Innen, Verkleidung Heckklappe, gerissen, erneuern

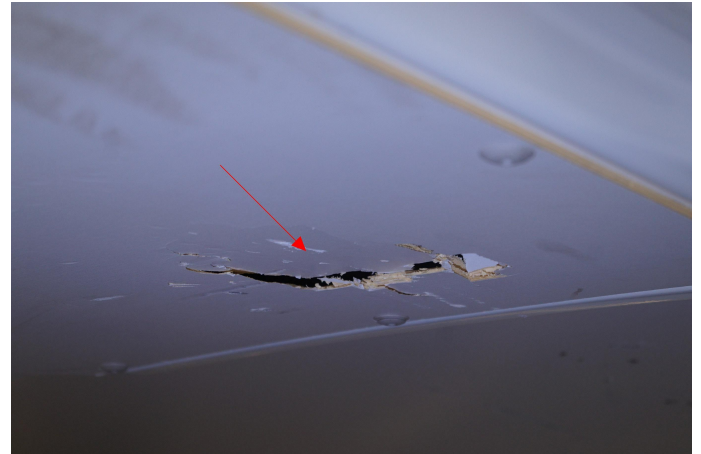


Bild 2:
Innen, Verkleidung Heckklappe, gerissen, erneuern



Bild 3:
Innen, Verkleidung Schiebetür rechts, zerbrochen, erneuern



Bild 4:
Innen, Verkleidung Schiebetür rechts, zerbrochen, erneuern



Bild 5:
Technik, Bodengruppe und Achsteile, beginnende Korrosion,
Gebrauchsspur



Bild 6:
Technik, Bodengruppe und Achsteile, beginnende Korrosion,
Gebrauchsspur



Bild 7:
Technik, Bodengruppe und Achsteile, beginnende Korrosion,
Gebrauchsspur



Bild 8:
Technik, Bodengruppe und Achsteile, beginnende Korrosion,
Gebrauchsspur



Bild 9:
Außen, Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10:
Außen, Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 11:
Außen, Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12:
Außen, Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13:
Außen, Stoßfänger hinten, gerissen, erneuern



Bild 14:
Außen, Stoßfänger hinten, gerissen, erneuern

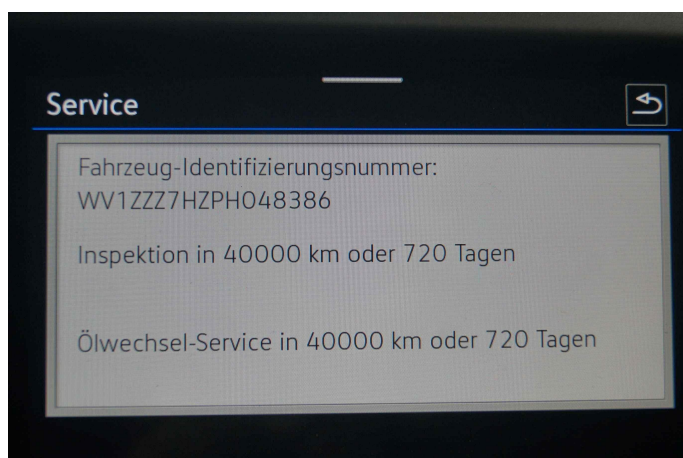


Bild 15:
Außen, Tür vorne links, eingedellt/verschrammt, smart repair



Bild 16:
Außen, Tür vorne links, eingedellt/verschrammt, smart repair

Sonstige Bilder



1
Servicebedarf



2
Zusätzlicher Radsatz Winter



3
Laderaum

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.