

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002585122
Besichtigt am: 30.07.2026 14:06
Berichts-Nr: 11111059
FIN: WVGZZZA1ZNV167675



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	08.08.2022
Laufleistung:	42.355 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Johannesburg" 7 J x 17, Oberfläche glanzgedreht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6 Lautsprecher	Einton-Signalhorn
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängervorrichtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Anhängervorrichtung abnehmbar und abschließbar	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fensterheber elektrisch
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Frontantrieb
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Fußgängererkennung
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Bremsbelagverschleißanzeige	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dachhimmel	Komfortausstattung
Dachreling silber eloxiert	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	
Dämpfung vorn	



Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kurzheck	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstützen vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchte im Fußraum vorn	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Radio
Linkslenker	Radschrauben Standard
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 7	Regensensor
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionskamera	Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Multifunktionslenkrad in Leder	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Rückstrahler in allen Türen
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schaltgetriebe MQ 281
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Dynamic Drive Control	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne ECO-Funktion	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Ladedose	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sportsitze vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Sprachsteuerung	Stabilisator vorn
Ohne Spurwechselassistent	Standard-Klimazonen
Ohne Stabilisator hinten	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Steckdose	Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill
Ohne Trennwand	Telefonschnittstelle
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel



Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typprüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 98 W	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 98 W	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Einstieg Verkleidung hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV167675

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

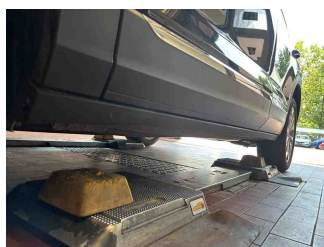


Seitenansicht - Schweller links

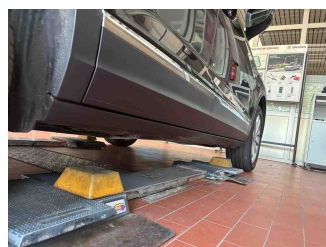


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

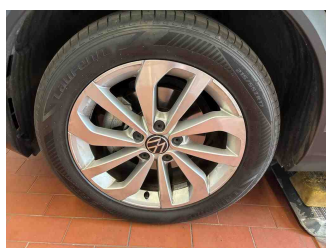


Räder - Rad montiert vorne links

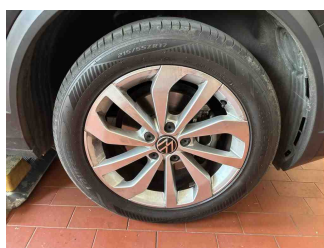

Räder - Rad montiert vorne rechts

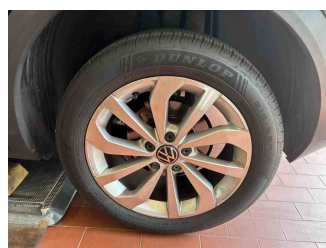


Räder - Rad montiert hinten links

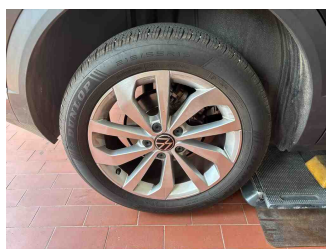


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

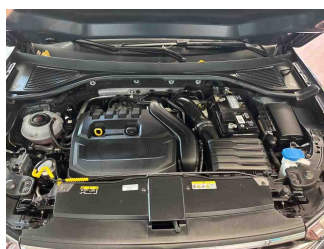

Fahrzeug - Motorraum offen

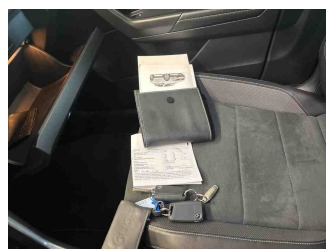


Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung

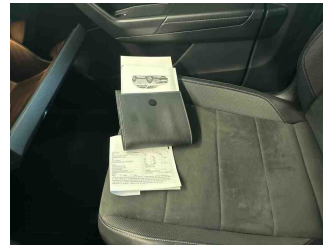

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

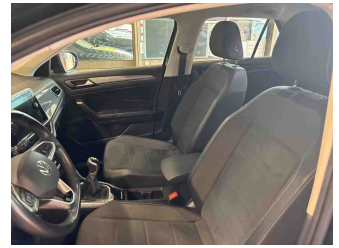


Innenraum - vorne

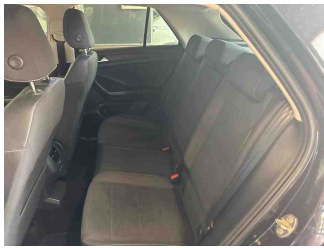

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

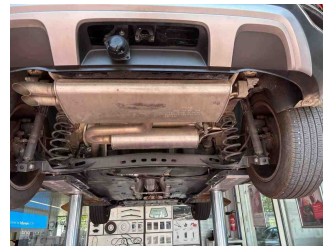

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

4 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair



5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen


6 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen

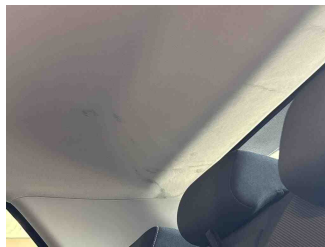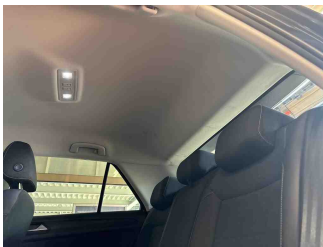

7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



8 - Einstieg Verkleidung hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

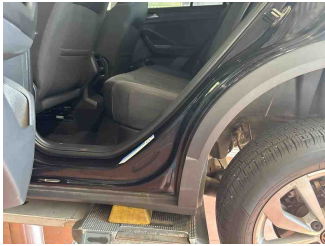

9 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

