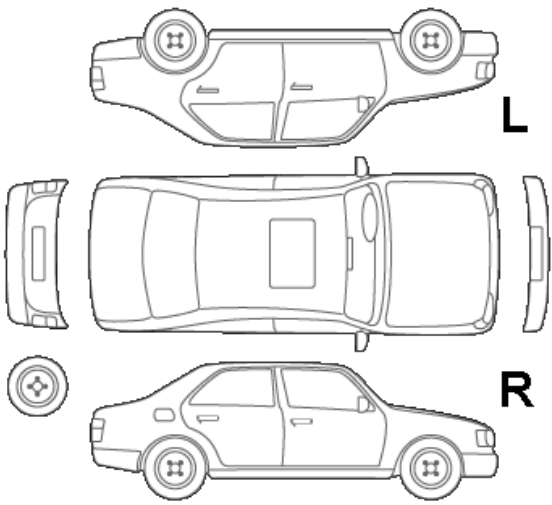


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Reparierter Vorschaden hinten Auffahrunfall (0,00 €)				
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1				
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Lackzustand - Lackiervorbereitung Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich Zwischensumme
Bemerkung zum optischen Zustand: Wss Steinschläge ohne Rissbildung. Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf. Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts Erhöht	Kotflügel vo.re. Erhöht
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Technischer Zustand	
Allgemeine Aufwendung Fahrzeug Aufbereitung Inspektion - Fahrzeugabmeldung Steinschläge im Frontbereich auslegen. Zwischensumme	
Bemerkung zum technischen Zustand: Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.	

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	
0,00 €	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	205/55 R16 91V	5,00 mm (Dunlop)	5,00 mm (Dunlop)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/55 R16 91V	7,00 mm (Dunlop)	7,00 mm (Dunlop)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A.	k. A.
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A.	k. A.
Bemerkung			Ausstattung ER
Winterräder vorhanden			kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Vorschadenhöhe 0,00 €			
	(U) Nachlackierung -> Reparierter Vorschaden hinten Auffahrunfall (0,00 €)			
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
	Vorschadenhöhe 0,00 €			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 140.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Octavia Combi Elegance

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: TMBGA61ZX72061723

Kilometerstand: 141.918 km

Erstzulassung: 27.10.2006

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Octavia Combi Elegance

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: TMBGA61ZX72061723

Kilometerstand: 141.918 km

Erstzulassung: 27.10.2006

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

